



5975412

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549144



Kjøretøy

Bilmerke	Mazda	Motorstørrelse	2184 cm ³
Modell	6	Motoreffekt	95 kW
Type	GH	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KH77297	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JMZGHA4C601456221	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	182515	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2011
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	01.07.2011
		Frist for neste EU kontroll	30.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5975412

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
27.16	Motor virkemåte	* Ulyd/raslelyd fra motor ved 1500rpm og nedover, anbefaler nærmere kontroll	
67.19	Ekstra hjulsett	Dekk er tomt for/har lite luft:	
71.6	Ratt, rattaksel, ledd	Løs / slitt rattpolstring	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre fordør
86.4		Skadet:	Støtfanger bak
86.9		Rustangrep:	Venstre baks skjerm, Venstre fordør
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.30	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.8	Utvendig tilstand motor	Liten oljelekkasje	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Venstre fordør
86.24		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
86.27		Diverse lakkrust	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Tørt
Er bilen skitten eller nediset: Ja



5975412

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	O	48 - Oppvarmet bakrute	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
6 - Bremseskiver	O	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
9 - Bremsevirkning	✓	53 - Sentrallås	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	54 - Setevarmer	✓
12 - Bremserør	✓	55 - Ladespenning generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	56 - Drivrem generator	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
15 - Brems pedal	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	O	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	Styring	
e-Diagnose		71 - Ratt, rattaksel, ledd	R
23 - Full systemskann	O	72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	R	74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	O	Hjuloppheng	
29 - Oljenivå motor	O	75 - Støtdempere	✓
30 - Kjølevæske	✓	76 - Stabilisator	R
31 - Kjølevifte	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
32 - Kjølesystem	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
33 - Eksosanlegg	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
35 - Motorfester	✓	80 - Travers	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		
Drivverk			
38 - Clutch	✓		
39 - Girkasse (manuell)	✓		
42 - Drivaksler	✓		



5975412

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5975412

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	422 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,50 mm
67.2		Mønsterdybde	3,50 mm
67.3		Mønsterdybde	3,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5975412

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5975412

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

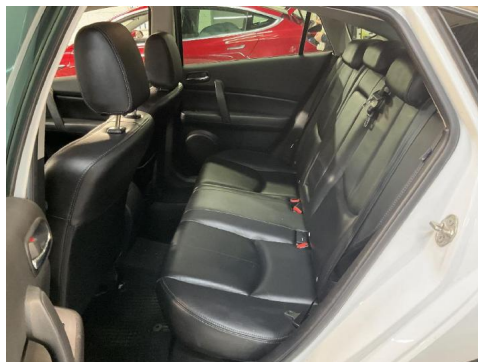

11. Generelt



12. Generelt



5975412

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

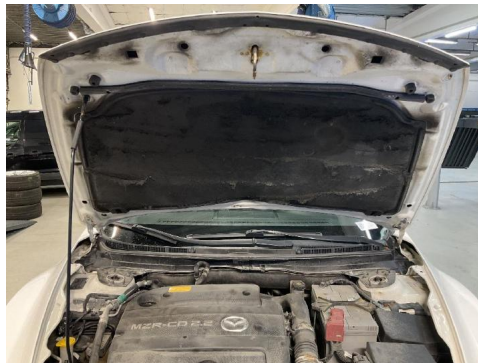

20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

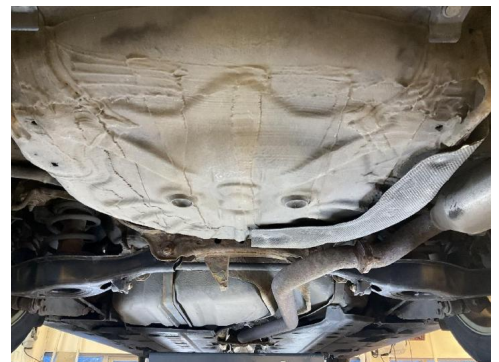


24. Generelt



5975412

Bilder og vedlegg

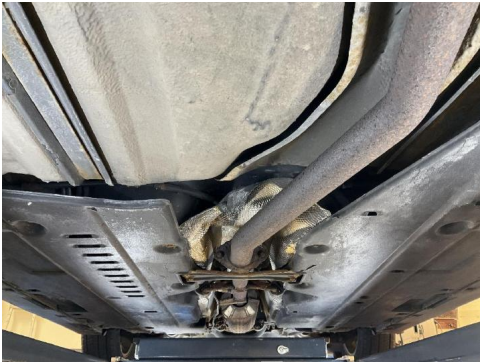

25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5975412

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KH 77297	JMZGHA4C601456221
Årsmodell	Merke/Modell
10-12	Mazda 6 2.2 16V MZR-CDi FWD(GH)
Motorkode	Km
R2-BF	Ukjent

Utført med feil (4)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Backup monitoring CAN	U1A4B	ECU — Faulty processor 2
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Headlight module CAN	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
ABS	ABS(CAN)
Airbag	Airbag(CAN)
Comfort	Central switching unit CAN
Engine	Diesel(CAN)
OBD	
Steering	Electr. steering CAN