



5988076

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549129



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	LEAF 62kWh	Motoreffekt	160 kW
Type	ZE1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ED31438	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE1U0143826	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	63631	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	17.11.2021
		Frist for neste EU kontroll	16.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5988076

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
17.11	Lys	Skadet lyktelass:	Midtre bremselys
86.11	Lakk / karosseri utvendig	Karosseriskade	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5988076

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	R	52 - Lyktespyler / Visker	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	53 - Sentrallås	✓
9 - Bremsvirkning	✓	54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	56 - Drivrem generator	✓
12 - Bremserør	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
13 - Bremseslanger	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
17 - Lys	R		
18 - Markeringslys/-lykter	✓	Hjul, dekk, felg	
19 - Refleks	✓	65 - Dekk	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	66 - Felg	O
21 - Varsellamper	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	68 - Hjullager	✓
		70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
e-Diagnose			
23 - Full systemskann	O	Styring	
		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
Motor		72 - Styresnekke, tannstang	✓
27 - Motor virkemåte	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	74 - Styreservo	✓
30 - Kjølevæske	✓		
31 - Kjølevifte	✓	Hjuloppheng	
32 - Kjølesystem	✓	75 - Støtdempere	✓
35 - Motorfester	✓	76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
Drivverk		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
41 - Differensial	✓	80 - Travers	✓
42 - Drivaksler	✓		



5988076

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5988076

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	27,70 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	28,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	14,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	16,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	15,80 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,20 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,20 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,70 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,30 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,60 mm
67.3		Mønsterdybde	5,70 mm
67.4		Mønsterdybde	5,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5988076

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

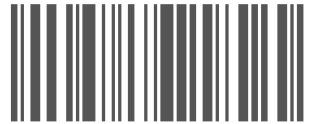

5988076

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

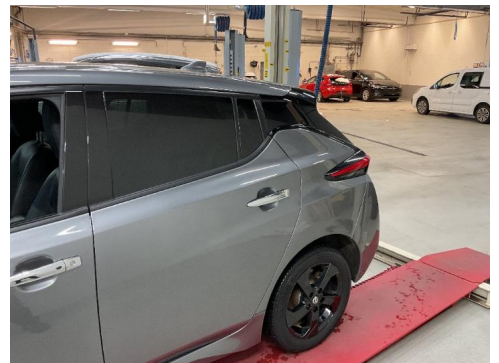

6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt

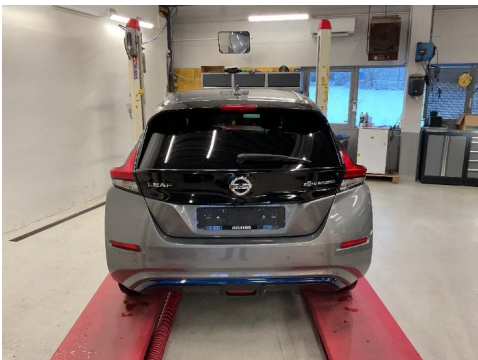

10. Generelt

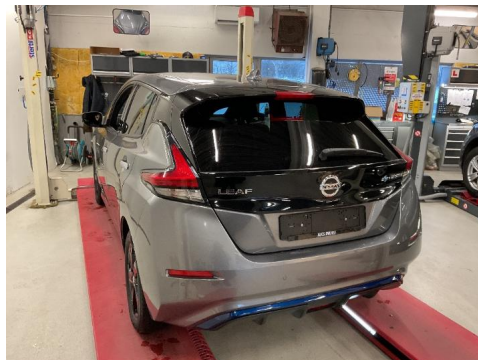

11. Generelt

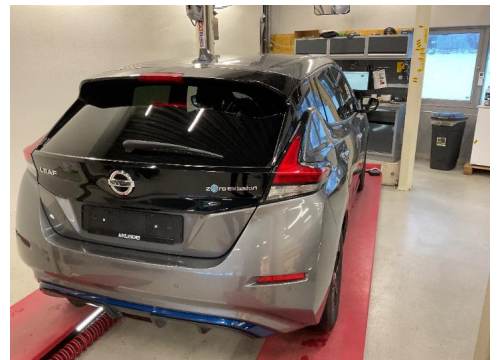

12. Generelt




5988076

Bilder og vedlegg



13. Generelt

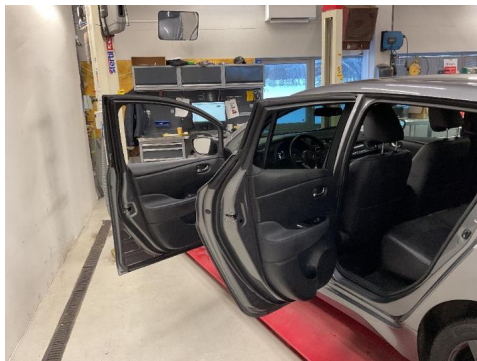

14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

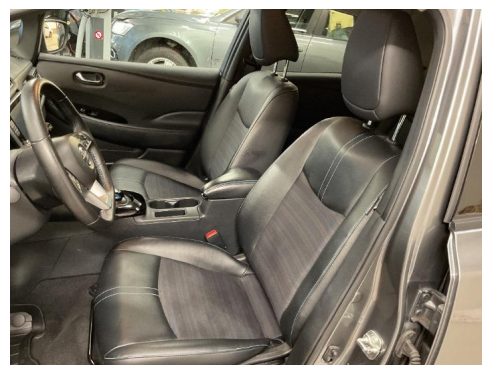


18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt

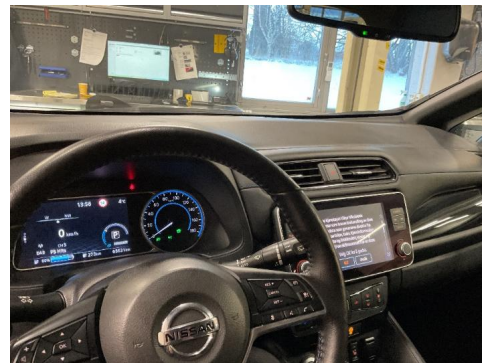

21. Generelt

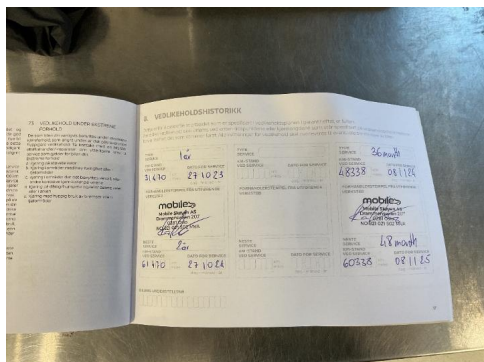

22. Generelt

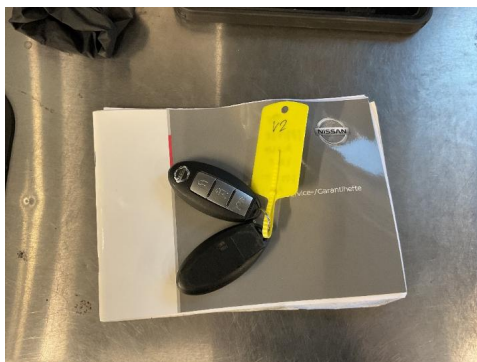

23. Generelt



24. Generelt



5988076

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Bremseskiver

R



31. Bremseskiver



R 32. Felg



O 33. Felg


O



34. Frontrute



O 35. Lakk / karosseri utvendig

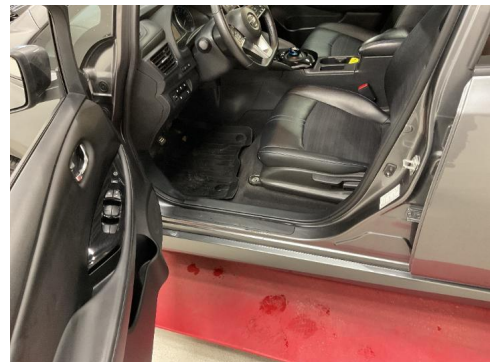


36. Lakk / karosseri utvendig




5988076

Bilder og vedlegg

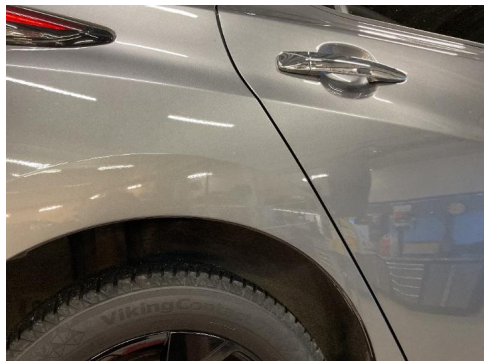

37. Lakk / karosseri utvendig

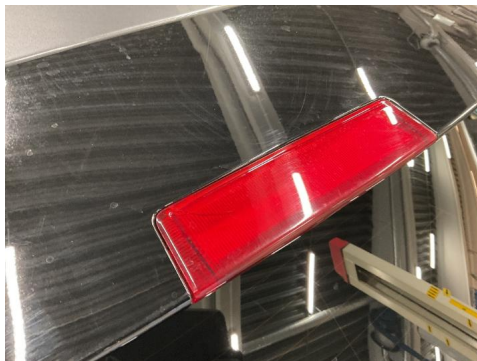

○ 38. Lys

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ED31438	
Årsmodell	Merke/Modell
19-	Leaf (Elektro)
Motorkode	Km
EM57	Ukjent

Utført med feil (1)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Hvac air conditioning	B2631	Solar intensity sensor — Fault in electric circuit

Utført uten feil (21)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
	EDIB Electric Driven Intelligent Brake System
Airbag	Airbag
Comfort	BCM - All systems (with IS)
	Instrument clusterUDS
	IPDM Basic module
Engine	Electric drive control system
	High-voltage battery system (LBC 2)
	Traction battery system (LBC)
	Traction motor system
	Vehicle charge system (BCB)
Safety	GW Access to vehicle
	Lane tracking camera
	Radar CAN
	Radar sensor RL
	Radar sensor RR
	VSP Acoustic pedestrian warning system



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Steering

Beskrivelse

EPS power steering

Suspension

Suspension CAN-UDS

Tire pressure monitoring

Tyre-pressure check CAN

Transmission

Electric shifting