



5991848

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547750



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	85 kW
Type	AU	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL76518	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZAUZGW903844	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	98499	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	24.09.2015
		Frist for neste EU kontroll	03.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5991848

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
28.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre tåkelys
47.1	Ladekontakt elbil/hybrid.	Feil med utløser for ladeluke	
48.3	Ladekabel elbil/hybrid.	Ladekabel mangler	
53.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
64.5	Bremsekiver innvendig.	Deformert bremsekjold:	Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
20.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
26.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
26.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
54.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse lakkrust	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
54.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
55.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak
77.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
77.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
80.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran
80.12		Oksidering / oksidert felg	Høyre foran
81.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	2 felger

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten, våt eller nediset?

Ja



Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	38 - Dører.	✓
2 - Skilter.	✓	39 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	40 - Døråpning.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	41 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		42 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	43 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	44 - Førersete.	✓
7 - Brems pedal.	✓	45 - Bakseter.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	46 - Passasjerse.	✓
9 - Instrumenter.	✓	47 - Ladekontakt elbil/hybrid.	R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	48 - Ladekabel elbil/hybrid.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	50 - Varseltrekant / refleksvest	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	51 - Laste-/bagasjerom.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	52 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
14 - Glassruter.	○	53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
15 - Setevarmer.	✓	54 - Lakk / karosseri utvendig.	○
16 - Innvendig speil.	✓	Underside.	
17 - Utvendig speil.	✓	55 - Vognbunn/understell.	○
18 - Solskjerm.	✓	56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	○	57 - Stabilisator.	✓
21 - Taktrekk.	✓	58 - Differensial.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	59 - Drivaksler.	✓
Motor.		61 - Bremsørør.	✓
24 - Panser.	✓	62 - Bremseslanger.	✓
25 - Understellsnummer.	✓	63 - Bremsbelegg innvendig.	✓
26 - Feilkodeutlesing.	○	64 - Bremseskiver innvendig.	R
27 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	65 - Parkbrems.	✓
28 - Lykter/lys - tilstand.	R	66 - Støtdempere.	✓
29 - Oppvarmet rute/speil.	✓	67 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Bremsvæske.	✓	69 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
31 - Kjølesystem.	✓	72 - Travers.	✓
32 - Batteri 12 volt.	✓	73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Utvendig tilstand motor.	✓	74 - Styrestag/ledd.	✓
35 - Motorfester.	✓	75 - Styresnekke, tannstang.	✓
37 - Drivreim generator.	✓	76 - Fjærer / fjærbein.	✓



5991848

Hjul,dekk.

77 - Bremseskive/klosser utvendig	0
78 - Hjullager.	✓
79 - Dekk.	✓
80 - Felg.	0
81 - Ekstra hjulsett..	0

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
83 - Kjøreegenskaper.	✓
85 - Bremses - virkemåte	✓



5991848

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
20	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
32	Batteri 12 volt.		Ikke oppgitt av produsent
48	Ladekabel elbil/hybrid.		Ligger ikke i bilen
77	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	5,80 mm
79.3		Mønsterdybde HF	6,80 mm
79.4		Mønsterdybde VB	6,20 mm
79.5		Mønsterdybde HB	5,50 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
81.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,90 mm
81.2		Mønsterdybde	4,10 mm
81.3		Mønsterdybde	3,60 mm
81.4		Mønsterdybde	4,50 mm
81.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
81.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



5991848

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5991848

Bilder og vedlegg

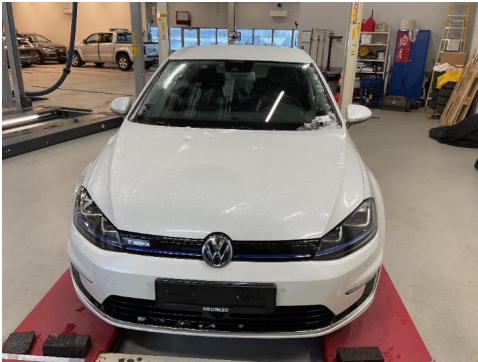

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt

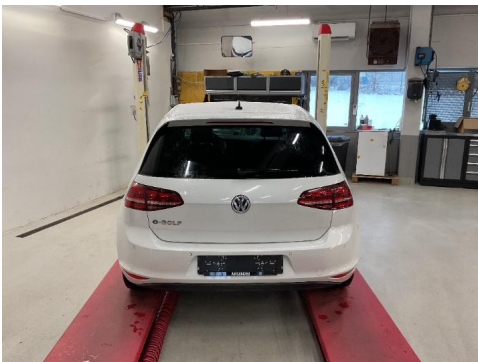

10. Generelt

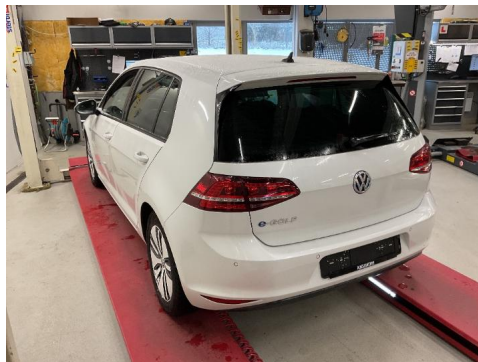

11. Generelt

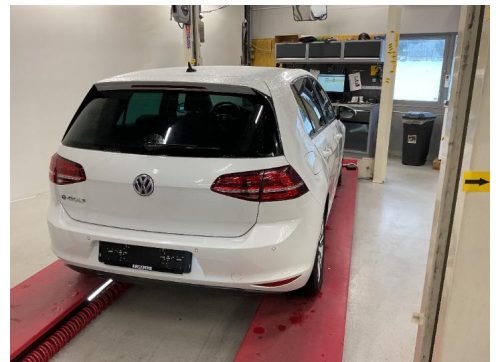

12. Generelt



5991848

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

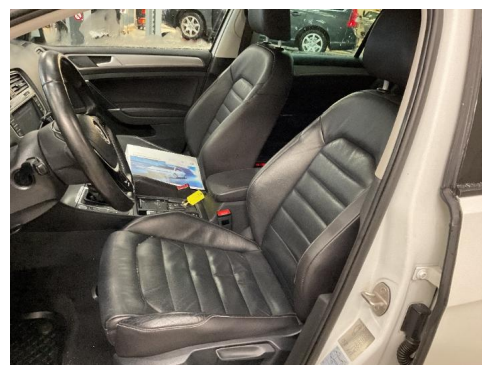


18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt

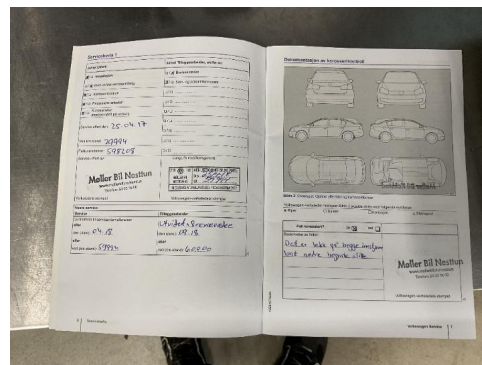


21. Generelt

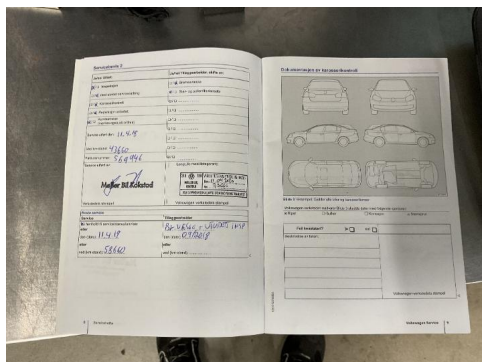

22. Generelt

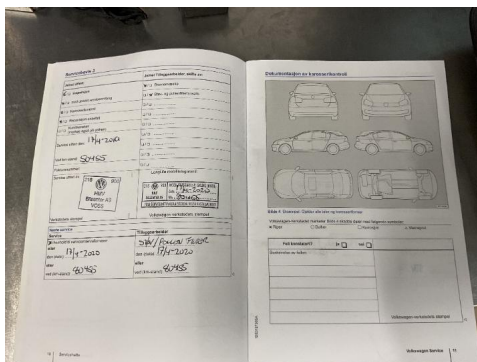

23. Generelt

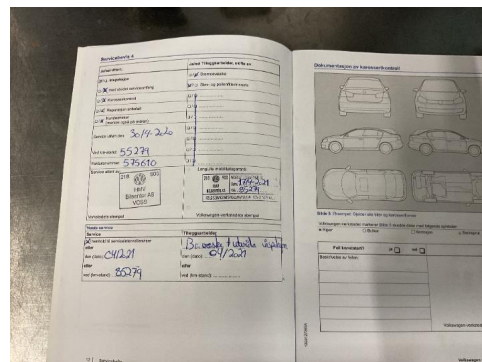


24. Generelt




5991848

Bilder og vedlegg

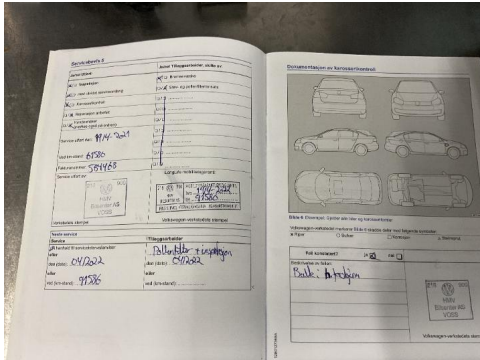

25. Generelt

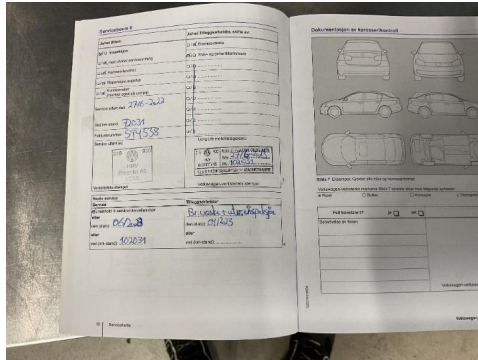

26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Bremseskiver innvendig.



R 36. Glassruter.

O



5991848

Bilder og vedlegg



37. Reservehjul / dekkreparasjonssett.



R 38. Vognbunn/understell.



O 39. Vognbunn/understell.

O



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EL76518	WVWZZZAUZGW903844
Årsmodell	Merke/Modell
14-17	e-Golf7
Motorkode	Km
EAGA	Ukjent

Utført med feil (12)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
Diagn. interface bus	P30F200	Autonomous charging — System active
Driver door electronics	B122D29	C/locking lock unit — Signal implausible
Engine electronics I	U041500 U102C00	CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible Electronic stability control — Read out trouble code memory.
Front camera system	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
Information electronics	B129B13	Microphone 1 — Interruption in electric circuit
Thermal management	B148421	Automatic addressing of sub-bus 1 — Lower limit value undershot
Vehicle electrics 1	B126113 B147918 B147A18	Window washer pump — Interruption in electric circuit Remote key 1 — Current value too low Remote key 2 — Voltage too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (17)

System	Beskrivelse
ABS	Brake boost
Airbag	Airbag Emergency call system/telematics system
Anti-theft device	Access and start system interface
Audio/Video	Sound system
Comfort	Headlight levelling Instrument cluster Passenger door electronics
Engine	Electric drive 1 High-voltage battery charge management High-voltage battery charger Hybrid battery management
Safety	Parking assist Radar sensor of adaptive cruise control
Steering	Electron. steering column locking Power steering Steering column module