

5994387

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549068



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	999 cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	81 kW
Type	AUV	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ZH51867	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZAUZJP547920	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	91922	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2017
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	12.12.2017
		Frist for neste EU kontroll	29.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5994387

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
24.8	Motor virkemåte.	* Ulyd motor ved oppstart	
54.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
55.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	Høyre bak
56.3	Passasjerse.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
64.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Venstre baks skjerm
64.8		Bulk (er):	Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre baks skjerm
76.1	Støtdempere.	Oljelekkasje fra støtdemper:	Venstre foran, Høyre bak
88.2	Hjullager.	Ulyd i hjullager:	Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -16 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Isete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5994387

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	47 - Drivreim generator.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	Karosseri.	
4 - Service/Dokumentasjon.	O	48 - Dører.	✓
Interiør.		49 - Elektrisk vindusheis.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	54 - Førersete.	R
7 - Brems pedal.	✓	55 - Bakseter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	56 - Passasjerse.	R
9 - Instrumenter.	✓	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
14 - Glassruter.	O	Underside.	
15 - Setevarmer.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	67 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	68 - Differensial.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	69 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	71 - Bremsørør.	✓
Prøvekjøring.		72 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	R	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓	75 - Parkbrems.	✓
29 - Clutch.	✓	76 - Støtdempere.	R
30 - Parkeringsbrems.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
Motor.		82 - Travers.	✓
34 - Panser.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	Hjul,dekk.	
40 - Bremsvæske.	✓	87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Hjullager.	R
42 - Batteri 12 volt.	✓	89 - Dekk.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓	90 - Felg.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	91 - Ekstra hjulsett..	✓
45 - Motorfester.	✓		
46 - Registerreim.	✓		



5994387

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	200,00
31.3		Bremsevirkning, HB	170,00
31.4		Bremsevirkning, VB	160,00
40	Bremsevæske.		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	578 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	640 ampere
46	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,00 mm
91.2		Mønsterdybde	3,00 mm
91.3		Mønsterdybde	2,00 mm
91.4		Mønsterdybde	2,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5994387

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

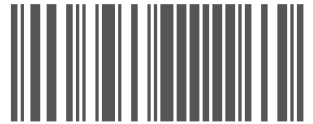


5994387

Bilder og vedlegg

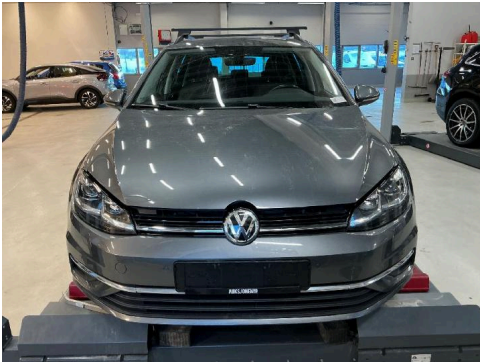

1. Generelt

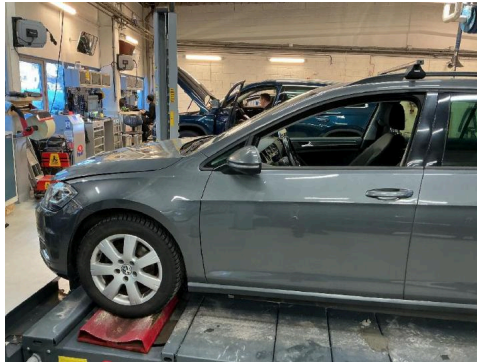

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5994387

Bilder og vedlegg




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

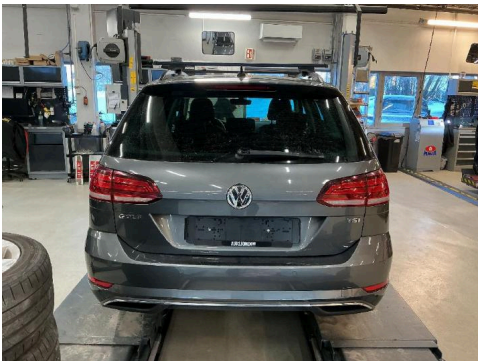

13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt

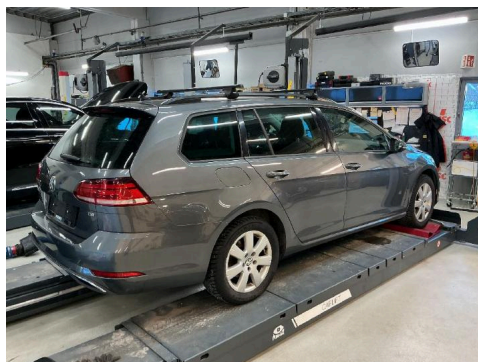

17. Generelt



18. Generelt

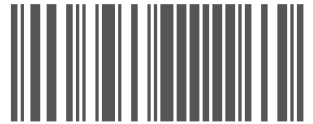

5994387


Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt

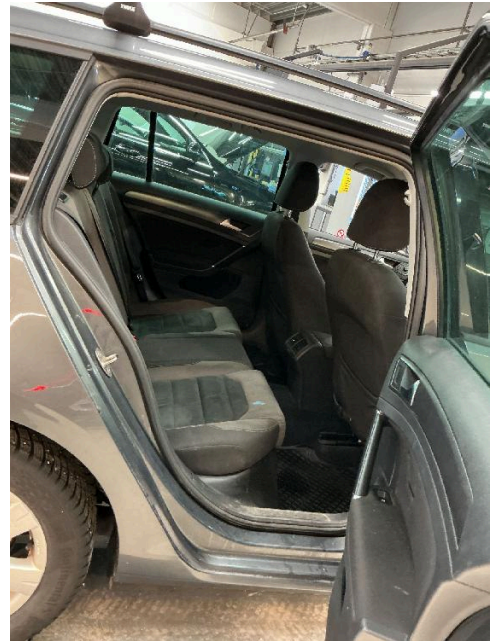


21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

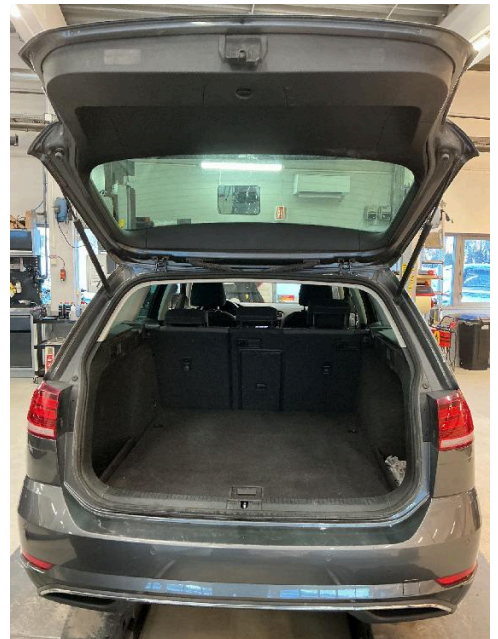

24. Generelt




5994387

Bilder og vedlegg



25. Generelt

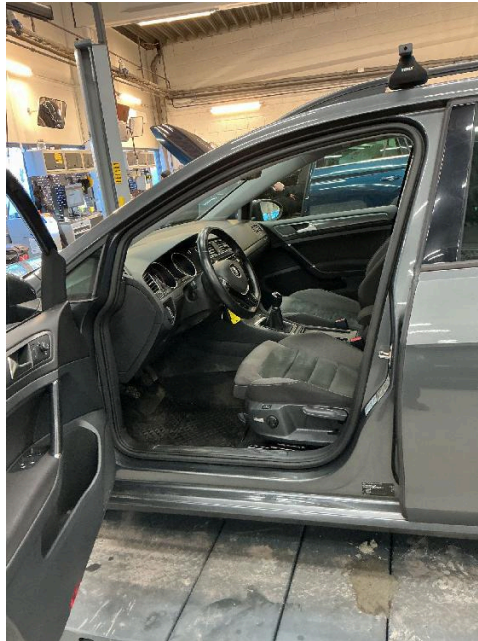


26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt

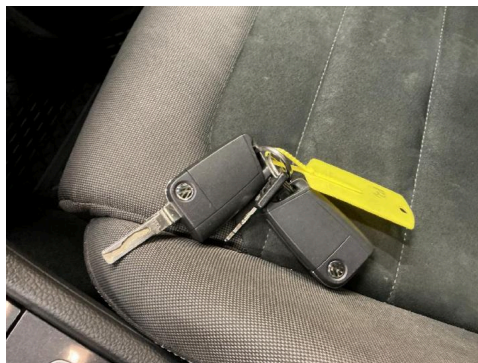


29. Generelt

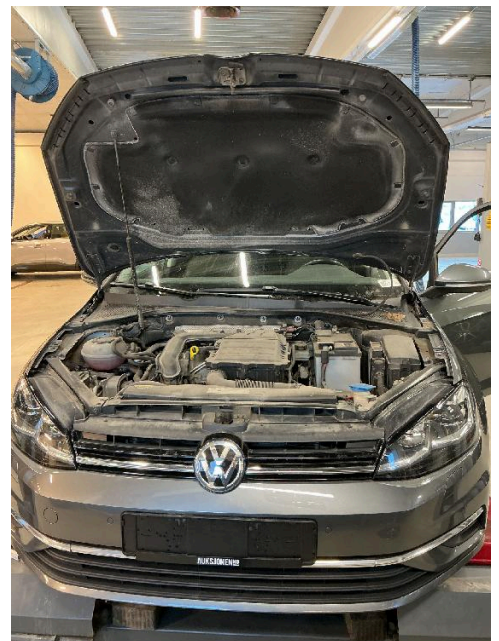

30. Generelt

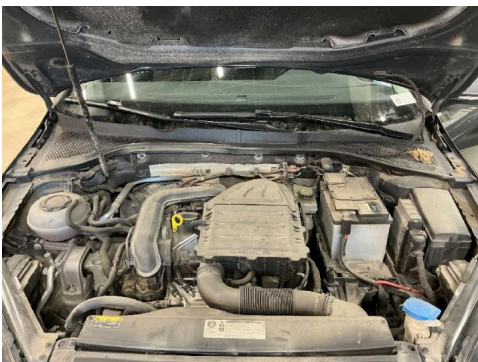

31. Generelt

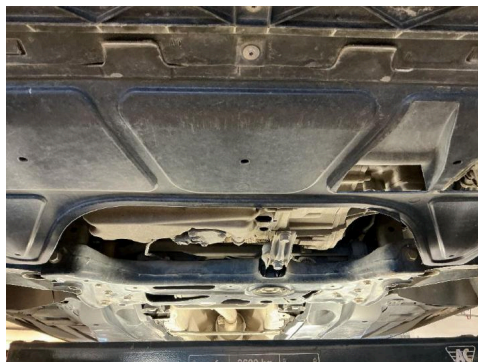

32. Generelt



33. Generelt




5994387

Bilder og vedlegg



34. Generelt

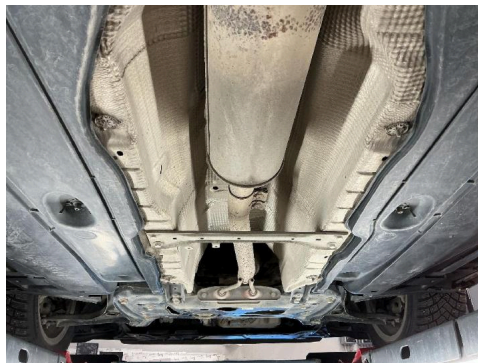

35. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ZH51867	WVWZZZAUZJP547920
Årsmodell	Merke/Modell
16-20	Golf7 1.0 TSI
Motorkode	Km
CHZC	Ukjent

Utført med feil (3)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Information electronics	B110231	Rearview camera — Signal faulty
Radar sensor of adaptive cruise control	C110300	Sensor for automatic distance control — Wrong setting
	U112200	Data bus — Message implausible

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	