



5995199

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550963



Kjøretøy

Bilmerke	Suzuki	Motorstørrelse	1586 cm ³
Modell	SX4 S-Cross	Motoreffekt	88 kW
Type	JY	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LJ61877	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	TSMJYB22S00406024	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	93852	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	04.01.2016
		Frist for neste EU kontroll	03.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5995199

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
13.1	Lyd / lyssignaler.	Feil med parkeringssensor:	Foran
54.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
56.3	Passasjerse.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
62.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
89.8	Dekk.	Piggdekk med vesentlig avvik av antall pigger:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
59.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
64.18	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse steinsprut/lakksår	Panser

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -12 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Isete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5995199

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	45 - Motorfester.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	52 - Bilbelte.	✓
9 - Instrumenter.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	54 - Førersete.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	55 - Bakseter.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	56 - Passasjerseater.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	R	59 - Tilhengerfeste.	○
14 - Glassruter.	○	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
15 - Setevarmer.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	○
18 - Solskjerm.	✓	Underside.	
19 - Takluke/Panoramatak.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	68 - Differensial.	✓
Prøvekjøring.		69 - Drivaksler.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Parkbrems.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	76 - Støtdempere.	✓
Motor.		77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
34 - Panser.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	○	81 - Eksosanlegg.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	82 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
40 - Bremsvæske.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓		
43 - Oljenivå motor.	✓		



5995199

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	R
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	✓



5995199

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	180,00
31.2		Bremsevirkning, VF	180,00
31.3		Bremsevirkning, HB	140,00
31.4		Bremsevirkning, VB	140,00
40	Bremsevæske.		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	488 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	530 ampere
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	2,50 mm
91.4		Mønsterdybde	2,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5995199

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5995199

Bilder og vedlegg



1. Generelt

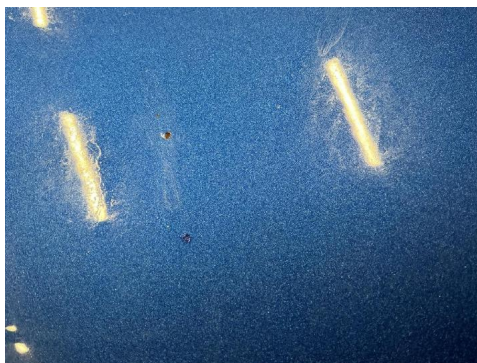

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

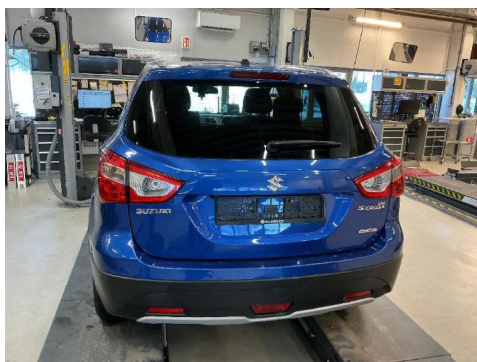

11. Generelt



12. Generelt



5995199

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5995199


Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt

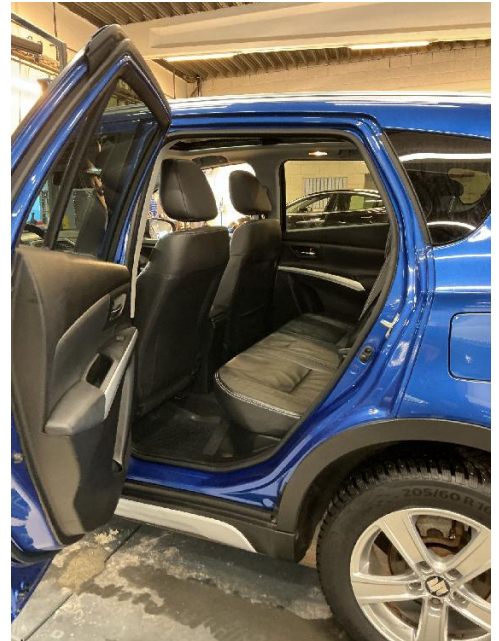

21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt

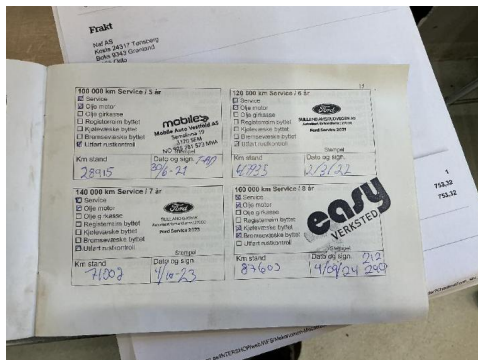

26. Generelt




27. Generelt




5995199


Bilder og vedlegg

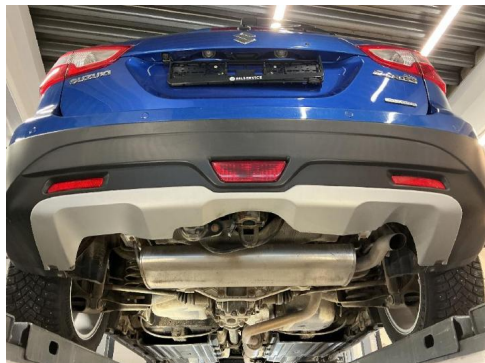

28. Generelt

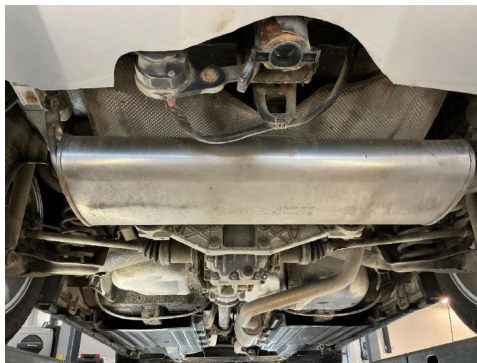

29. Generelt

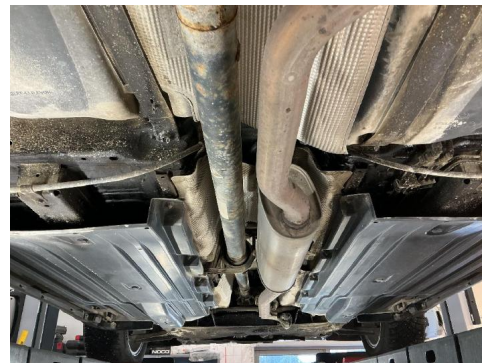

30. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LJ61877	TSMJYB22S00406024
Årsmodell	Merke/Modell
13-16	SX4 S-Cross 1.6i 16V 4x4
Motorkode	Km
M16A	93 852

Utført med feil (11)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Automatic air conditioning CAN	B1504	Sunlight sensor driver side — Fault in electric circuit
	B1513	Temperature flap actuator — Function faulty.
	B1514	Air outlet flap actuator — Fault in electric circuit
	B1517	Temperature flap actuator passenger side — Fault in electric circuit
	B1531	Air intake flap actuator — Fault in electric circuit
Instrument cluster	B1851	CAN communication with park assist — Communication disturbed
	B1860	Parking aid sensor front outside left — Function faulty.
	B1861	Parking aid sensor front inside left — Function faulty.
	B1862	Parking aid sensor front inside right — Function faulty.
	B1863	Parking aid sensor front outside right — Function faulty.
Tire pressure monitoring system CAN	B1A32	Tyre pressure sensor RR — Tyre pressure too low

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP (CAN)
Airbag	Airbag(CAN)
Comfort	BCM (CAN)
	Keyless go
Engine	Petrol CAN
OBD	
Steering	Steering CAN
Transmission	Automatic gearbox CAN
	AWD gearbox CAN