



5994688

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547435



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	E-C4	Motoreffekt	100 kW
Type	B	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ED37971	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VR7BCZKXCME051690	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	24495	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	17.11.2021
		Frist for neste EU kontroll	16.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5994688

Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	Høyre forskjerm, Støtfanger foran
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -12 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete

Er bilen skitten eller nediset: Ja



5994688

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	47 - Drivrem generator.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	Karosseri.	
4 - Service/Dokumentasjon.	✓	48 - Dører.	✓
Interiør.		49 - Elektrisk vindusheis.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	50 - Døråpning.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
7 - Brems pedal.	✓	52 - Bilbelte.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
9 - Instrumenter.	✓	54 - Førersete.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	55 - Bakseter.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	56 - Passasjersele.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
14 - Glassruter.	✓	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
15 - Setevarmer.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	0
18 - Solskjermer.	✓	Underside.	
20 - Taktrekk.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	0	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Stabilisator.	✓
Prøvekjøring.		68 - Differensial.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	69 - Drivaksler.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	71 - Bremseslør.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	72 - Bremseslanger.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	73 - Bremsesleng innvendig.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	0
Motor.		75 - Parkbrems.	✓
34 - Panser.	✓	76 - Støtdempere.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	0	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	82 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
40 - Bremsvæske.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		



5994688

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	✓



5994688

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
87.2		Bremseskivetykkelse VF	25,10 mm
87.3		Bremseskivetykkelse HF	25,20 mm
87.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
87.5		Bremseskivetykkelse VB	11,60 mm
87.6		Bremseskivetykkelse HB	11,60 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,70 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,80 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,20 mm
91.2		Mønsterdybde	5,30 mm
91.3		Mønsterdybde	5,10 mm
91.4		Mønsterdybde	5,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5994688

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

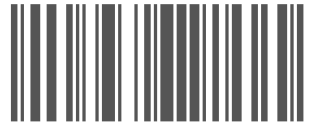


5994688

Bilder og vedlegg




1. Generelt

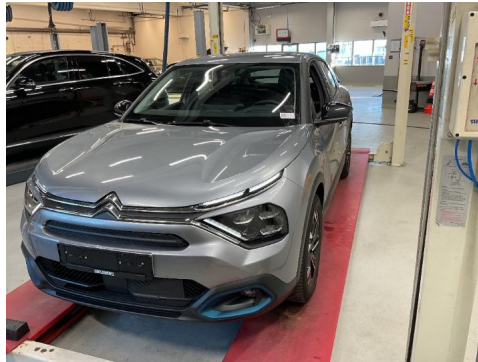

2. Generelt



3. Generelt

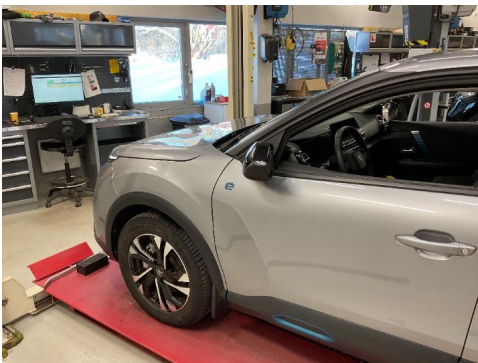

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt

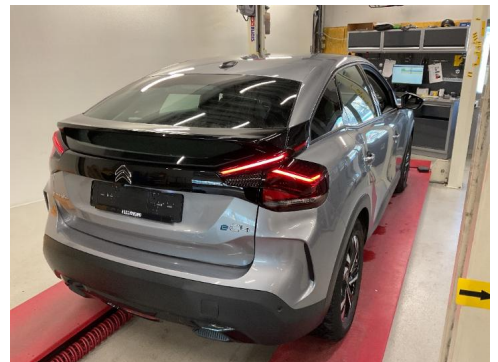

12. Generelt

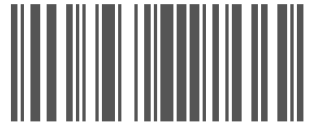

5994688

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt

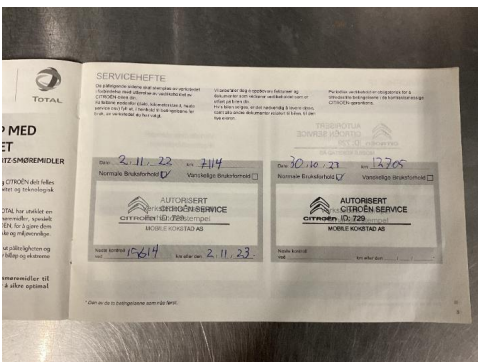


22. Generelt

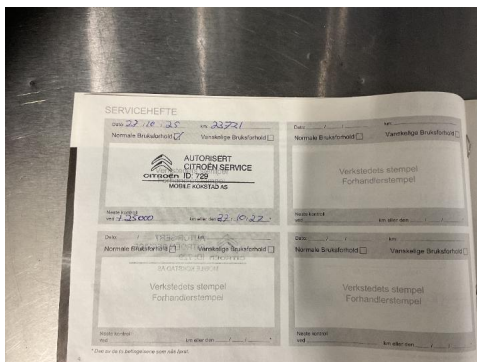

23. Generelt



24. Generelt

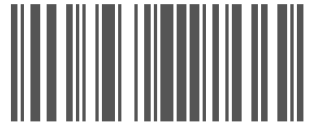

5994688

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Bremseskiver innvendig.

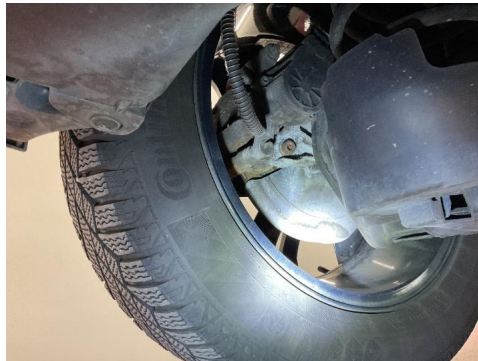

☐ 32. Bremseskiver innvendig.



☐ 33. Lakk / karosseri utvendig.

☐



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ED37971	VR7BCZKXCME051690
Årsmodell	Merke/Modell
20-	e-C4 100% Electric
Motorkode	Km
ZKX (ZK01)	Ukjent

Utført med feil (28)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	C162A	Brake booster pressure sensor — Signal implausible
Air conditioning UDS	B1003	Air conditioning ECU — Faulty coding
Central ECU of electric drive chain/ hybrid drive chain	P0C46	Coolant temperature sensor of traction battery — Fault in electric circuit
Central switch unit BSI	B1328	Actuation of rear window/exterior mirror heating — Function faulty.
	B181A	Electronic ignition lock — Communication faulty
	U1F1A	LIN bus — Communication faulty
	U1F39	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty
	U1F3B	CAN communication with multifunction ECU/belt warning indicator light — No communication possible
	U1F3E	Telematics ECU — Communication faulty
Contact switch of vehicle electrical system battery 1	P0601	ECU of vehicle electrical system battery 1 — Function faulty.
	U1108	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Electric motor	U110E	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Fault in CAN-BUS system. Communication disturbed
	U114A	CAN bus connection to electric powertrain control module — Communication disturbed
	U11A0	CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Communication disturbed
	U1537	CAN bus — Signal implausible
Instrument cluster UDS	B1534	Funtion display in instrument cluster — Function faulty.
Internal drive battery charging device	P12F3	Traction battery current sensor/vehicle electrical system battery charging device — Fault in electric circuit
	P166C	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Multi-function camera	B1238	Multi-function camera — Field of view partly/entirely restricted
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
Multifunction touch screen	B1575	Touch screen — Function faulty.
Navigation	B1003	ECU remote coding — Coding missing or faulty
	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	B1579	Multimedia ECU — Function faulty.
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
	U1EF3	Video signal data cable between radio/navigation system and infotainment display — Signal missing/faulty
	U1F03	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag UDS
Comfort	Door module front driver side PDPC
	Keyless entry and start
	Multifunction steering wheel
	Multiplex operating unit
	Parking assist
	Service module
	Steer. wheel switch module
	Vehicle distance assistance
Engine	Traction battery
Safety	Acoustic pedestrian warning (AVAS)
Steering	Power steering
Transmission	Parking lock control