



5989937

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550970



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	V40	Motoreffekt	84 kW
Type	M	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AE60971	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1MV8481F2187566	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	159713	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2014
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	11.12.2014
		Frist for neste EU kontroll	21.04.2026



Informasjon

Tekst kommer




5989937

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.5	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for ABS lyser	
6.6		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
26.2	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
37.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre nærlys
38.4	Lykter/lys - tilstand.	Matte/slitte glass:	Høyre kjørelys
63.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
64.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Se bilde
64.5		Lakkslipp/flassing	Panser
64.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
74.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Høyre foran
81.5	Eksosanlegg.	Lekkasje:	Bakre eksospotte
87.8	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Høyre foran, Venstre foran
87.11		Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre foran
87.12		Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak
91.11	Ekstra hjulsett..	Vesentlig ripe / hakk:	2 felger
91.12		* Rift på 1 dekk	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.9	Service/Dokumentasjon.	* Sist service var i 2023	
11.12	Vindusvisker, spyler.	* Mangler deksel To forskjellige vindusvisker	
14.8	Glassruter.	Slitt rute	Bakrute
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
52.9	Bilbelte.	Vridd belte	Høyre bak
64.18	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse steinsprut/lakksår	Panser, Tak
83.8	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Liten slakk i foring	Høyre foran
87.18	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
87.20		Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre bak
89.20	Dekk.	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Venstre foran, Høyre foran
89.22		* Dekkene er over 5 år gamle	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	2 felger

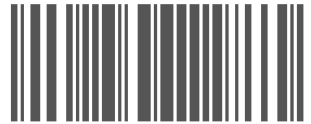

5989937

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold


NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei

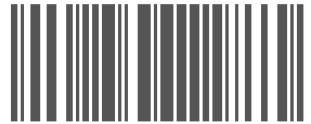

5989937

Generell informasjon.

- 1 - Bildeserie
- 2 - Skilter.
- 3 - Sentrallås/nøkler.
- 4 - Service/Dokumentasjon.

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 6 - Varsellamper/ meldinger.
- 7 - Brems pedal.
- 8 - Bremskraftforsterker.
- 9 - Instrumenter.
- 10 - Dashbord /midtkonsoll.
- 11 - Vindusvisker, spyler.
- 12 - Lyktespyler / Visker.
- 13 - Lyd / lyssignaler.
- 14 - Glassruter.
- 15 - Setevarmer.
- 16 - Innvendig speil.
- 17 - Utvendig speil.
- 18 - Solskjerm.
- 20 - Taktrekk.
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 23 - Interiør generelt.

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte.
- 25 - Kjøreegenskaper.
- 26 - Unormal lyd.
- 28 - Girkasse. (manuell)
- 29 - Clutch.
- 30 - Parkeringsbrems.
- 31 - Bremsvirkning.
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel)

Motor.

- ✓ 34 - Panser.
- ✓ 35 - Understellsnummer.
- ✓ 37 - Lykter/lys - virkemåte.
- 38 - Lykter/lys - tilstand.
- 39 - Oppvarmet rute/speil.
- 40 - Bremsvæske.
- 41 - Kjølesystem.
- 42 - Batteri 12 volt.
- 43 - Oljenivå motor.
- 44 - Utvendig tilstand motor.
- 45 - Motorfester.
- 46 - Registerreim.
- 47 - Drivreim generator.

Karosseri.

- 48 - Dører.
- ✓ 49 - Elektrisk vindusheis.
- ✓ 50 - Døråpning.
- ✓ 51 - Dørtrekk.
- ✓ 52 - Bilbelte.
- ✓ 53 - Gulvmatter/-teppe.
- 54 - Førersete.
- ✓ 55 - Bakseter.
- 56 - Passasjersele.
- 59 - Tilhengerfeste.
- 60 - Varseltrekant / refleksvest
- 61 - Laste-/bagasjerom.
- 62 - Bagasjeromstildekning/rollo
- 63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.
- 64 - Lakk / karosseri utvendig.

Underside.

- ✓ 65 - Vognbunn/understell.
- 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.
- 67 - Stabilisator.
- 68 - Differensial.
- 69 - Drivaksler.
- 71 - Bremsørør.
- 72 - Bremseslanger.
- 73 - Bremsbelegg innvendig.
- 74 - Bremseskiver innvendig.
- 75 - Parkbrems.



5989937

Underside.

76 - Støtdempere.	✓
77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
78 - Lekkasjer.	✓
80 - Mellomaksel.	✓
81 - Eksosanlegg.	R
82 - Travers.	✓
83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	O
84 - Styrestag/ledd.	✓
85 - Styresnekke, tannstang.	✓
86 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.


87 - Bremseskive/klosser utvendig	R
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	O
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	R



5989937

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	140000
46.2		eller ved, måneder:	120
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
87.2		Bremseskivetykkelse VF	23,40 mm
87.3		Bremseskivetykkelse HF	22,80 mm
87.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
87.5		Bremseskivetykkelse VB	9,90 mm
87.6		Bremseskivetykkelse HB	9,60 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,40 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,80 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,20 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,20 mm
91.2		Mønsterdybde	3,80 mm
91.3		Mønsterdybde	3,90 mm
91.4		Mønsterdybde	2,60 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

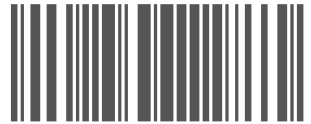

5989937

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

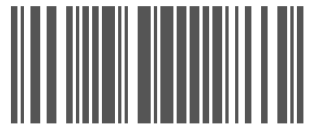

5989937

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

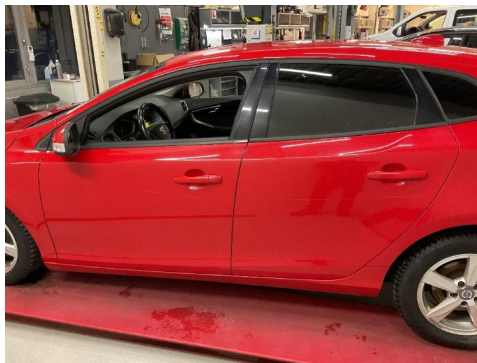

5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt

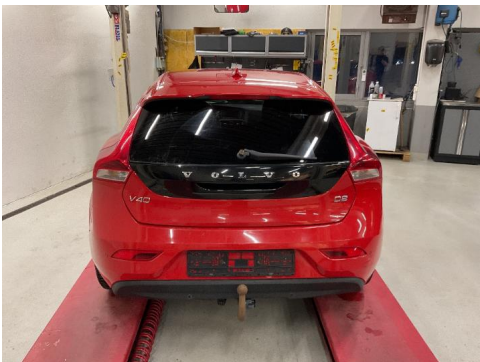


10. Generelt



11. Generelt

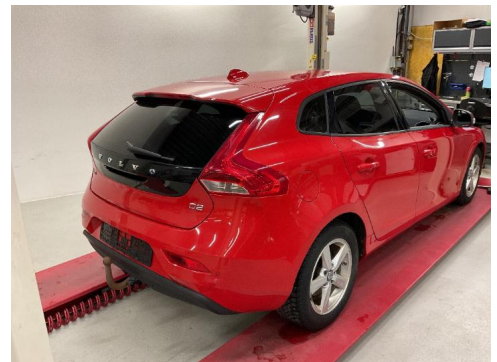

12. Generelt

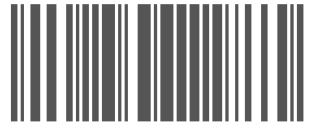

5989937

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt

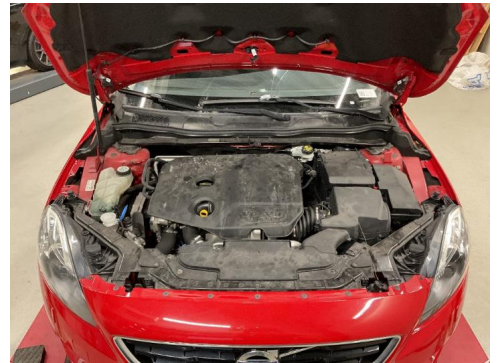

21. Generelt




22. Generelt

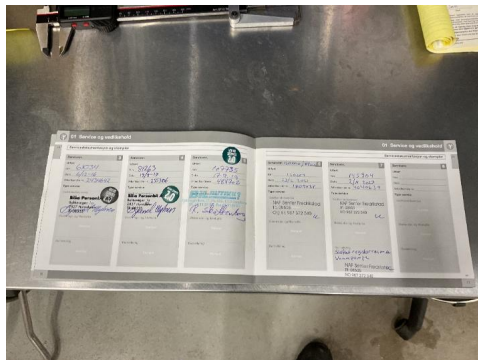

23. Generelt




24. Generelt

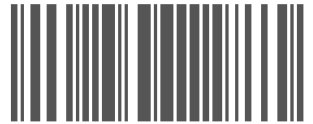

5989937

Bilder og vedlegg

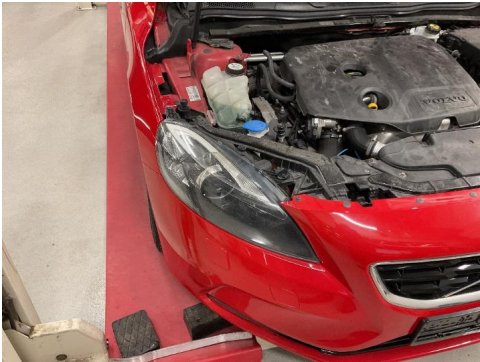


25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

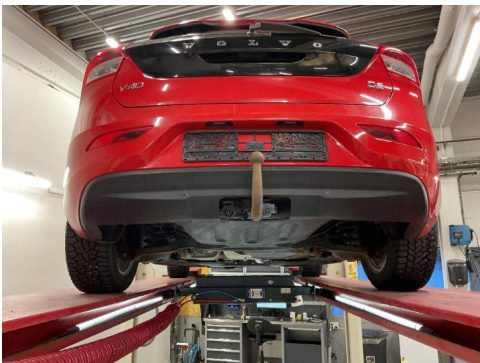

28. Generelt



29. Bilbelte.



☐ 30. Bremseskive/klosser utvendig

R



31. Bremseskive/klosser utvendig

R



☐ 32. Dekk.

O



☐ 33. Eksosanlegg.

R



34. Ekstra hjulsett..

R



☐ 35. Ekstra hjulsett..




☐ 36. Glassruter.

O



5989937

Bilder og vedlegg

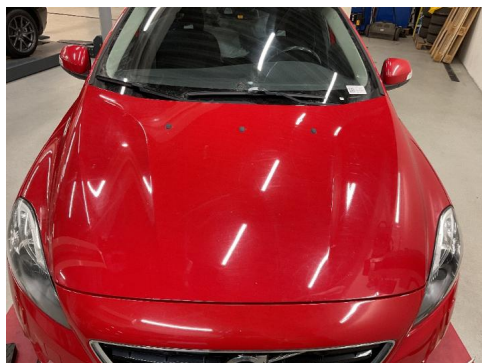

37. Lakk / karosseri utvendig.




☐ 38. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 39. Lakk / karosseri utvendig.

R

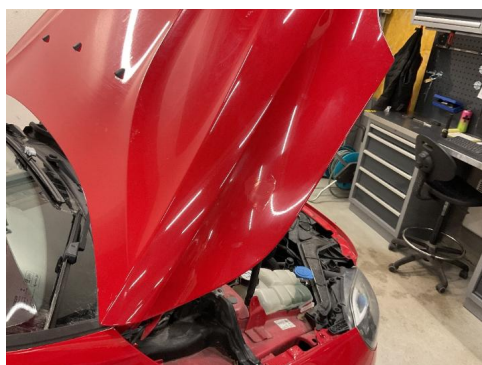

40. Lakk / karosseri utvendig.



R 41. Lakk / karosseri utvendig.



R 42. Reservehjul / dekkreparasjonssett.

R



43. Vindusvisker, spyler.



☐ 44. Vindusvisker, spyler.

☐