

5949980

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547561



Kjøretøy

Bilmerke	Maxus	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	eDELIVER 9	Motoreffekt	150 kW
Type	SV63C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL22014	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LSH14J4C6MA081492	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	55202	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	20.06.2022
		Frist for neste EU kontroll	19.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5949980

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.5	Service/ Dokum.	Det er ikke avmerket noen servicer i serviceheftet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Kanal høyre side, Venstre bakkdør
86.16		* Div. småskader i folie	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Venstre bakkdør
97.3		Rust:	Venstre fordør
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.18	Bremseskiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
86.28	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	Foliert

Servicehistorikk

Det er ikke avmerket noen servicer i servicehefte

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5949980

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
6 - Bremseskiver	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
9 - Bremsevirkning	✓	53 - Sentrallås	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	54 - Setevarmer	✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
12 - Bremserør	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
13 - Bremseslanger	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
17 - Lys	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
19 - Refleks	✓	Hjul, dekk, felg	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	65 - Dekk	✓
21 - Varsellamper	✓	66 - Felg	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
e-Diagnose		68 - Hjullager	✓
23 - Full systemskann	R	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
Motor		70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
27 - Motor virkemåte	✓	Styring	
28 - Utvendig tilstand motor	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
31 - Kjølevifte	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
32 - Kjølesystem	✓	74 - Styreservo	✓
35 - Motorfester	✓	Hjuloppheng	
Drivverk		75 - Støtdempere	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	76 - Stabilisator	✓
41 - Differensial	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
42 - Drivaksler	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



5949980

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5949980

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke oppgitt av produsent
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5949980

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5949980

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

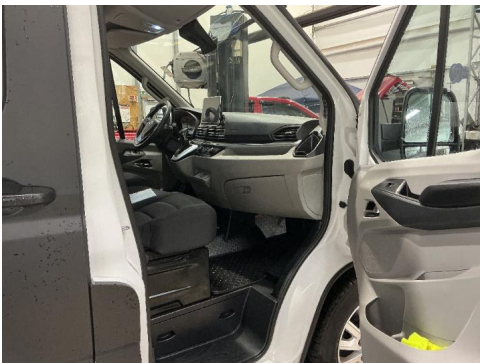

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5949980

Bilder og vedlegg



13. Generelt

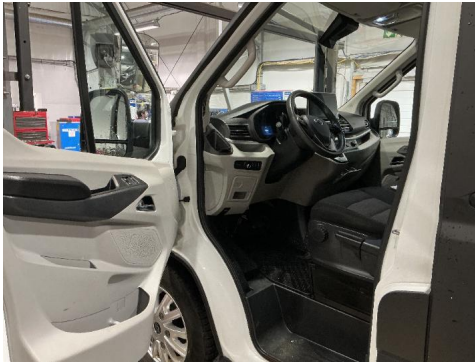


14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt

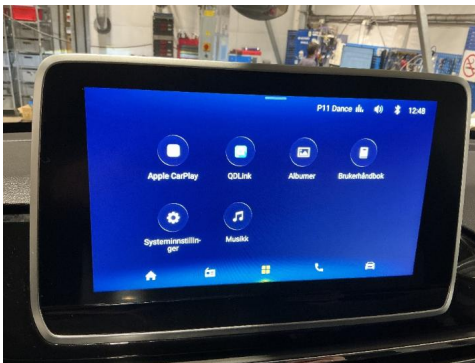


17. Generelt

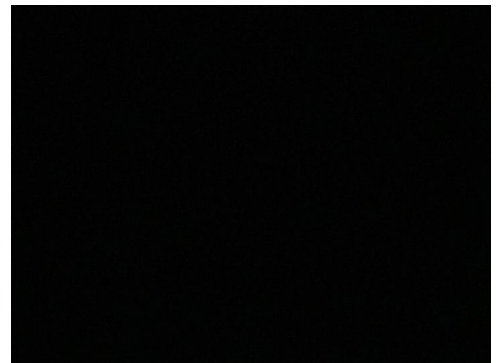

18. Generelt

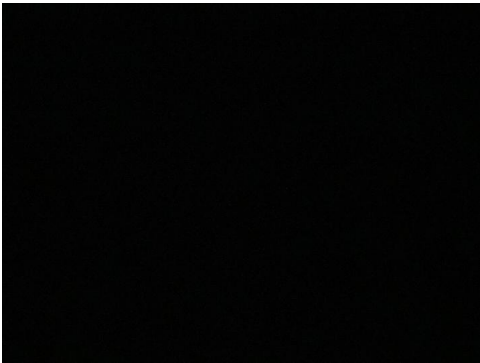

19. Generelt

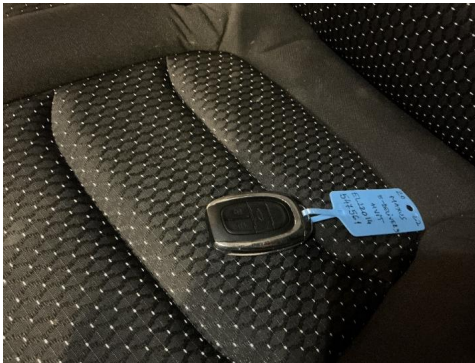


20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt

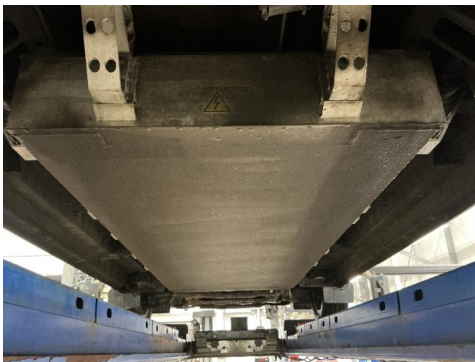

23. Generelt

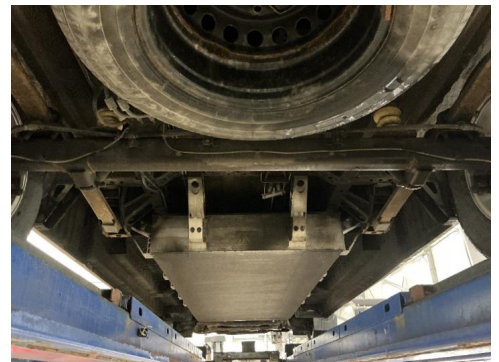

24. Generelt



5949980

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Bremseskiver



27. Døråpning



28. Døråpning



29. Døråpning



30. Døråpning



31. Døråpning



32. Døråpning



33. Høyre kanal



34. Venstre bakdør



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EL22014	LSH14J4C6MA081492
Årsmodell	Merke/Modell
20-24	eDeliver 9 Kasten
Motorkode	Km
TZ220XS001	55 202

Utført med feil (6)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ADAS Advanced Driver Assistance Systems	U1D0797	Driver assist system camera — Restricted sight
BMS Battery management system		
CDU charge distribution unit	P0D2700	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
ESC ABS/ESP	U014087	CAN bus/connection to body control module — No communication possible
HVAC heater/air conditioning	U019787	Trouble codes — Fault code is not documented yet.

Utført uten feil (4)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS airbag
Engine	MCU engine ECU VCU vehicle control unit
Safety	LCA Lane Change Assist