

5991582

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	536362



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	iX3	Motoreffekt	210 kW
Type	G3XE	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EE20232	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WBY7X4104MSZ58390	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	34728	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	26.05.2021
		Frist for neste EU kontroll	25.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5991582

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
21.17	Varsellamper	* Sikkerhetsbeltesystem	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Venstre fordør, Støtfanger bak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;lsete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5991582

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute O
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 53 - Sentrallås ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	54 - Setevarmer ✓
12 - Bremserør	57 - Batteri ytre tilstand
13 - Bremseslanger	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri
14 - Bremskraftforsterker	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
15 - Bremsedal	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
Lys og signaler	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
17 - Lys	62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
21 - Varsellamper	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	R 65 - Dekk ✓
e-Diagnose	✓ 66 - Felg ✓
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett R
Motor	68 - Hjullager ✓
27 - Motor virkemåte	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
28 - Utvendig tilstand motor	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
30 - Kjølevæske	Styring
31 - Kjølevifte	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
35 - Motorfester	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
Drivverk	✓ 74 - Styreservo ✓
40 - Girkasse (automatisk)	Hjuloppheng
41 - Differensial	75 - Støtdempere ✓
42 - Drivaksler	✓ 76 - Stabilisator ✓
	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5991582

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5991582

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	30,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	30,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	20,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	20,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5991582

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5991582


Bilder og vedlegg

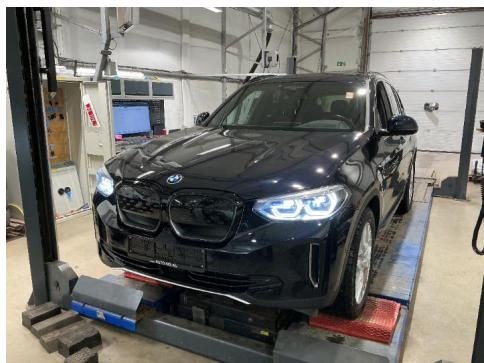

1. Generelt

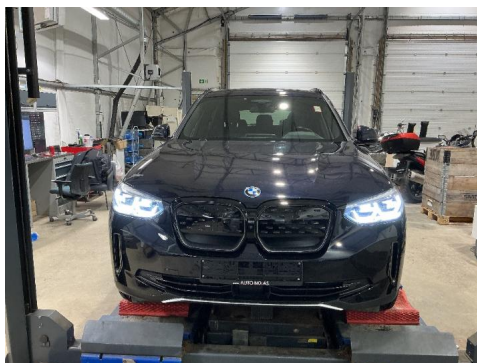

2. Generelt

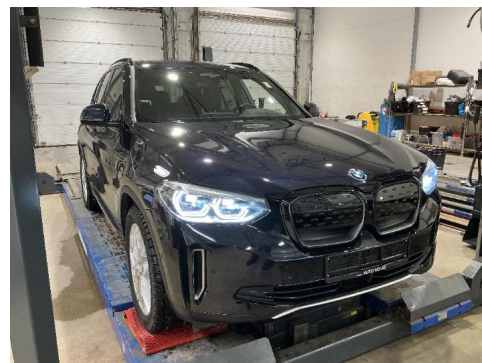


3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

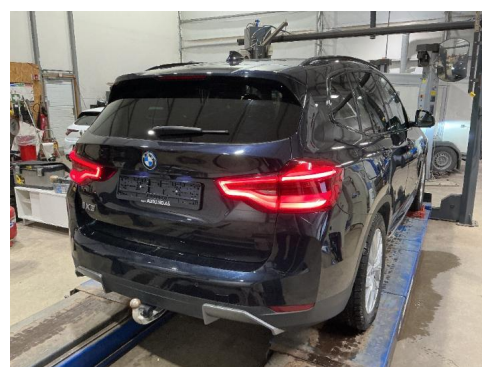

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5991582

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt

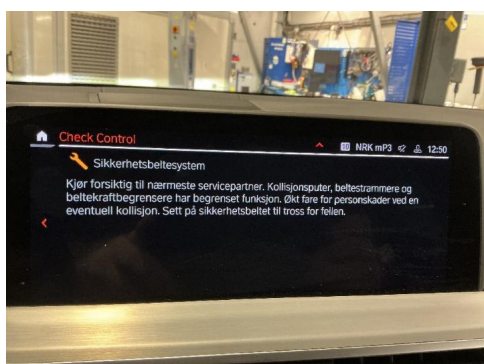

16. Generelt

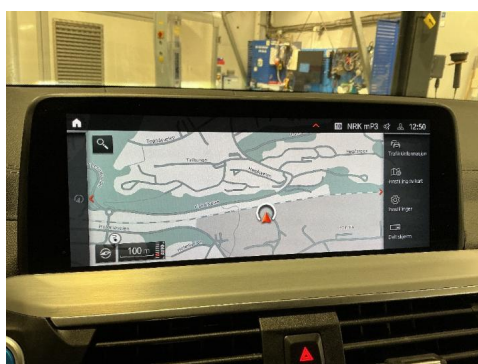

17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5991582

Bilder og vedlegg



25. Høyre forskjerm

R

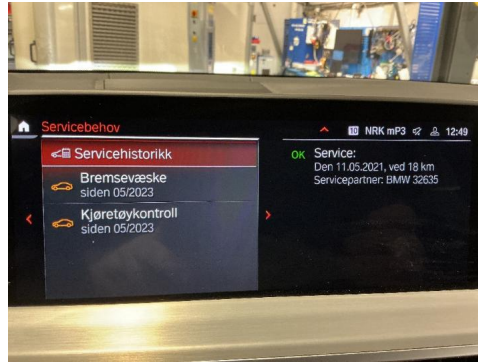

26. Service/ Dokum.

R



27. Støtfanger bak

R




28. Støtfanger bak

R



29. Støtfanger bak

R

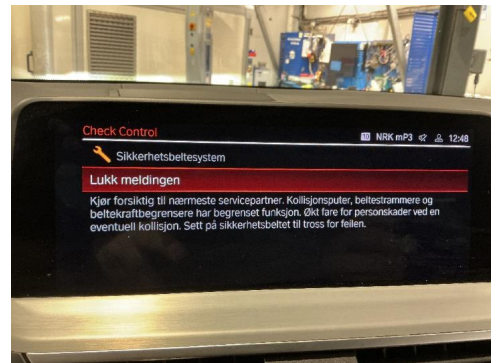

30. Varsellamper

R



31. Venstre fordør

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EE20232	WBY7X4104MSZ58390
Årsmodell	Merke/Modell
20-21	iX3 G08 sDrive 75
Motorkode	Km
HA0 (HA0001N0)	Ukjent

Utført med feil (71)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACC Long-range radar	48214A	Radar sensor — Function faulty.
ACSM Airbag ECU	803185 C95400	Parking assist sensor — Activation is impossible. CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "Exterior air temperature" missing
AHM Trailer ECU	802831	Microswitch of trailer socket — Function faulty.
AMP audio amplifier	B7F500	Microphone amplifier faulty — Not calibrated
BDC Body control module	030E0B 804081 804136 804415 8044A4	Battery monitoring — Emergency charging of starter battery aborted Provision of readiness for operation — Provision of readiness for operation faulty Keyless access system — System deactivated. Battery remote control — Empty battery Horn — Interruption/short circuit to plus
CCU Combined Charging Unit	03194A 03194B 03216D 03219A 033DC0 033DC2 224058 22405C D79504 D796EC D79714 D7984A	Powerline communication — Communication disturbed DC charging of Plug-in charging system — Communication with external charger defective. Charging socket cover flap — Signal/function faulty High-voltage battery module charge management — Signals of charging station invalid gear selection — Rolling in wrong driving direction recognized Parking Lock — Incorrectly DISENGAGED Radiator shutter top — LIN bus communication faulty Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer. CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Message "cell voltage of high-voltage battery module (18)" missing CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "Time/date" missing CAN bus connection to body control module/central gateway module — CAN message "Vehicle status" missing CAN bus connection to body control module/central gateway module — Message "coolant level" missing



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
DSC Electronic stability control	D3542C	CAN bus connection to instrument cluster — CAN signal "Outside temperature" invalid
EME electric drive motor ECU		
HKFM Power operated tailgate module	801724	Power liftgate actuator — Function faulty.
HRSNR short-range radar RR	481CBF 481CC0 CB143A	Short-range radar FL — Radar sensor not installed Short-range radar FR — Radar sensor not installed CAN bus connection to instrument cluster — CAN signal "Outside temperature" invalid
HU-H Control panel	026372 031784 031790 031791 031793 031796 031797 031798 03179A 038400 038407 B7F89E	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer. Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer. Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer. Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer. Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer. Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer. Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer. Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer. Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer. Remote update — Preconditions provided by vehicle not fulfilled Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer. Infotainment ECU — Back-end certificates invalid
IHKA Air conditioning ECU	E71417	CAN bus connection to instrument cluster — CAN signal "Outside temperature" invalid
KAFAS Camera-based driver assist systems	800ABF E05615	Front camera of advanced driver assistance systems — Vision temporarily restricted CAN bus connection to body control module/central gateway module — Signal "Outside temperature" invalid
KOMBI Instrument cluster	B7F655	Outside temperature sensor — Short circuit to plus
PMA Parking assist	803192 8031A2 8031B2 8031C2 8031D2 8031E2 803206 803207 803268 803269 80337A D4142C	Ultrasonic sensor FL lateral — Interruption in signal cable Ultrasonic sensor FL outer side — Interruption in signal cable Ultrasonic sensor FL inner side — Interruption in signal cable Ultrasonic sensor FR inner side — Interruption in signal cable Ultrasonic sensor FR outer side — Interruption in signal cable Ultrasonic sensor FR lateral — Interruption in signal cable Ultrasonic sensors — Sensor blind. Ultrasonic sensors — External sound recognized Parking aid sensor FL center — Signal implausible Parking aid sensor FR center — Signal implausible Parking assist sensors — Wrong sensor version installed CAN bus connection to instrument cluster — CAN signal "Outside temperature" invalid



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SWW Lane change warning	481CBF	Short-range radar FL — Radar sensor not installed
	481CC0	Short-range radar FR — Radar sensor not installed
	CB143A	CAN bus connection to instrument cluster — CAN signal "Outside temperature" invalid
TCB Telematics control unit	026172	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	3178A	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
	B7F34E	Emergency call system — No access to internal SIM card
VIP Virtual Integration Platform	D7543A	CAN bus connection to instrument cluster — CAN signal "Outside temperature" invalid
	D75529	CAN bus connection to intelligent parking assist ECU — CAN signal "parking-steering assist status" invalid
	D757A4	CAN bus connection to adaptive cruise control, long-range radar sensor front and camera-based driver assist system — CAN message "front area monitoring of collision avoidance system" missing
	D757B3	CAN bus connection to adaptive cruise control, long-range radar sensor front and camera-based driver assist system — CAN message "front area monitoring" missing

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
Comfort	CON Infotainment controls
	FLE-L Headlight electronics left
	FLE-R Headlight electronics right
	FZD Sun roof ECU
	SMFA seat ECU driver
	ZGM Central gateway module
Safety	HRSNL short-range radar RL
	SRSNVL short-range radar FL
	SRSNVR short-range radar FR
	TRSVc All-round vision camera
Steering	EPS Power steering ECU