

5990187

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	526158



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ID. BUZZ CARGO 150 KW	Motoreffekt	150 kW
Type	EBN	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EH45039	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WV1ZZZEB4RH001135	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	30265	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	29.11.2023
		Frist for neste EU kontroll	28.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5990187

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm
86.2		Lakkriper:	Støtfanger foran
86.13		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Bulk(er)	Høyre bakdør, Venstre bakskjerm
86.30		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	Delvis foliert
98.9	Seter	* - Misfarget/skittent: Midtre sete /høyre sete.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;lsete;Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja

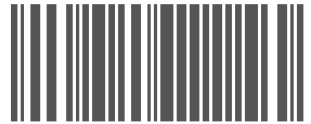

5990187

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	55 - Ladespenning generator	✓
Generell informasjon		61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
4 - Service/ Dokum.	O	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
Bremser		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
5 - Bremsbelegg	✓	Hjul, dekk, felg	
6 - Bremseskiver	✓	65 - Dekk	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	66 - Felg	✓
9 - Bremsvirkning	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	68 - Hjullager	✓
12 - Bremserør	✓	Styring	
13 - Bremseslanger	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
15 - Brems pedal	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
Lys og signaler		73 - Styrestag/ledd	✓
17 - Lys	✓	74 - Styreservo	✓
19 - Refleks	✓	Hjuloppheng	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	75 - Støtdempere	✓
21 - Varsellamper	✓	76 - Stabilisator	✓
e-Diagnose		77 - Fjærer / fjærbein	✓
23 - Full systemskann	O	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
Motor		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
27 - Motor virkemåte	✓	80 - Travers	✓
30 - Kjølevæske	✓	Karosseri	
32 - Kjølesystem	✓	81 - Frontrute	R
Drivverk		82 - Siderute/bakrute	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
42 - Drivaksler	✓	84 - Lås	✓
Elektriske anlegg		86 - Lakk / karosseri utvendig	R
44 - Instrument belysning	✓	87 - Utvendig speil	✓
45 - Instrumenter	✓	88 - Underside	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓	89 - Understellsnummer	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
49 - Kupevifte	✓		
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
53 - Sentrallås	✓		
54 - Setevarmer	✓		



5990187

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	○
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	○
103 - Interiør generelt	✓



5990187

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	210,00
9.4		Bremsevirkning, HB	210,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5990187

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5990187

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5990187

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5990187

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5990187

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5990187

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EH45039	WV1ZZZEB4RH001135
Årsmodell	Merke/Modell
22-24	ID.Buzz Kasten
Motorkode	Km
EBJA	Ukjent

Utført med feil (35)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10AF31	Air quality sensor — Signal faulty
Aerial module	U153F00	Car-to-X communication — Certificate actualization failed
Airbag	U112100	Data bus — Missing message!
Application server 3 system 1 infotainment	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Brake boost	C10A700	Roller test stand mode — Function active
Brake electronics	C10A700	Roller test stand mode — Function active
Diagn. interface bus	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B1A7BF0	Insulation resistance test of high-voltage vehicle electrical system — Error detected
	B200000	ECU — Function faulty.
	P1CC300	High-voltage charge terminal — Function faulty.
	U029200	CAN bus connection to electric drive motor ECU B — Communication disturbed
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U15AD00	DC-quick-charge function — Charging station and vehicle not compatible.
	U15FA00	EgoMaster — Input data faulty
Driver door electronics	B123029	Tip switch for locking doors from inside — Signal implausible
Emergency call system/telematics system	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
Engine electronics I	U041300	Battery management 2 — Signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Front camera system	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B1AD0F0 U15BF00	Charging station recognition — Function faulty. Intelligent charging function — Communication disturbed
Hybrid battery management	U163F00	Traction battery system — Communication to app server disturbed
Information electronics	B184C00 U111000	Trouble codes — Fault code is not documented yet. Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Parking assist	B10FCF0 U041600	Parking assist sensors front — Function restricted CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
Radar sensor of adaptive cruise control	U112300	Data bus — Message faulty
Software cluster embedded 1	U112300 U14FF00	Data bus — Message faulty Secure on-board communication — Signature creation failed
Steering column module	B105D04	Steering column ECU — Function faulty.
Vehicle electrics 1	B181504 B181604 U14FF00	Reading light RL — Function faulty. Reading light RR — Function faulty. Secure on-board communication — Signature creation failed

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
Anti-theft device	Access and start system interface
Comfort	Actuator for exterior noise
	Application server 1 system 1 adaptive
	Application server 1 system 2 Java
	Display unit driver display
	Light control left 2
	Light control right 2
	Passenger door electronics
	Software cluster housekeeping 1
	Trailer function



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Voltage transformer 12V

Engine

Electric drive 1

Safety

Rearview camera system/all-round vision camera system

Steering

Electron. steering column locking

Power steering