



5960042

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550251



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	EQC 400 4MATIC	Motoreffekt	300 kW
Type	204 X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EE76090	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W1K8P9AB7PF051883	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	41909	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2022
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	18.11.2022
		Frist for neste EU kontroll	17.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5960042

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
61.5	Ladekontakt elbil/hybrid	Feil med utløser for ladeluke	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke, Støtfanger bak
86.4		Skadet:	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.30	Lys	Krakelert lykteglass	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak
66.12		Påbegynnende oksidering:	Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5960042

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	R	48 - Oppvarmet bakrute	O
		49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver		✓ 52 - Lyktespyler / Visker	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	✓ 53 - Sentrallås	✓
9 - Bremsvirkning		54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsvæsknivå		57 - Batteri ytre tilstand	
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri	
12 - Bremserør	✓	✓ 59 - Tilhengerkontakt	✓
13 - Bremseslanger	✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
14 - Bremskraftforsterker	✓	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid	R
15 - Brems pedal		62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
17 - Lys	O	Hjul, dekk, felg	
19 - Refleks	✓	✓ 65 - Dekk	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	✓ 66 - Felg	O
21 - Varsellamper		67 - Ekstra hjulsett	R
22 - Varsellamper utvidet		68 - Hjullager	✓
		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
e-Diagnose		70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
23 - Full systemskann	R	Styring	
		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
Motor		72 - Styresnekke, tannstang	✓
27 - Motor virkemåte	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	74 - Styreservo	✓
30 - Kjølervæske	✓	Hjuloppheng	
31 - Kjølervifte	✓	75 - Støtdempere	✓
32 - Kjølesystem	✓	76 - Stabilisator	✓
35 - Motorfester	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
Drivverk		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	80 - Travers	✓
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		



5960042

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5960042

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	36,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	36,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	24,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	26,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	26,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5960042

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5960042

Bilder og vedlegg

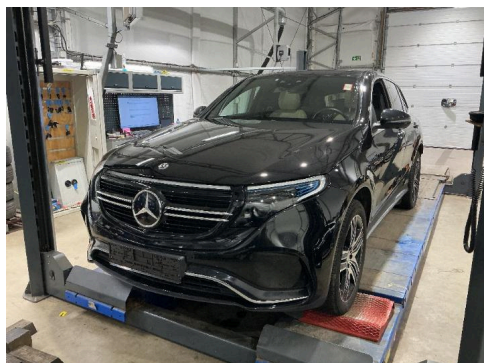

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt

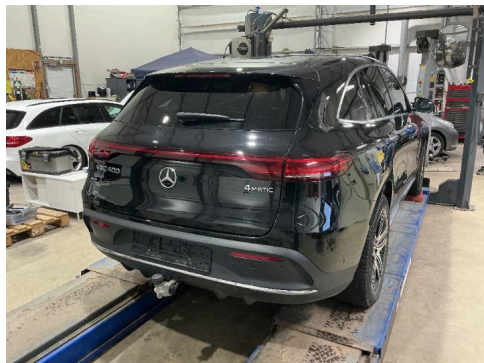

7. Generelt

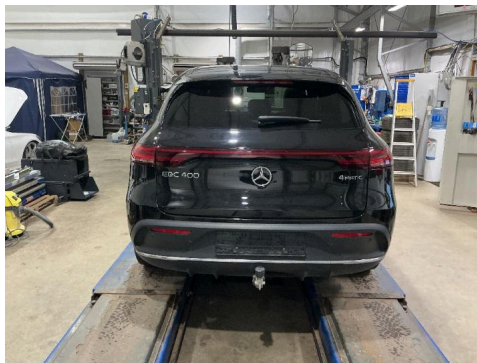

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5960042

Bilder og vedlegg




13. Generelt

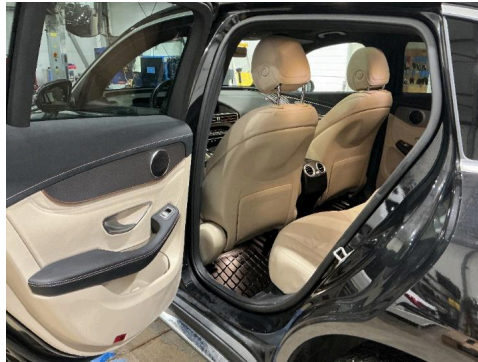


14. Generelt



15. Generelt

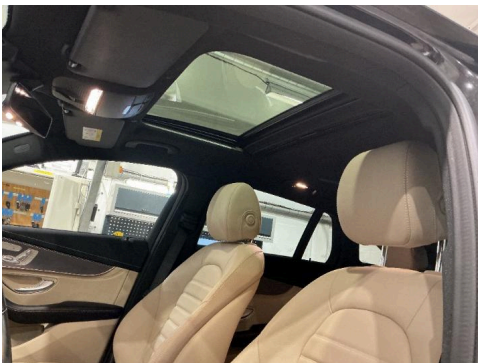

16. Generelt

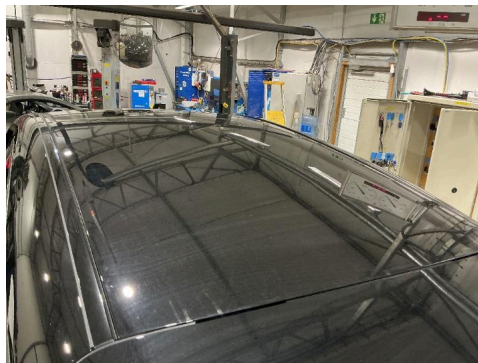


17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

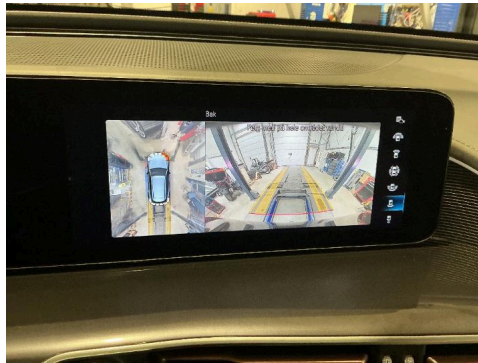

20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

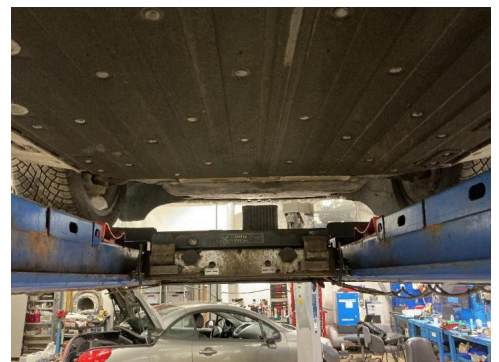


24. Generelt



5960042

Bilder og vedlegg

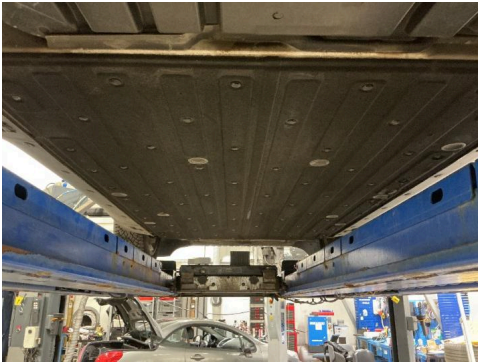

25. Generelt




26. Generelt




27. Bakluke



28. Felg

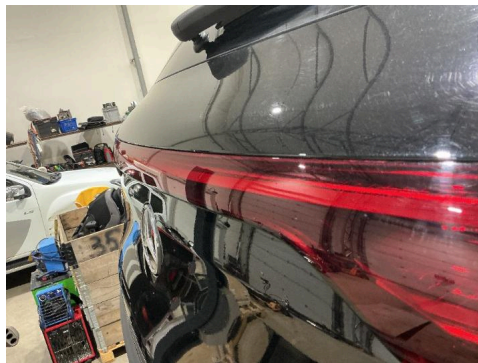

29. Lys

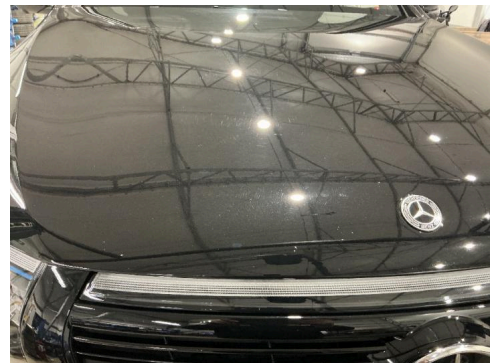

30. Panser



31. Panser



32. Støtfanger bak



33. Støtfanger foran



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EE76090	W1K8P9AB7PF051883
Årsmodell	Merke/Modell
19-	EQC 400 (N293) 4Matic
Motorkode	Km
780.998	Ukjent

Utført med feil (27)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Adaptive cruise control	C100C13	Radar sensor heater — Function/electric circuit faulty
	U111A64	CAN bus/data cable to driver assist ECU — Implausible data received.
BMS Battery management system N82/3		
BMS Battery management system N82/4		
DDW DC-DC converter	U011200	CAN bus connection from ECU B battery monitoring — Communication disturbed
	U044200	CAN bus connection to powertrain control module — Signal implausible
Direct current charge connection unit	P0A0B00	High-voltage safety circuit of HV electrical system — Function faulty.
	P0A0E00	High-voltage safety circuit — Loose contact/interruption
	U011200	CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Communication disturbed
KLA Electronic climate control		
MBUX - Head Unit	B154200	Navigation ECU — Function faulty.
MRM OBD	B233015	High beam switch — Interruption/short circuit to plus
MTAS cell phone mount holder	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing
PARK: parking assist	B223209	Parking assist — Function faulty.
PTCU: powertrain	U011187	CAN bus connection to battery monitoring ECU — Missing message!
SG-EM: Power electronics	U0112FB	CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Communication



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	disturbed	
SG-LG Charger for high-voltage battery module	P060FFA P066700	ECU — Internal fault Temperature sensor (ECU internal) — Function faulty.
SG-SW-R headlight ECU right	B1FEF62 B1FEF88 B223968 B223983	LVDS/HSV L data cable — Communication faulty LVDS/HSV L data cable — Bus OFF Headlight leveling ECU — Function faulty. Headlight leveling ECU — Malfunction (check sum fault)

Utført uten feil (35)

System	Beskrivelse
ABS	ESP: Electronic stability control
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR SRS: Supplemental Restraint System
Audio/Video	Telematics HERMES ZAN OBD
Comfort	AHE: Trailer recognition AML ambient illumination DBE: Roof control board ESE driver seat adjustment ESE passenger seat adjustment EZX: Electr. ignition lock Head-up display HKS: hatchback control KG 2 CAN OBD KI (Kombiinstrument): Instrument cluster PSD: Panorama roof SAM driver SAM hinten Body control module rear SG-SW-L headlight ECU left



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

TPAD: Touch pad

TSG HL door ECU RL

TSG HR door ECU RR

TSG VL door ECU FL

TSG VR door ECU FR

Engine

BMS Battery management system N82/2

SOGE sound generator

Safety

Adaptive cruise control/brake assist system

MFK: Multi-function camera

Rear radar sensor left

Rear radar sensor right

Steering

Electr. power steering

LRE steering wheel electronics

Suspension

ELC: Electronic suspension control

Tire pressure monitoring

RDK OBD