



5899640

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	535378		



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1477 cm ³
Modell	XC40 T5 Twin Engine	Motoreffekt	132 kW
Type	X	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	XR68950	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	YV1XZBBVFL2344082	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	51517	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	20.07.2020
		Frist for neste EU kontroll	19.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5899640

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.35	Lakk / karosseri utvendig	* Diverse små steinsprut/lakksår/lakkriper	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5899640

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

Hjul, dekk, felg

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5899640

Karosseri

81 - Frontrute	0
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	0
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5899640

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,50 mm
67.2		Mønsterdybde	3,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt

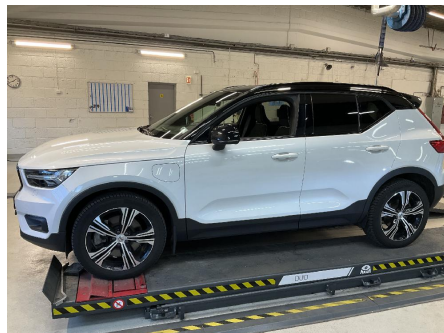


3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

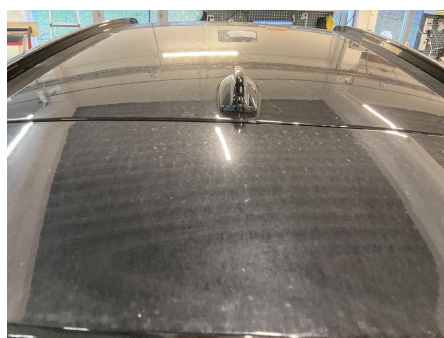

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5899640



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

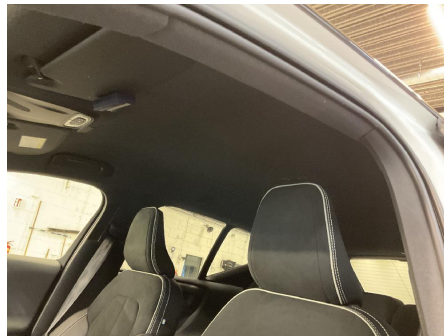

17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt

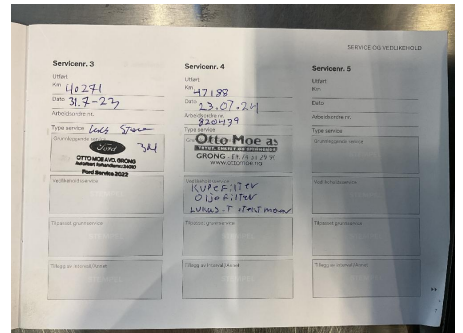

21. Generelt

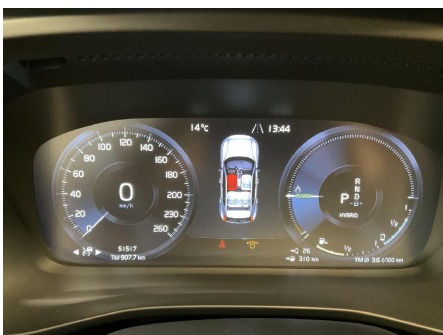

22. Generelt

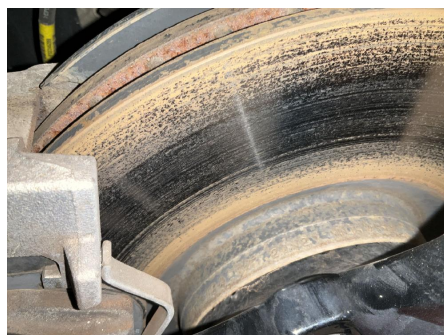

23. Generelt



24. Generelt



5899640



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

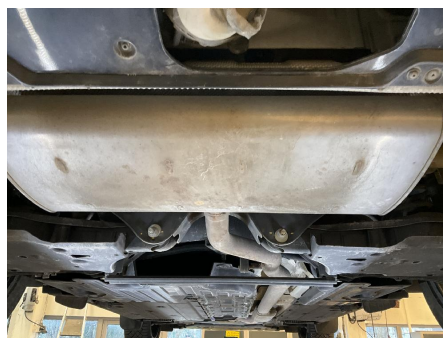

30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



5899640

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
XR 68950	YV1XZBBVFL2344082
Årsmodell	Merke/Modell
19-	XC40 T5 1.5i 16V Plug-in Hybrid
Motorkode	Km
B 3154 T5	Ukjent

Utført med feil (69)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P060A	ECU — Internal processor fault!
	P0658	Voltage supply of actuators A — Voltage supply/power supply low
	P2670	Voltage supply of actuators B — Voltage supply/power supply low
ASDM ECU of active radar and camera monitoring	U2C62	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C69	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
BECM battery monitoring ECU	P0C76	Traction battery system — Discharging time too long
CCM Air conditioning control	B1126	Fuel heating system — Function faulty.
CEM Central electrics module	B14E0	Parking assist sensors — Faulty control
	B14F5	Switch of driver door handle — Fault in electric circuit
	B14F6	Door handle switch rear driver side — Fault in electric circuit
	B14F7	Exterior door handle passenger side — Function faulty.
	B14F8	Door handle switch rear passenger side — Fault in electric circuit
	B1592	Headlight ECU, left — Turn signal actuation defective.
	B1593	Headlight ECU, right — Turn signal actuation defective.
	U0037	CAN bus — Communication disturbed
	U1130	CAN bus connection to headlight ECU left — Signal missing
	U1131	CAN bus connection to headlight ECU, left — No communication possible
	U2E50	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U3006	ECU — Input electric circuit A faulty
DIM Instrument cluster	U1A4B	ECU — Faulty processor 2
	U2E04	ECU — Supply voltage too low
Electr. power steering	U112B	CAN communication with vehicles electrics ECU — No communication possible
HCML Headlight ECU left	B15D0	Headlight swiveling actuator — Function faulty.
	B15D1	Motor headlight vertical levelling — Function faulty.
	U0037	Vehicle communication bus b — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	U2D3E	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D5A	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D8B	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D8C	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
HCMR Headlight ECU right	U0037	Vehicle communication bus b — Function faulty.
	U2D3E	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D5A	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D8B	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
	U2D8C	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
IGM Inverter	P0E38	Voltage sensor B DC-DC converter — Voltage too low
	U0064	Drive CAN bus — Communication disturbed
	U2E04	ECU — Supply voltage too low
Infotainment	U1220	FlexRay data bus — Faulty synchronisation
	U1A25	MOST bus — Ring cable complete, communication incorrect.
	U2E04	ECU — Supply voltage too low
SAS Steering-Angle Sensor	U2E04	ECU — Supply voltage too low
Transmission	P0658	Voltage supply of actuators A — Voltage supply/power supply low
	P077C	Transmission output rpm sensor — Short circuit to ground
	P077D	Transmission output rpm sensor — Short circuit to plus
	P07BF	Gearbox input-/turbine RPM sensor A — Signal too low
	P07C0	Gearbox input-/turbine RPM sensor A — Signal too high
	P07C1	Gearbox input-/turbine RPM sensor B — Signal too low
	P07C2	Gearbox input-/turbine RPM sensor B — Signal too high
	P0900	Clutch actuator — Interruption in electric circuit
	P0904	Shift-valve position — Fault in electric circuit
	P0906	Shift-valve position — Electric circuit too low
	P090A	Clutch actuator 2 — Interruption in electric circuit
	P0910	Shift-valve actuator — Interruption in electric circuit
	P0914	Gearshift position sensor — Fault in electric circuit
	P0916	Gearshift position sensor — Fault in electric circuit
	P0920	Gearshift actuator — Interruption in electric circuit
	P2670	Voltage supply of actuators B — Voltage supply/power supply low
	P27A2	Aux. hydraulic pump B transmission — Interruption in electric circuit
	U0064	Vehicle communication bus e — Function faulty.
VDDM ABS/ESC control unit	C0020	ABS hydraulic pump — Function faulty.
	C0031	Wheel speed sensor FL — Signal/function faulty
	C0081	ABS indicator lamp — Function faulty.
	C1034	Parking brake — Function faulty.
	C1075	ABS hydraulic unit — Function faulty.
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
Airbag	RML Seat belt FL
	RMR Seat belt FR
	SRS airbag
Audio/Video	Audio module
Comfort	DDM driver door module
	PDM passenger door module
	POT Power Operated Tailgate Module
	SCL Steering column lock actuator
	SODL Side object detection left
	SODR Side object detection right
	Trailer module
	VCM Vehicle control module
Transmission	EGSM Gear selector lever