



6008990

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552697



Kjøretøy

Bilmerke	BMW I	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	i3	Motoreffekt	125 kW
Type	BMW i-1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EV47840	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WBY8P2109K7D36444	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	119798	Bruktimportert	Nei
Farge	Beige	Registreringsår	2019
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	15.02.2019
		Frist for neste EU kontroll	14.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6008990

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
15.1	Setevarmer.	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
39.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side
39.4		Oppvarmet bakrute virker ikke:	
89.15	Dekk.	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.8	Glassruter.	Slitt rute	Frontrute
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen


Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei

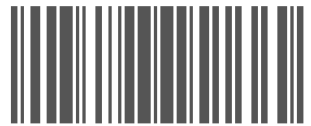

6008990

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	50 - Døråpning.	✓
Interiør.		52 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	54 - Førersete.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	55 - Bakseter.	✓
7 - Brems pedal.	✓	56 - Passasjerse.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
14 - Glassruter.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	✓
15 - Setevarmer.	○	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjer.	✓	67 - Stabilisator.	✓
19 - Takluke/Panoramatak.	✓	68 - Differensial.	✓
20 - Taktrekk.	✓	69 - Drivaksler.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	71 - Bremseslør.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	75 - Parkbrems.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	76 - Støtdempere.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
Motor.		79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
34 - Panser.	✓	82 - Travers.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	○	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	Hjul,dekk.	
		87 - Bremseskive/klosser utvendig	○
		88 - Hjullager.	✓
		89 - Dekk.	R
		90 - Felg.	✓
		91 - Ekstra hjulsett..	○



6008990

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	180,00
31.2		Bremsevirkning, VF	180,00
31.3		Bremsevirkning, HB	150,00
31.4		Bremsevirkning, VB	150,00
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	2,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	2,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
91.2		Mønsterdybde	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde	6,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6008990

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6008990

Bilder og vedlegg

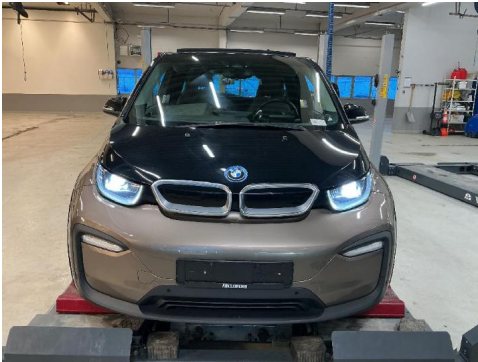

1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt

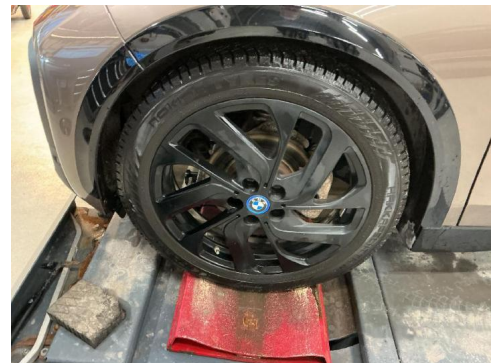

6. Generelt

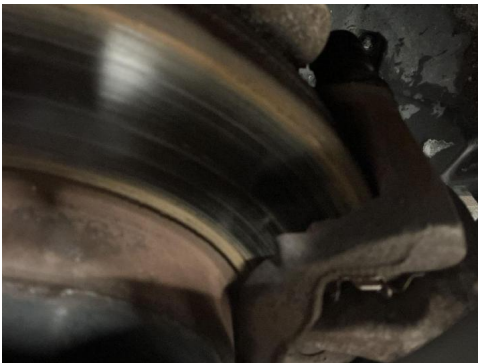

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6008990

Bilder og vedlegg



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt




13. Generelt

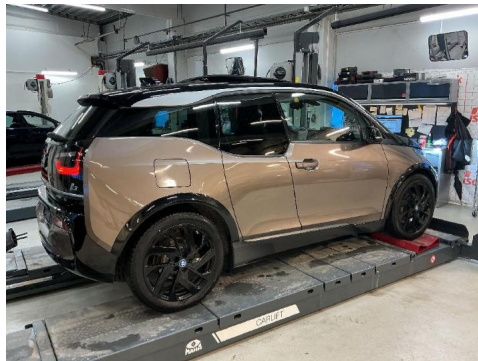


14. Generelt




15. Generelt

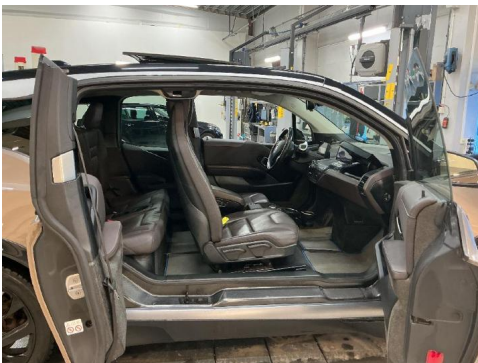

16. Generelt

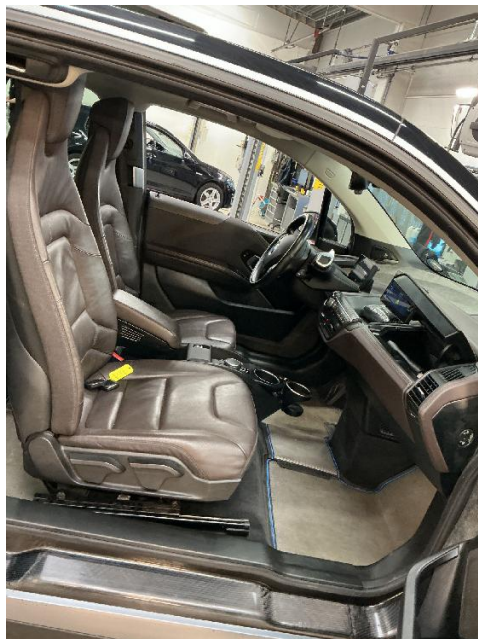

17. Generelt

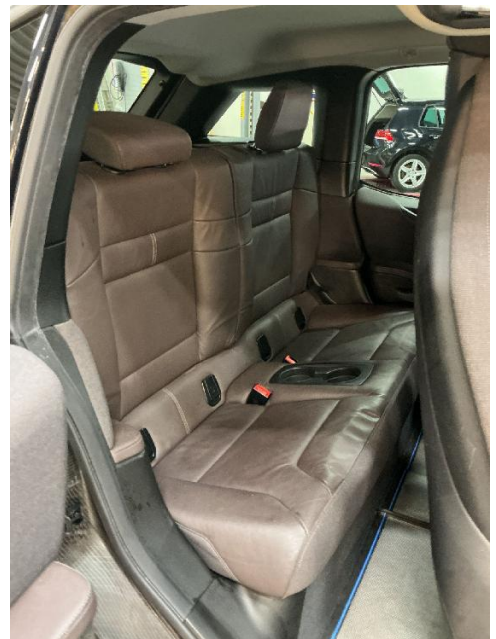

18. Generelt



6008990


Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt

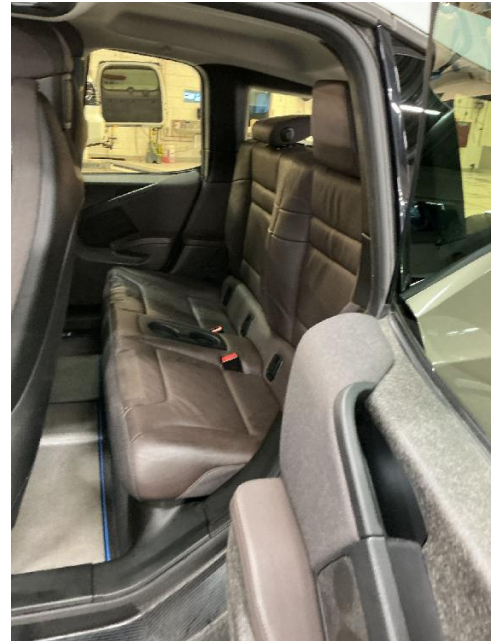

21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



6008990

Bilder og vedlegg



28. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EV47840	WBY8P2109K7D36444
Årsmodell	Merke/Modell
17-	i3 I01
Motorkode	Km
IB1P25B	Ukjent

Utført med feil (17)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BDC Body control module	804033	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	804416	Remote control of fuel burning heater — Tempering protection active!
	804916	Temperature sensor of seat bolster heater element driver side — Interruption in electric circuit
EDME Electric digital engine electronics	21E797	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	21E96F	Electric drive motor ECU — Provision of readiness for operation faulty
	CD944B	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "actual wheel speed" missing
EME electric drive motor ECU	22281F	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
FZD Sun roof ECU	801A55	Immobilizer/anti-theft alarm system — Alarm was released
IHKA Air conditioning ECU	801181	Defroster flap/air distribution flap actuator — Faulty servomotor
	801190	Air distribution flap actuator for ventilation space/footwell, left — Internal fault
	8011C1	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	80128E	Shutoff valve for heat pump circuit 3 — Function test
LIM Charger interface module	805519	DC charging/AC charging — Communication error with charging cable, wallbox or charging station
	80551A	DC charging — Charging procedure could not be started.
	80552B	Charging socket/charging socket cover flap — Implausible STATUS
	805532	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Implausible STATUS
SAS Optional equipment system ECU	D1A518	CAN bus connection to camera-based driver assist system — CAN signal "Camera front assist system" invalid



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	DSC Electronic stability control
Comfort	CON Infotainment controls
	FLE-L Headlight electronics left
	FLE-R Headlight electronics right
	KOMBI Instrument cluster
	ZGM Central gateway module
Engine	KLE comfort charging electronics
Steering	EPS power steering ECU
Transmission	GWS Gear selection switch ECU