



5942273

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.12.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 547114



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	Combo Van	Motoreffekt	77 kW
Type	COMBO-D-VAN	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BS57803	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W0L6WXD1BC9512759	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	161010	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2012
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	03.12.2012
		Frist for neste EU kontroll	01.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5942273

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.7		Ulyd fra hjuloppheng bak	
2.8		Ulyd fra motor	
3.8	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er skadet 1 stk	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre foran, Venstre foran
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran
7.5	Bremsetromler	Bremsetrommel ikke demontert. Anbefaler utbedring iht. vurdering av lyd og bremsevirkning.	
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	Høyre, Venstre
11.1	Bremsevæskens kokepunkt	Forurenset bremsevæske, anbefaler skift	
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre blinklys bak
17.11		Skadet lykteglass:	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
17.14		Matt / korrodert reflektor	Venstre nærlys, Høyre nærlys
27.1	Motor virkemåte	Banke-/ulyder i motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
36.1	Drivstofftank, rør, slange	Tanklokk mangler	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran, Høyre foran
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Venstre ytre foran
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre bak, Høyre foran
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Høyre nedre
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
82.10	Siderute/bakrute	Skade på gummipakning:	Høyre fordør
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Høyre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre fordør, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
86.4		Skadet:	Venstre sidekanal, Støtfanger bak, Bakluke, Støtfanger foran
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre baksjerm
86.9		Rustangrep:	Panser, Tak, Høyre forskjerm, Venstre



5942273

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
			forskjerm, Venstre sidekanal
86.10		Rust/rusthull:	Høyre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre bakdør, Panser, Tak
86.13		Mangelfull kvalitet på replakking:	Høyre fordør, Høyre bakdør
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side, Høyre side
89.2	Understellsnummer	Ikke lesbart	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Venstre foran
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Venstre fordør
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Foran, Bak, Midten
102.7	Laste-/bagasjerom	Småskader i gulvteppe	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Svake bremses.



5942273

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper		44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
5 - Bremsbelegg	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
6 - Bremseskiver	R	53 - Sentrallås	✓
7 - Bremsetromler	R	54 - Setevarmer	R
8 - Parkeringsbrems	R	55 - Ladespenning generator	✓
9 - Bremsevirkning	✓	56 - Drivrem generator	✓
10 - Bremsevæskennivå	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt	R	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
12 - Bremserør	✓	Hjul, dekk, felg	
13 - Bremseslanger	✓	65 - Dekk	✓
15 - Brems pedal	✓	66 - Felg	✓
Lys og signaler		67 - Ekstra hjulsett	R
17 - Lys	R	68 - Hjullager	✓
19 - Refleks	✓	Styring	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
21 - Varsellamper	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
e-Diagnose		73 - Styrestag/ledd	R
23 - Full systemskann	O	74 - Styreservo	✓
Motor		Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	R	75 - Støtdempere	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	76 - Stabilisator	✓
29 - Oljenivå motor	✓	77 - Fjærer / fjærbein	R
30 - Kjølevæske	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
32 - Kjølesystem	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
33 - Eksosanlegg	O	80 - Travers	✓
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	R		
37 - Registerreim	O		
Drivverk			
38 - Clutch	✓		
39 - Girkasse (manuell)	✓		
42 - Drivaksler	✓		



5942273

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R



5942273

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	140000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	23 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	720 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	434 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5942273

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5942273

Bilder og vedlegg

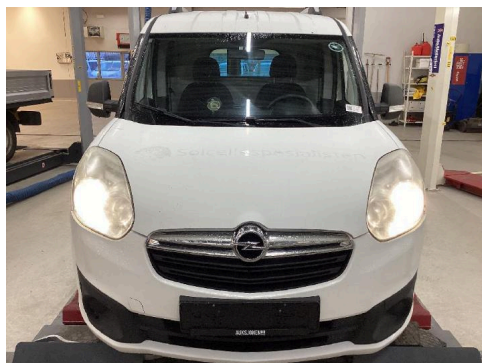

1. Generelt

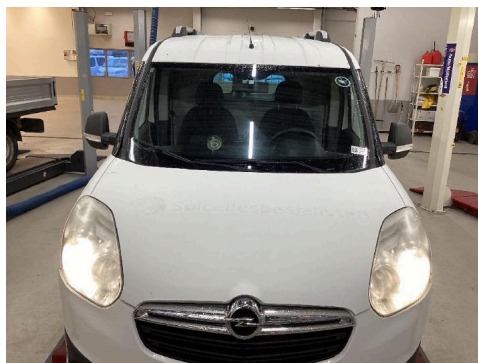

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

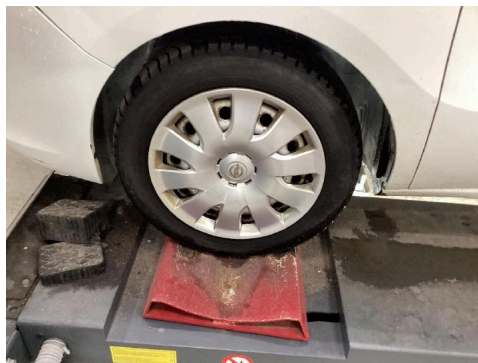

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5942273


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt

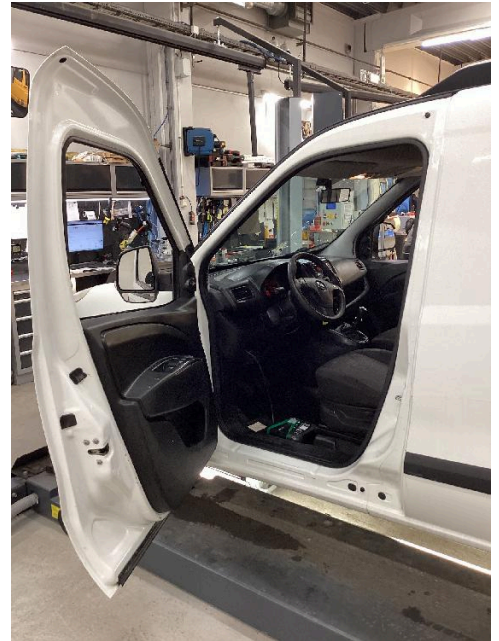

15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

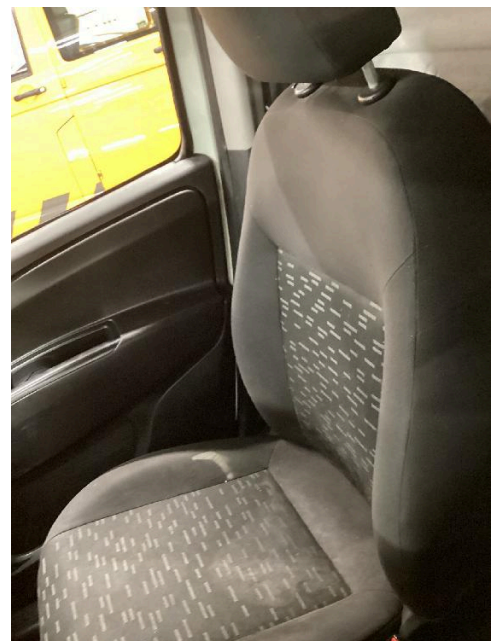


21. Generelt



5942273

Bilder og vedlegg

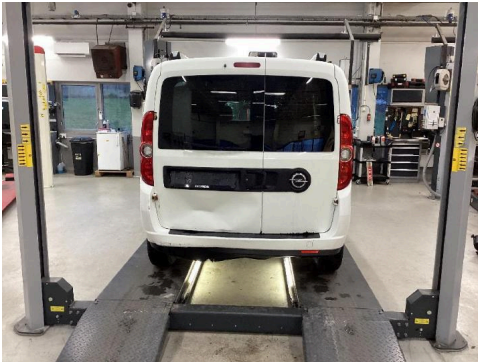

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

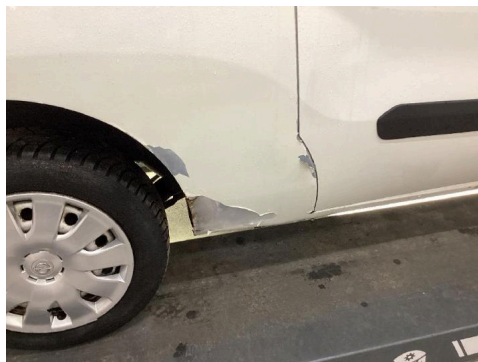

32. Generelt



33. Generelt



5942273

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt

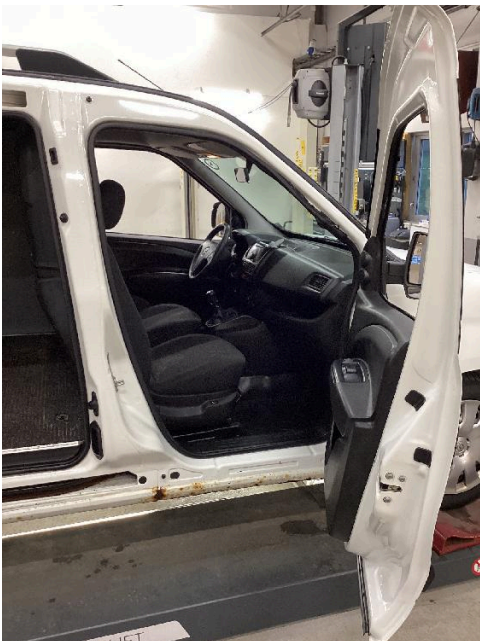

40. Generelt

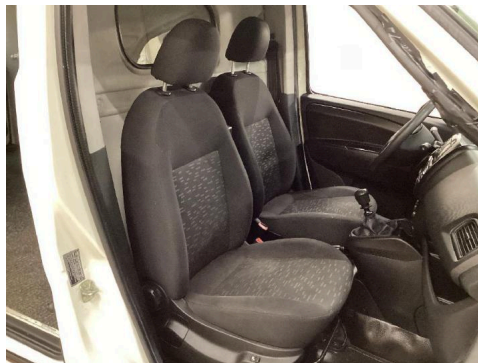

41. Generelt




42. Generelt




5942273

Bilder og vedlegg

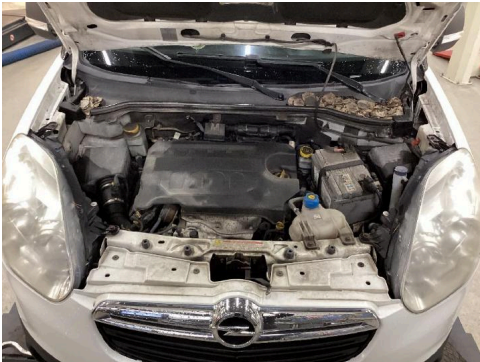

43. Generelt

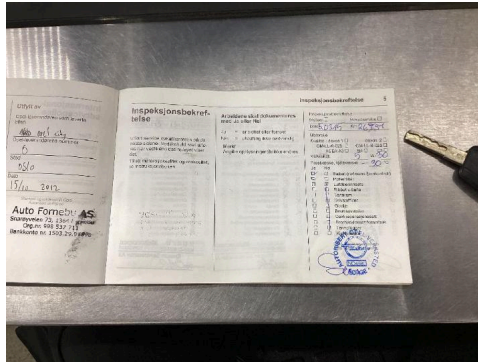


44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt

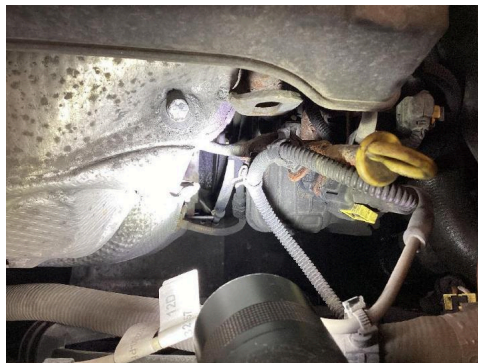

47. Generelt



48. Generelt

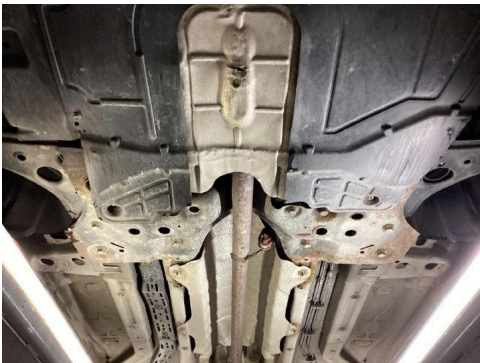


49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt

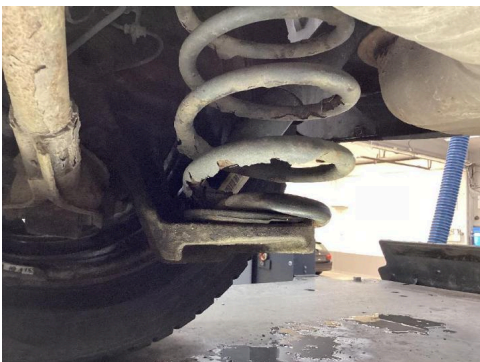

52. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS57803	W0L6WXD1BC9512759
Årsmodell	Merke/Modell
11-15	Combo-D 1.6 16V CDTI
Motorkode	Km
A 16 FDH (LJ5+NE9+PLO/198 A3.000)	161 010

Utført med feil (2)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Body control module	B1011	Brake light left — Fault in electric circuit
	U1733	Communication with telematics ECU — Signal faulty

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Air conditioning	Auxiliary heater
Airbag	Airbag
Comfort	Instrument cluster
OBD	