



6008977

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	556488



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-tron 50	Motoreffekt	115 kW
Type	GE	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EC50200	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZGE2MB032412	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	86278	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	10.05.2021
		Frist for neste EU kontroll	09.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6008977

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
64.5	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	Riper i batterikasse for fremdriftsbatteri	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.2		Lakkriper:	Venstre fordør, Støtfanger foran
86.5		Bulk (er):	Høyre fordør
86.13		Steinsprut/lakksår	Panser
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll




6008977

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

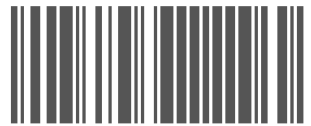

6008977

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute O
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 53 - Sentrallås ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	54 - Setevarmer ✓
12 - Bremserør	57 - Batteri ytre tilstand
13 - Bremseslanger	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri
14 - Bremskraftforsterker	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
15 - Bremsedal	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
Lys og signaler	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
17 - Lys	62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid R
21 - Varsellamper	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	✓ 65 - Dekk ✓
e-Diagnose	✓ 66 - Felg ✓
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett R
Motor	68 - Hjullager ✓
27 - Motor virkemåte	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
28 - Utvendig tilstand motor	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
30 - Kjølevæske	Styring
31 - Kjølevifte	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
32 - Kjølesystem	72 - Styresnekke, tannstang ✓
35 - Motorfester	73 - Styrestag/ledd ✓
Drivverk	74 - Styreservo ✓
40 - Girkasse (automatisk)	Hjuloppheng
41 - Differensial	75 - Støtdempere ✓
42 - Drivaksler	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓




6008977

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

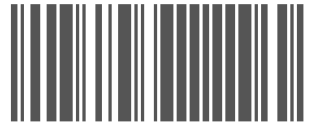

6008977

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	11,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	11,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6008977

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

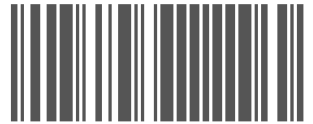


6008977


Bilder og vedlegg

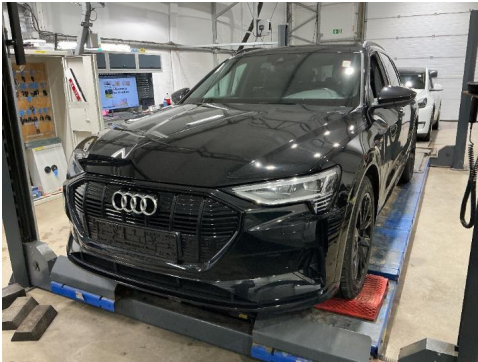

1. Generelt

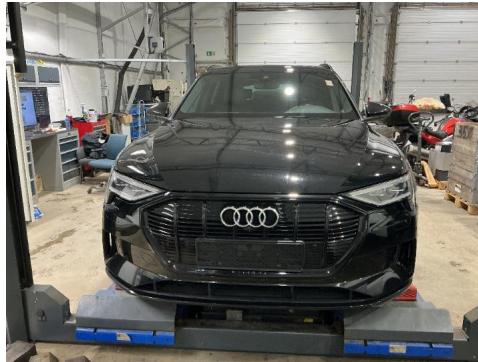

2. Generelt

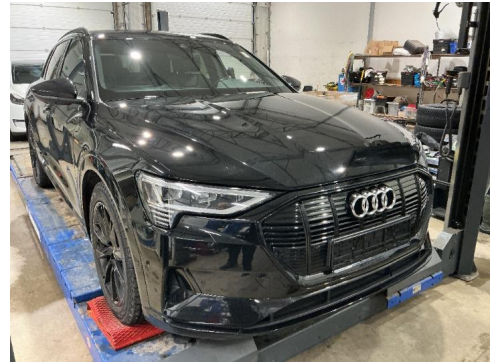


3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt

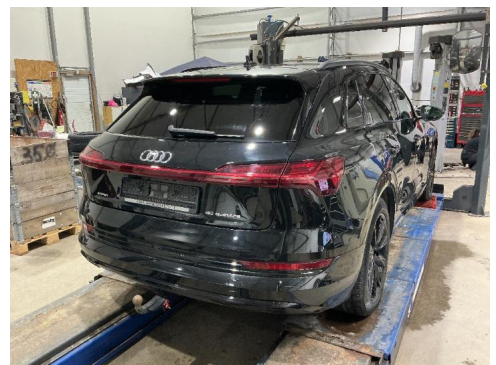

6. Generelt

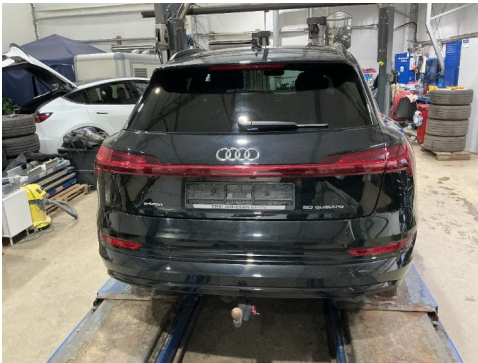

7. Generelt

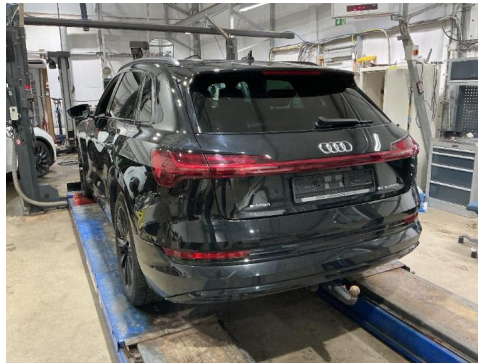


8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt

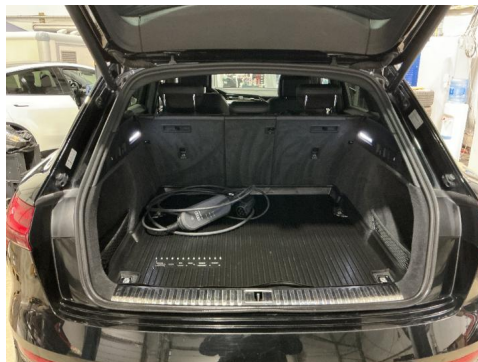

11. Generelt



12. Generelt

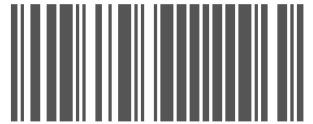

6008977

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

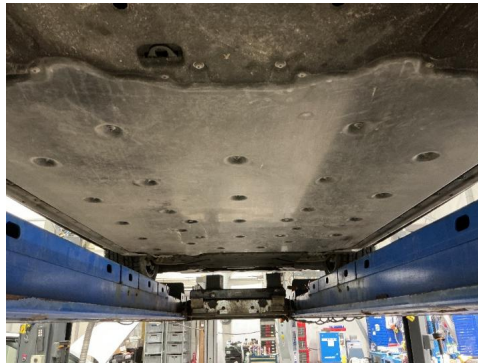

20. Generelt




21. Generelt



22. Døråpning




R 23. Støtfanger bak

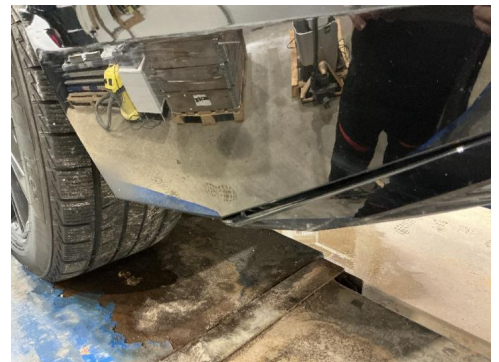

R 24. Støtfanger bak

R

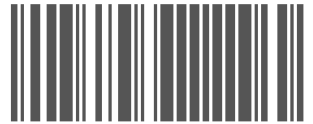

6008977

Bilder og vedlegg



25. Støtfanger bak

R




26. Støtfanger foran

R



27. Støtfanger foran

R

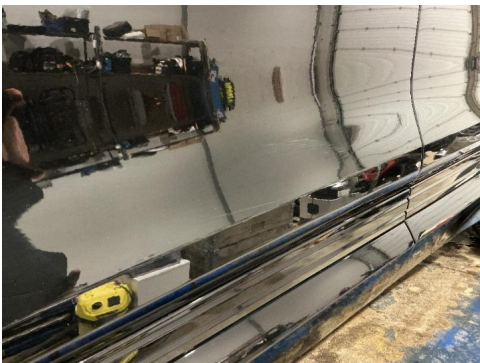

28. Venstre fordør

R



29. Venstre fordør

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC50200	WAUZZZGE2MB032412
Årsmodell	Merke/Modell
19-23	e-tron 50 Quattro
Motorkode	Km
EASB EAWA	Ukjent

Utført med feil (63)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	U112100	Data bus — Missing message!
Brake electronics	C051900	Wheel speed sensor FR — Mechanically faulty
	C105400	Tyre pressure sensor FL — Function faulty.
	C105500	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	C105600	Tyre pressure sensor FR — Function faulty.
	C105700	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	C105800	Tyre pressure sensor RL — Function faulty.
	C105900	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	C105A00	Tyre pressure sensor RR — Function faulty.
	C105B00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
Diagn. interface bus	C12A7F1	Loose wheel indicator FR — Function faulty.
	C11B8F0	High-voltage battery module charger — Operating mode faulty
	C12A5F0	Body control module — Configuration faulty
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U12D000	Ethernet connection — Addressing faulty
Door electronics rear driver side	U164200	Ethernet connection to emergency call module — No communication
	B122D29	C/locking lock unit — Signal implausible
Front camera system	B107731	Parking aid sensor RL center — NO Signal PRESENT
	B107831	Parking aid sensor RR center — NO Signal PRESENT
	B107BF0	Parking assist sensors rear — Function restricted
	B10F831	Parking aid sensor FL center — NO Signal PRESENT
	B10F931	Parking aid sensor FR center — NO Signal PRESENT
	B10FCF0	Parking assist sensors front — Function restricted
	C12B3FD	Front camera of advanced driver assistance systems — Restricted sight
High-voltage battery charger	B192E13	Search illumination cover flap 1 charging socket — Interruption in electric circuit
	POCA400	High-voltage battery module — Charging voltage too high
	P33E500	Charging station — Initialization faulty
	P33E900	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 2 — Mechanical fault
	U15AB00	DC charging of Plug-in charging system — Communication with external



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U15AC00	charger defective.
	U15BF00	Data bus — Signal damping protocol faulty
	U15C900	Intelligent charging function — Communication disturbed
		Safety module — Function faulty.
Hybrid battery management	P0C4700	Water pump A high-voltage battery module — Electric fault / interruption in electric circuit
	P262B00	Engine shutdown time — Value implausible
	U157D00	Electric drive battery module 1 — Component protection active
	U157E00	Electric drive battery module 2 — Component protection active
	U157F00	Electric drive battery module 3 — Component protection active
	U158000	Electric drive battery module 4 — Component protection active
	U158100	Electric drive battery module 5 — Component protection active
	U158200	Electric drive battery module 6 — Component protection active
	U158300	Electric drive battery module 7 — Component protection active
	U158400	Electric drive battery module 8 — Component protection active
	U158500	Electric drive battery module 9 — Component protection active
Instrument cluster 1	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
Radar sensor of adaptive cruise control	U112300	Data bus — Message faulty
Suspension control	U112100	Data bus — Missing message!
Thermal management	P05AF00	Radiator shutter 2 — System jams/permanently open

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
Comfort	Driver door electronics