



6011735

NAF Bruktbiltest

Testdato
15.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553379



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Leaf 40kWh	Motoreffekt	110 kW
Type	ZE1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB37055	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE1U0094516	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	75270	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2020
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	20.03.2020
		Frist for neste EU kontroll	19.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6011735

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
64.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran
64.3		Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm
64.6		Lakkblærer	Tak
64.8		Bulk (er):	Høyre bakskjerm
73.1	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
74.1	Bremseskiver innvendig.	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.8	Døråpning.	* - Vanskelig og kontrollere grunnet : Skittent.	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.20		Steinsprut:	Panser
76.10	Støtdempere.	Svetting fra støtdemper	Venstre bak, Høyre bak
87.18	Bremseskive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
87.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.24		* - Brems foran henger litt på.	
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -5 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6011735

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
7 - Brems pedal.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	54 - Førersete.	✓
9 - Instrumenter.	✓	55 - Bakseter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	56 - Passasjersele.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
14 - Glassruter.	R	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
15 - Setevarmer.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
20 - Taktrekk.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
21 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC).	O	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Stabilisator.	✓
Prøvekjøring.		69 - Drivaksler.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	71 - Bremseslør.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	73 - Bremseslenger innvendig.	R
30 - Parkeringsbrems.	✓	74 - Bremseslenger innvendig.	R
31 - Bremsvirkning.	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	O
34 - Panser.	✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	82 - Travers.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	84 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	Hjul,dekk.	
42 - Batteri 12 volt.	✓	87 - Bremseslenger/klosser utvendig	O
44 - Utvendig tilstand motor.	R	88 - Hjullager.	✓
45 - Motorfester.	✓	89 - Dekk.	✓
	✓	90 - Felg.	O
		91 - Ekstra hjulsett..	O



6011735

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	180,00
31.2		Bremsevirkning, VF	180,00
31.3		Bremsevirkning, HB	150,00
31.4		Bremsevirkning, VB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	300 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	420 ampere
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
91.2		Mønsterdybde	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde	6,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6011735

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6011735


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt

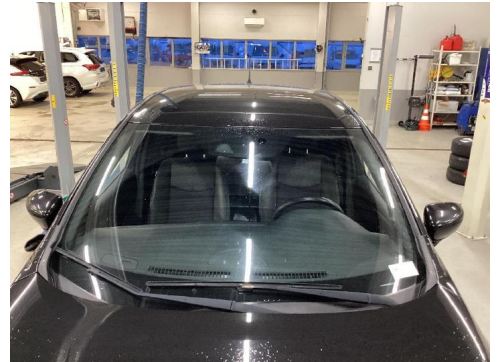

3. Generelt

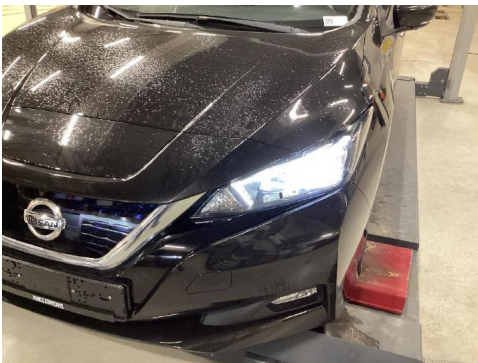


4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt

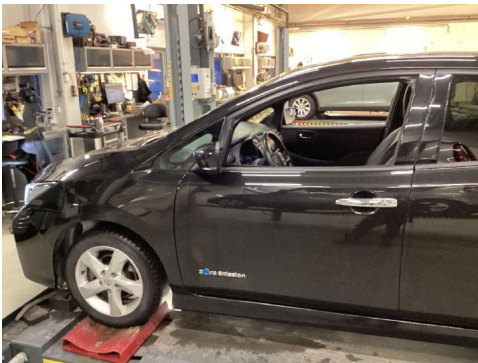

7. Generelt



8. Generelt

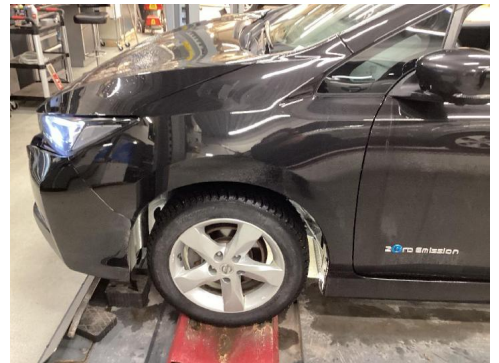

9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6011735

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

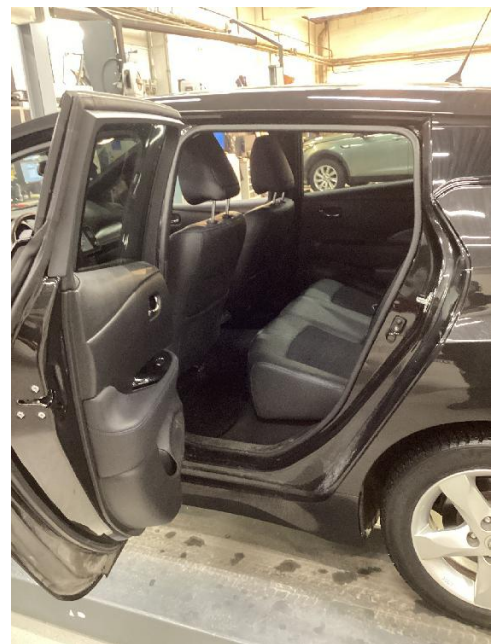

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6011735


Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt

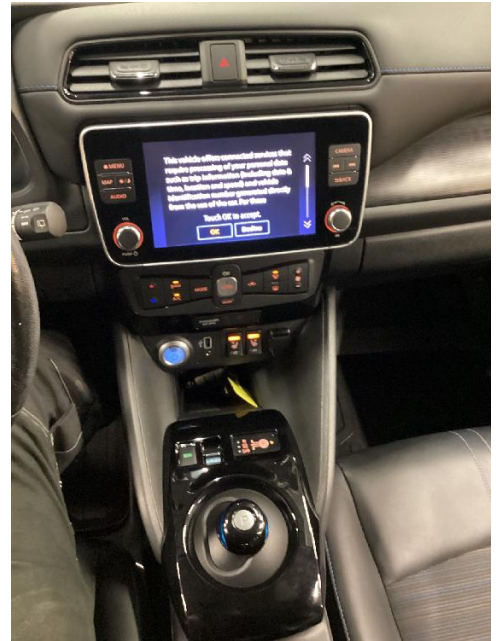

24. Generelt

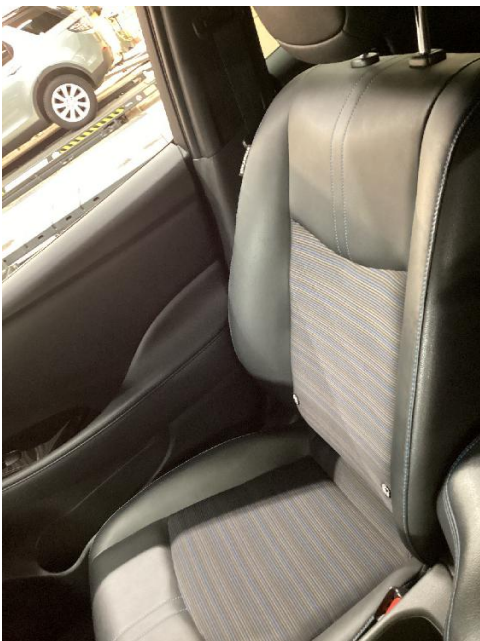

25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

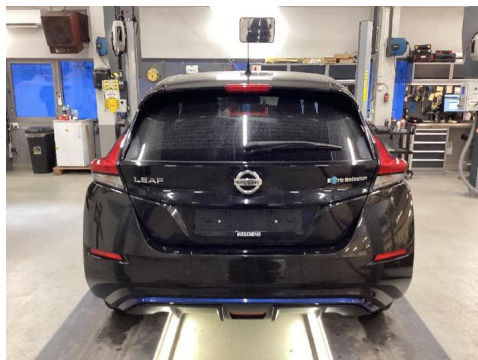

29. Generelt



30. Generelt



6011735

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt




35. Generelt




36. Generelt

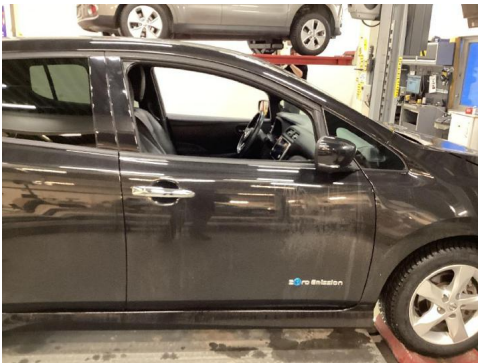

37. Generelt

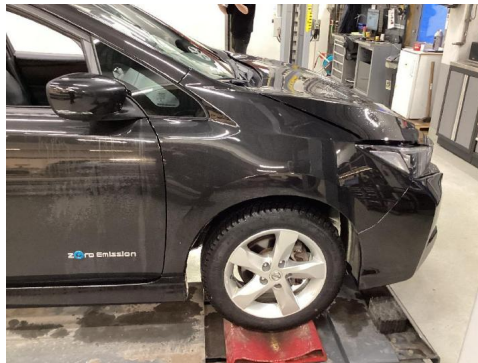

38. Generelt

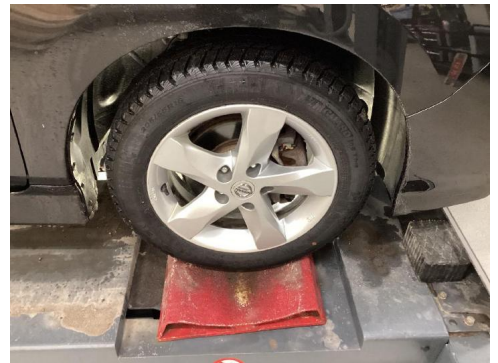

39. Generelt



6011735

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt

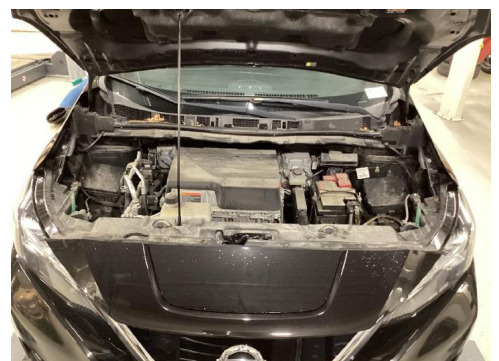

48. Generelt

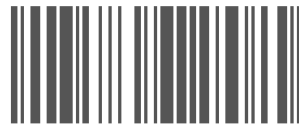

6011735

Bilder og vedlegg




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt

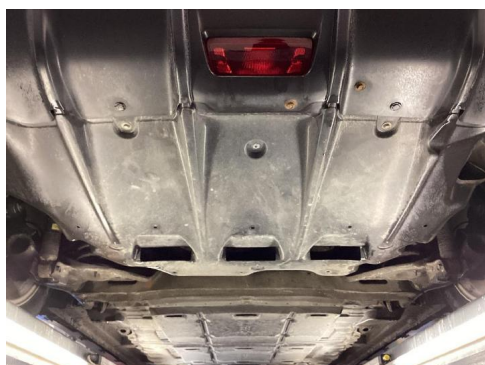

52. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB37055	
Årsmodell	Merke/Modell
17-	Leaf (Elektro)
Motorkode	Km
EM57	75 270

Utført med feil (6)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BCM - All systems (with IS)	U1000	CAN bus — Communication disturbed
Hvac air conditioning	B2631	Solar intensity sensor — Fault in electric circuit
	U1000	CAN bus — Communication disturbed
Radar CAN	C1A16	Laser distance sensor — Housing disk scratched/damaged
Traction battery system (LBC)	U1000-00	CAN bus — Communication disturbed
	U216D-00	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty

Utført uten feil (20)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
	EDIB Electric Driven Intelligent Brake System
	Parking brake CAN-UDS
Airbag	Airbag
Comfort	Instrument clusterUDS
	IPDM Basic module
Engine	Electric drive control system
	High-voltage battery system (LBC 2)
	Traction motor system
	Vehicle charge system (BCB)
Safety	Advanced Driver Assistance Systems ADAS



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

GW Access to vehicle

Lane tracking camera

Radar sensor RL

Radar sensor RR

VSP Acoustic pedestrian warning system

Steering

EPS power steering

Suspension

Suspension CAN-UDS

Tire pressure monitoring

Tyre-pressure check CAN

Transmission

Electric shifting