



6007257

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	555697



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-tron 55	Motoreffekt	141 kW
Type	GE	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EC27543	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZGE8MB026341	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	165785	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	25.02.2021
		Frist for neste EU kontroll	06.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6007257

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.7	Lys	Kraketert lykteglass	
17.14		Vann / kondens i lykt:	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.13		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	1 felg
86.33	Lakk / karosseri utvendig	Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6007257

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	○	48 - Oppvarmet bakrute	○
		49 - Kupevifte	✓
Bremser		○ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	○	○ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	✓	✓ 52 - Lyktespyler / Visker	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	✓ 53 - Sentrallås	✓
9 - Bremsvirkning		54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsvæsknivå		57 - Batteri ytre tilstand	
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	
12 - Bremserør	✓	✓ 59 - Tilhengerkontakt	✓
13 - Bremseslanger	✓	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	○
14 - Bremskraftforsterker	✓	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
15 - Bremsedal		62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
17 - Lys	R		
19 - Refleks	✓	Hjul, dekk, felg	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	✓ 65 - Dekk	✓
21 - Varsellamper	✓	✓ 66 - Felg	○
22 - Varsellamper utvidet		67 - Ekstra hjulsett	✓
		68 - Hjullager	✓
e-Diagnose		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
23 - Full systemskann	R	70 - Hjulspakser/navkopper	✓
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
30 - Kjølevæske		73 - Styrestag/ledd	✓
31 - Kjølevifte	✓	74 - Styreservo	✓
32 - Kjølesystem	✓		
35 - Motorfester	✓	Hjuloppheng	
		75 - Støtdempere	✓
Drivverk		76 - Stabilisator	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
41 - Differensial	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
42 - Drivaksler	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



6007257

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6007257

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6007257

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6007257


Bilder og vedlegg

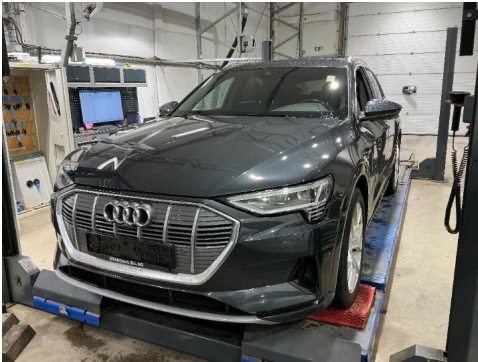

1. Generelt



2. Generelt

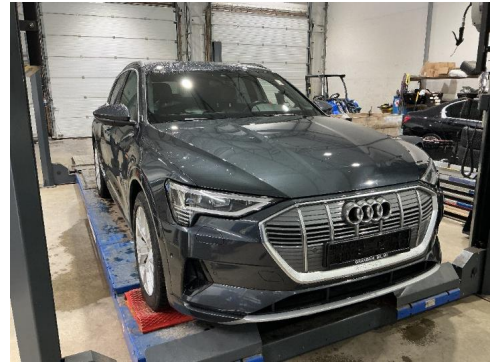


3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt

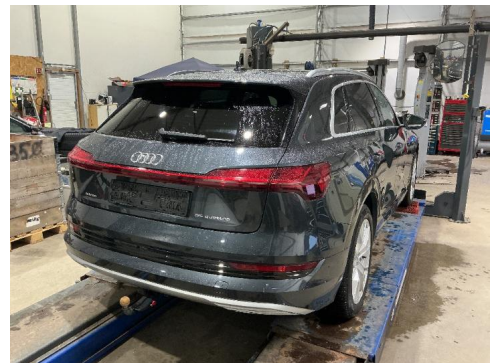

6. Generelt

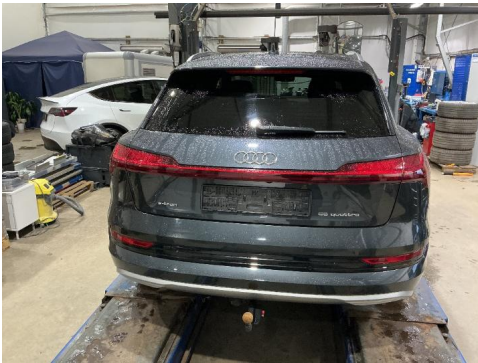

7. Generelt

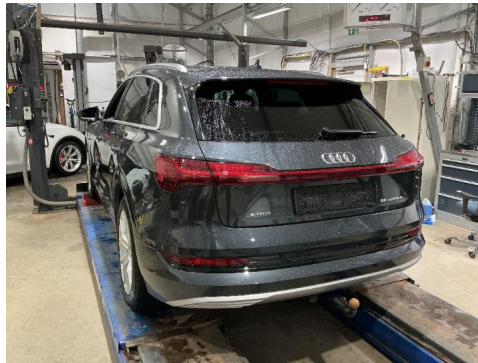

8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

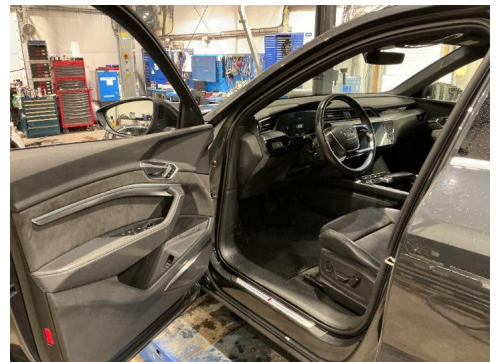

12. Generelt



6007257

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

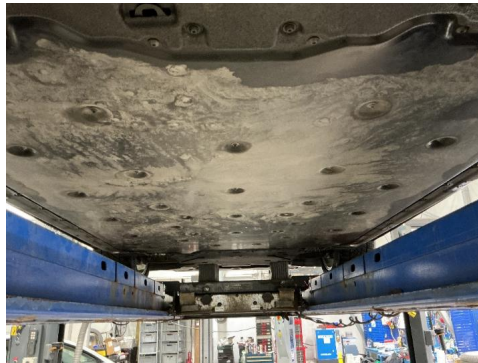

20. Generelt



21. Generelt



22. Lys



R 23. Lys




R 24. Panser

R



6007257

Bilder og vedlegg

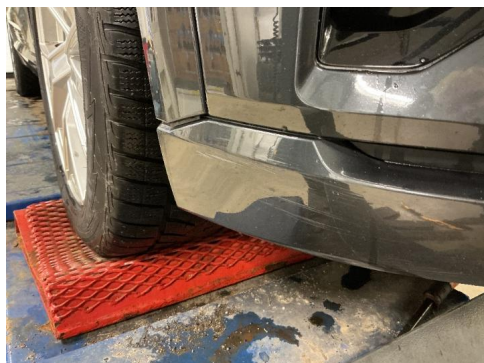

25. Støtfanger foran



R 26. Støtfanger foran



R 27. Støtfanger foran

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC27543	WAUZZZGE8MB026341
Årsmodell	Merke/Modell
19-23	e-tron 55 Quattro
Motorkode	Km
EASA EAWA	Ukjent

Utført med feil (61)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	U112100	Data bus — Missing message!
Brake electronics	C105500	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	C105700	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	C109C29	Traction control/ESC tip switch — Signal implausible
Central comfort module	B147412	Aerial for access/start authorisation left — Short circuit to plus
Diagn. interface bus	C11B8F0	High-voltage battery module charger — Operating mode faulty
	C12A5F0	Body control module — Configuration faulty
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U12D000	Ethernet connection — Addressing faulty
	U164200	Ethernet connection to emergency call module — No communication
Door electronics rear passenger side	B122B13	Drives for c/locking — Interruption in electric circuit
	B122D29	C/locking lock unit — Signal implausible
Engine electronics I	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
Front camera system	B107BF0	Parking assist sensors rear — Function restricted
	B10FB31	Parking assist sensor sideways FR — NO Signal PRESENT
	B10FCF0	Parking assist sensors front — Function restricted
	C1299F0	Headlight ECU — Fog mode is active.
	C12B3FD	Front camera of advanced driver assistance systems — Restricted sight
	C12D5F7	Driver assist system ECU — Faulty ECU-internal power supply!
	C12DAF0	Collision warning system ECU — Feedback of Human Machine Interface (HMI) implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B192E13	Search illumination cover flap 1 charging socket — Interruption in electric circuit
	P0CA400	High-voltage battery module — Charging voltage too high
	U112100	Data bus — Missing message!
	U140900	ECU-internal temperature measurement — Signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	U15AC00	Data bus — Signal damping protocol faulty
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
	U15C900	Safety module — Function faulty.
	U195B00	Diagnostic function — Diagnostic preconditions uncertain
Information electronics	B126CF0	Navigation system ECU — Missing-/ incorrect data for navigation
	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Instrument cluster 1	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
Light control left 2	C123A11	Parking light/daytime running lights — Short circuit to ground
Light control right 2	C123A11	Parking light/daytime running lights — Short circuit to ground
Night vision camera system	U112100	Data bus — Missing message!
Radar sensor of adaptive cruise control	C110BF0	Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
Suspension control	U112100	Data bus — Missing message!
Thermal management	U028500	Radiator shutter actuator 2 — Communication disturbed
Vehicle electrics 1	C109C29	Traction control/ESC tip switch — Signal implausible
	U112300	Data bus — Message faulty

Utført uten feil (1)

System

Beskrivelse

Comfort

Passenger door electronics