



6005442

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
13.01.2026

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 549391          |



## Kjøretøy

|                  |                    |                             |                      |
|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Mercedes-Benz      | Motorstørrelse              | 2143 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | VITO               | Motoreffekt                 | 120 kW               |
| Type             | 639/5              | Aksler i drift              | 2                    |
| Registreringsnr. | SV77314            | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | WDF44760513241317  | Kjøretøygruppe              | 315                  |
| Km.stand.        | 174158             | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Hvit               | Registreringsår             | 2016                 |
| Karosseritype    | Integrert førerhus | Registrert første gang      | 08.12.2016           |
|                  |                    | Frist for neste EU kontroll | 26.01.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6005442

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                        | Resultat                                                 | Beskrivelse                                                                                    |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11   | Kjøreegenskaper                  | * Ikke prøvekjørt grunnet brudd på fjærer, redusert test |                                                                                                |
| 15.1   | Bremsepedal                      | Manglende antisklibelegg                                 |                                                                                                |
| 17.5   | Lys                              | Skadet lyktelass:                                        | Venstre baklys, Midtre bremselys                                                               |
| 19.2   | Refleks                          | Skade på refleks:                                        | Høyre side                                                                                     |
| 48.1   | Oppvarmet bakrute                | En eller flere varmetråder virker ikke:                  | Bakrute                                                                                        |
| 51.8   | Vindusvisker, spyler (foran/bak) | Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler           | Bakrute                                                                                        |
| 77.1   | Fjærer / fjærbein                | Brudd:                                                   | Venstre foran, Venstre bak                                                                     |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig        | Skadet:                                                  | Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Bakluke, Tak, Høyre fordør, Støtfanger bak, Høyre sidekanal |
| 86.3   |                                  | Lakkblærer                                               | Venstre forskjerm                                                                              |
| 86.4   |                                  | Pyntelist løs, skadet eller mangler:                     | Høyre bakskjerm                                                                                |
| 86.11  |                                  | Rustangrep:                                              | Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal                                          |
| 86.13  |                                  | Steinsprut/lakksår                                       | Panser, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør                                           |
| 86.15  |                                  | Lakkslipp/flassing                                       | Venstre forskjerm                                                                              |
| 87.5   | Utvendig speil                   | Skade på speilramme / -hus                               | Høyre side                                                                                     |
| 88.1   | Underside                        | Skadet/løs innerskjerm:                                  | Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran                                                          |
| 97.1   | Døråpning                        | Sår eller skade:                                         | Venstre fordør                                                                                 |
| 103.1  | Interiør generelt                | Forurensing og/eller ubehagelig lukt                     |                                                                                                |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                                                              | Beskrivelse                                        |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4.13   | Service/ Dokum.                   | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF                                        |                                                    |
| 5.10   | Bremsebelegg                      | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:                                                | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran |
| 6.16   | Bremseskiver                      | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran                                  |
| 6.17   |                                   | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak                                    |
| 8.10   | Parkeringsbrems                   | Bremsen henger på                                                                                     |                                                    |
| 23.6   | Full systemskann                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                                                    |
| 27.18  | Motor virkemåte                   | * Noe ulyd i turbo, anbefaler nærmere kontroll                                                        |                                                    |
| 28.10  | Utvendig tilstand motor           | Skadet / løst deksel under motor                                                                      |                                                    |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                                                                   |                                                    |
| 81.9   | Frontrute                         | Noe steinsprut                                                                                        |                                                    |
| 86.21  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                                                    |
| 86.28  |                                   | Bulk(er)                                                                                              | Venstre fordør, Venstre bakdør                     |
| 86.36  |                                   | * Diverse steinsprut/lakksår                                                                          |                                                    |
| 88.13  | Underside                         | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell                                                           |                                                    |



6005442

| Ref.Id | Opplysning        | Resultat                                                             | Beskrivelse |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 98.7   | Seter             | Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert. |             |
| 102.8  | Laste-/bagasjerom | Lasterom har spesialinnredning                                       |             |

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

**Er bilen skitten eller nediset:**

Nei

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:**

Brudd på fjærer



6005442

| Prøvekjøring                          | Elektriske anlegg                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 - Kjøreegenskaper                   | <b>R</b> 44 - Instrument belysning ✓            |
|                                       | 45 - Instrumenter ✓                             |
| <b>Generell informasjon</b>           | 47 - Elektrisk vindusheis ✓                     |
| 3 - Nøkler / Utstyr ✓                 | 48 - Oppvarmet bakrute <b>R</b>                 |
| 4 - Service/ Dokum. <b>O</b>          | 49 - Kupevifte ✓                                |
| <b>Bremser</b>                        | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓          |
| 5 - Bremsbelegg <b>O</b>              | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) <b>R</b>  |
| 6 - Bremseskiver <b>O</b>             | 53 - Sentrallås ✓                               |
| 8 - Parkeringsbrems <b>O</b>          | 54 - Setevarmer ✓                               |
| 9 - Bremsevirkning ✓                  | 55 - Ladespenning generator ✓                   |
| 10 - Bremsevæsknivå ✓                 | 56 - Drivrem generator ✓                        |
| 12 - Bremserør ✓                      | 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓                 |
| 13 - Bremseslanger ✓                  | 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer <b>O</b> |
| 14 - Bremskraftforsterker ✓           | <b>Hjul, dekk, felg</b>                         |
| 15 - Brems pedal <b>R</b>             | 65 - Dekk ✓                                     |
| <b>Lys og signaler</b>                | 66 - Felg ✓                                     |
| 17 - Lys <b>R</b>                     | 67 - Ekstra hjulsett ✓                          |
| 19 - Refleks <b>R</b>                 | 68 - Hjullager ✓                                |
| 20 - Lyd / lyssignaler ✓              | <b>Styring</b>                                  |
| 21 - Varsellamper ✓                   | 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓                    |
| 22 - Varsellamper utvidet ✓           | 72 - Styresnekke, tannstang ✓                   |
| <b>e-Diagnose</b>                     | 73 - Styrestag/ledd ✓                           |
| 23 - Full systemskann <b>O</b>        | 74 - Styreservo ✓                               |
| <b>Motor</b>                          | <b>Hjuloppheng</b>                              |
| 27 - Motor virkemåte <b>O</b>         | 75 - Støtdempere ✓                              |
| 28 - Utvendig tilstand motor <b>O</b> | 76 - Stabilisator ✓                             |
| 29 - Oljenivå motor ✓                 | 77 - Fjærer / fjærbein <b>R</b>                 |
| 30 - Kjølevæske ✓                     | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓           |
| 31 - Kjølevifte ✓                     | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓           |
| 32 - Kjølesystem ✓                    | 80 - Travers ✓                                  |
| 33 - Eksosanlegg ✓                    | <b>Karosseri</b>                                |
| 35 - Motorfester ✓                    | 81 - Frontrute <b>O</b>                         |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓     | 82 - Siderute/bakrute ✓                         |
| 37 - Registerreim ✓                   | 83 - Dør-/panseråpner ✓                         |
| <b>Drivverk</b>                       | 84 - Lås ✓                                      |
| 40 - Girkasse (automatisk) ✓          | 86 - Lakk / karosseri utvendig <b>R</b>         |
| 41 - Differensial ✓                   | 87 - Utvendig speil <b>R</b>                    |
| 42 - Drivaksler ✓                     | 88 - Underside <b>R</b>                         |
| 43 - Mellomaksel ✓                    | 89 - Understellsnummer ✓                        |



6005442

## Karosseri

90 - Tilhengerfeste ✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll ✓

92 - Luftdyse kupé ✓

93 - Taktrekk ✓

94 - Solskjerm ✓

95 - Innvendig speil ✓

96 - Dørtrekk ✓

97 - Døråpning R

98 - Seter O

99 - Bilbelte ✓

100 - Gulvmatter/-teppe ✓

102 - Laste-/bagasjerom O

103 - Interiør generelt R



6005442

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                               | Måleverdi                               |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 2 stk                                   |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                     | Ikke mulig å måle pga felgens utforming |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                  | 300,00                                  |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                  | 300,00                                  |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                  | 250,00                                  |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                  | 250,00                                  |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C                                   |
| 37     | Registerreim                    |                                                     | Bilen har registerkjede                 |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 20 °C                                   |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 3 °C                                    |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                           | 13,90 volt                              |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                          | 14,20 volt                              |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri        |                                                     | Ikke mulig å måle uten demontering      |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 9,00 mm                                 |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 9,00 mm                                 |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 9,00 mm                                 |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 9,00 mm                                 |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Vinterdekk m/pigg                       |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Stålfelg                                |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                        | 5,50 mm                                 |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                        | 6,00 mm                                 |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                        | 6,50 mm                                 |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                        | 6,50 mm                                 |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                    | Sommerdekk                              |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                            | Stålfelg                                |



6005442

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6005442

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

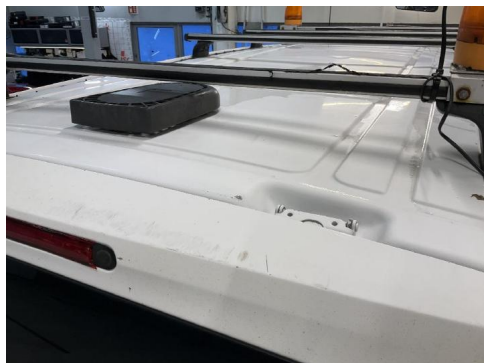

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6005442

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

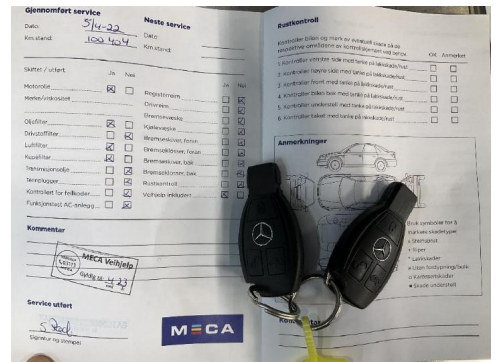

24. Generelt




6005442


## Bilder og vedlegg




25. Generelt

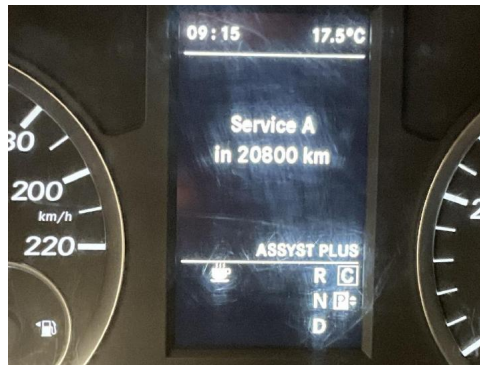


26. Generelt

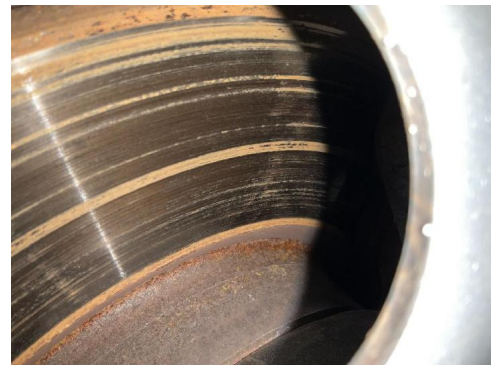


27. Generelt

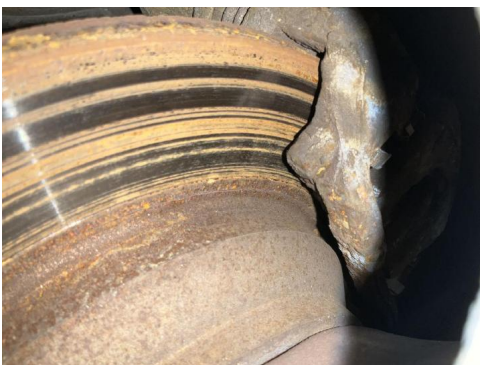

28. Generelt

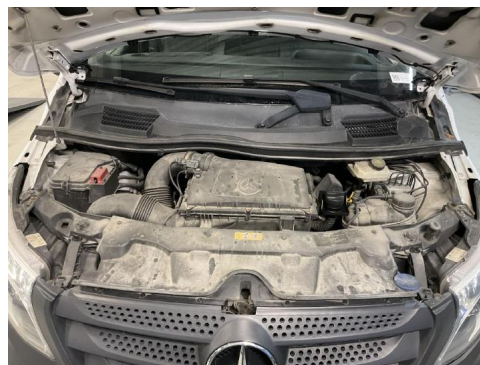

29. Generelt

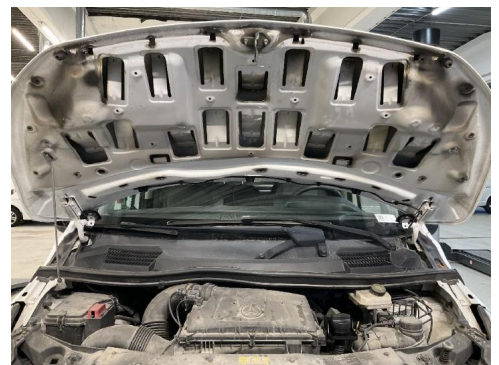

30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt

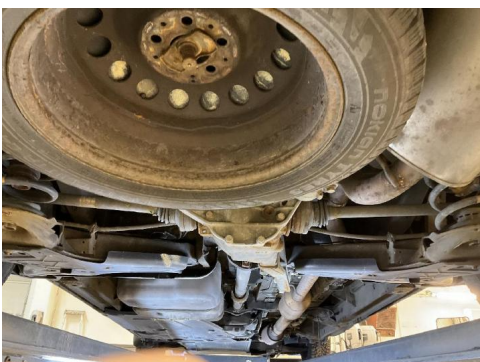

34. Generelt

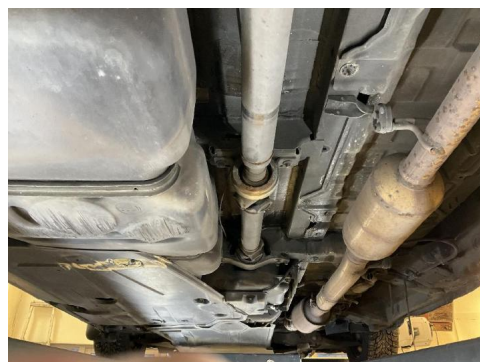

35. Generelt



36. Generelt



6005442

## Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

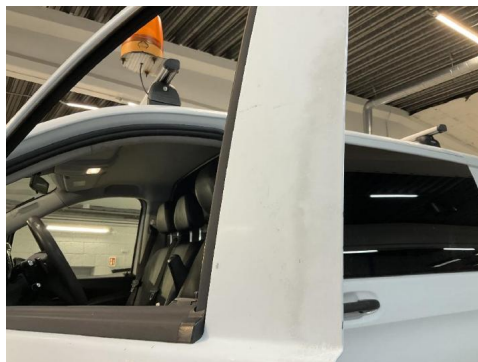

47. Generelt



48. Generelt



6005442


## Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt

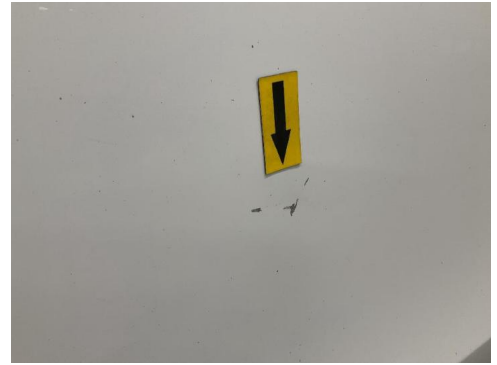

51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6005442

## Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6005442

## Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt



84. Generelt



6005442

## Bilder og vedlegg



85. Generelt



86. Generelt



87. Generelt



88. Generelt



89. Generelt



90. Generelt



91. Generelt



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>                         |
| SV 77314         | WVWZZZ6RZFY027690                  |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>                |
| 15-              | Vito 114 CDI (W447) 4Matic BlueTEC |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>                          |
| OM 651.950       | Ukjent                             |

## Utført med feil (19)

| System                            | Feilkoder og Beskrivelse                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diesel engine                     | P0471                                    | Exhaust back-pressure sensor 1 — Signal faulty                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | P047162<br>U144F00                       | Exhaust back pressure sensor 1 — signal comparison fault<br>Fuel level — Level TOO LOW                                                                                                                                                                                    |
| Door ECU FL UDS OBD               | B18B52A                                  | Power window switch FL — Fault in electric circuit                                                                                                                                                                                                                        |
| ESP: Electronic stability control | C066300                                  | CAN bus connection to central gateway — CAN signal "incoming call" missing/faulty                                                                                                                                                                                         |
| EZS: Electr. ignition lock        | U001911<br>U116000                       | CABIN CAN-BUS — Short circuit to ground<br>CAN bus — A power consumer was detected                                                                                                                                                                                        |
| ISM CAN OBD                       | U015531                                  | CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed                                                                                                                                                                                                        |
| KLA Electronic climate control    | B1FCC00<br>U144F00                       | Fuel burning heater — Startup fault<br>Fuel level — Level TOO LOW                                                                                                                                                                                                         |
| MFK: Multi-function camera        | B23A813                                  | Windscreen heating for lane-keeping assist — Interruption/short circuit to plus                                                                                                                                                                                           |
| MRM OBD                           | P172A00                                  | Gear selector lever — Function faulty.                                                                                                                                                                                                                                    |
| RFK: Rearview camera              | U014287<br>U014787<br>U015587<br>U11A287 | CAN bus connection to body control module rear — CAN message missing<br>CAN bus connection to infotainment head unit — CAN message missing<br>CAN bus connection to instrument cluster — CAN message missing<br>CAN bus connection to camera cover ECU — Function faulty. |
| SAM (Signal Acquisition Module)   | P25567B<br>U113E87                       | Coolant level sensor — Level TOO LOW<br>Battery sensor — Communication/signal implausible                                                                                                                                                                                 |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

| System                                     | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| VGS: fully integrated transmission control | U015531                  | CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed |

## Utført uten feil (13)

| System       | Beskrivelse                              |
|--------------|------------------------------------------|
| Airbag       | SRS airbag ECU                           |
| Comfort      | AHE: Trailer recognition                 |
|              | Door ECU FR UDS OBD                      |
|              | KI (Kombiinstrument): Instrument cluster |
|              | PSM: Parameterizable special module      |
|              | SG-SW-L headlight ECU left               |
|              | SG-SW-R headlight ECU right              |
| Engine       | FSCU UDS OBD                             |
|              | SCR: exhaust gas reduction               |
| OBD          |                                          |
| Safety       | KAB: Camera cover                        |
| Steering     | Electr. power steering                   |
| Transmission | Transmission                             |