



6022864

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552590



Kjøretøy

Bilmerke	Isuzu	Motorstørrelse	1898 cm ³
Modell	D-Max	Motoreffekt	120 kW
Type	ATFS	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JV30628	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MPATFS87JKT002944	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	111080	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2019
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	27.08.2019
		Frist for neste EU kontroll	04.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6022864

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
26.4	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
27.9	Girkasse. (automatisk)	* - Får ikke sjaltet i 4 Lav serie må videre feilsøkes.	
42.5	Batteri 12 volt.	Irr på batteripoler	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
59.7	Tilhengerfeste.	Korrosjon / irr.	
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger foran, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal
64.2		Lakkriper:	Høyre fordør
64.4		Rustangrep:	Høyre C-stolpe
64.8		Bulk (er):	Venstre fordør, Høyre fordør
90.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
20.7	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre bakdør, Venstre bakdør
50.6		Mindre rustdannelse	Høyre bakdør
54.8	Førersete.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
55.7	Bakseter.	Bakseter ligger ikke i bilen (varebil)	
56.8	Passasjersele.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	Høyre forskjerm
64.20		Steinsprut:	Venstre forskjerm
64.21		Lakkriper:	Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre bakdør
64.23		Småbulker:	Venstre C-stolpe, Høyre C-stolpe
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	
65.14		* - Vanskelig og kontrollere grunnet: Skittent.	



6022864

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
74.10	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.17	Bremseskive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
87.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
88.4	Hjullager.	Liten slakk i hjullager:	Venstre foran, Høyre foran
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	
91.17		* - Vanskelig og kontrollere grunnet: Skittent.	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6022864

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	55 - Bakseter.	O
14 - Glassruter.	O	56 - Passasjerseater.	O
15 - Setevarmer.	✓	59 - Tilhengerfeste.	R
16 - Innvendig speil.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
18 - Solskjerm.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
20 - Taktrekk.	O	Underside.	
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	65 - Vognbunn/understell.	O
23 - Interiør generelt.	O	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
Prøvekjøring.		67 - Stabilisator.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	68 - Differensial.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	69 - Drivaksler.	✓
26 - Unormal lyd.	R	71 - Bremsesør.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	R	72 - Bremseslanger.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	O
33 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	81 - Eksosanlegg.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	82 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	O		



6022864

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
88 - Hjullager.	O
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	R
91 - Ekstra hjulsett..	O



6022864

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	300,00
31.2		Bremsevirkning, VF	300,00
31.3		Bremsevirkning, HB	200,00
31.4		Bremsevirkning, VB	200,00
33	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	575 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	565 ampere
46	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,00 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	4,00 mm
91.4		Mønsterdybde	4,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6022864

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6022864

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

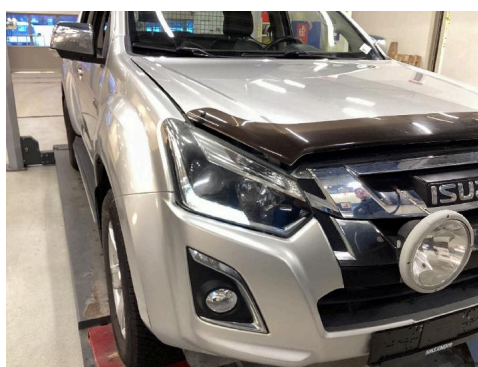


5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

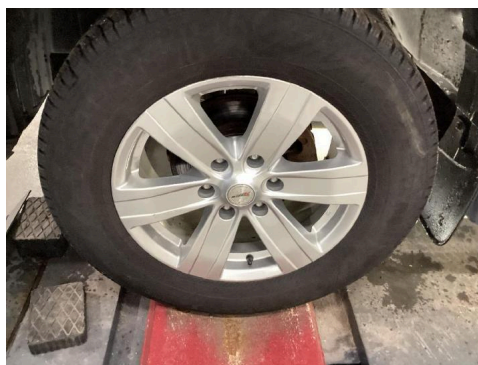

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6022864

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

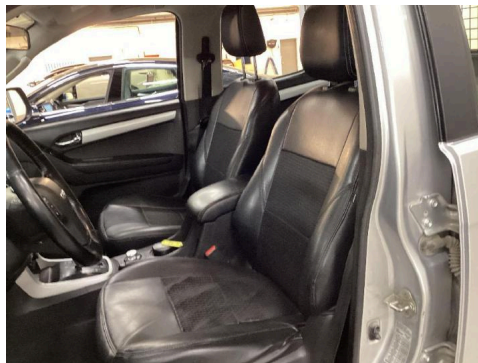

20. Generelt



21. Generelt



6022864


Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt

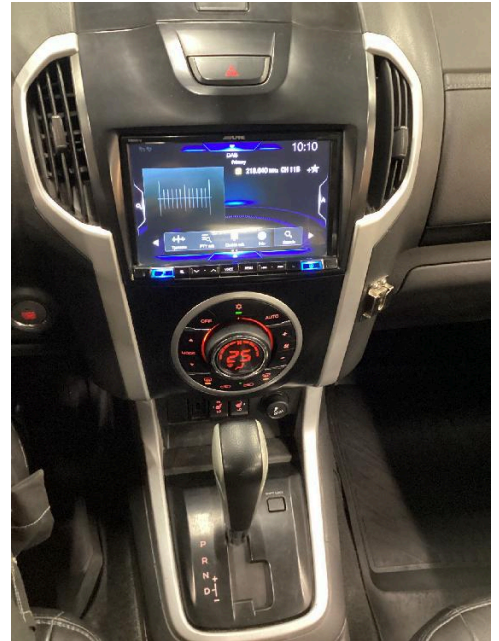

24. Generelt

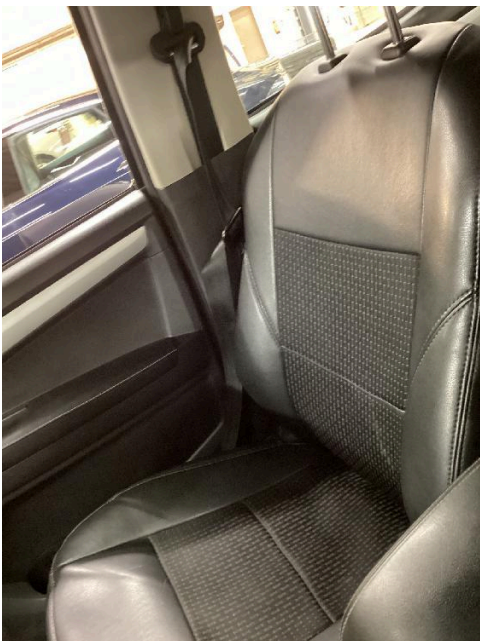

25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



6022864

Bilder og vedlegg

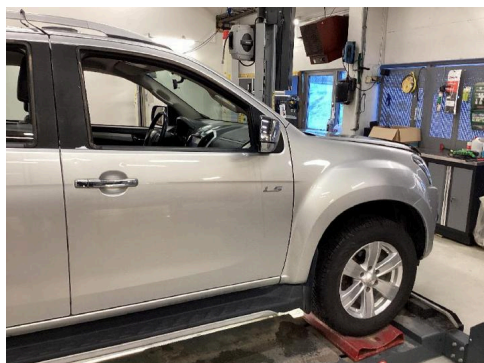

31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt




35. Generelt

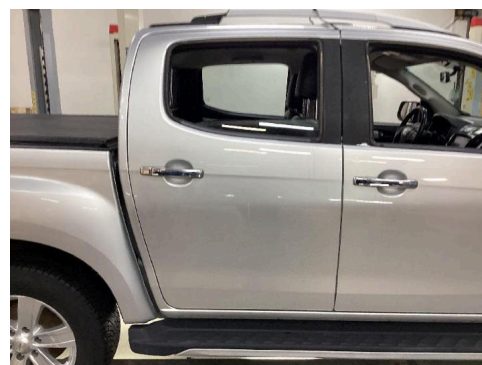

36. Generelt

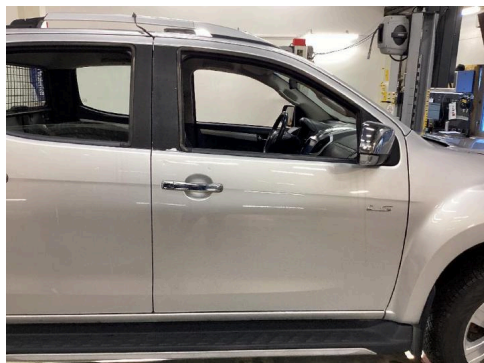

37. Generelt

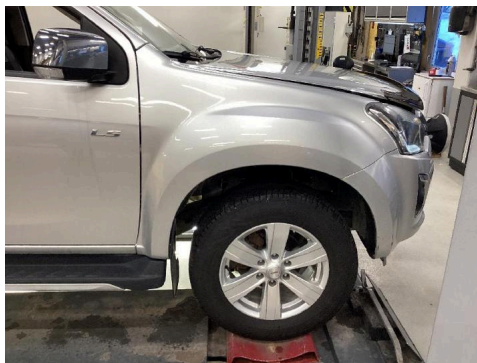

38. Generelt



39. Generelt



6022864

Bilder og vedlegg




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

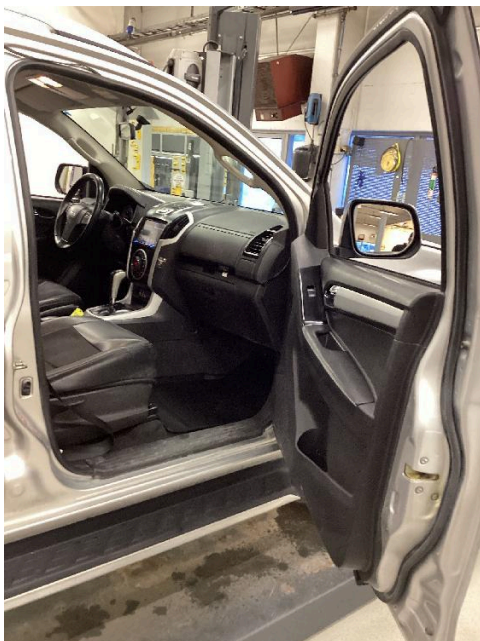


43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt

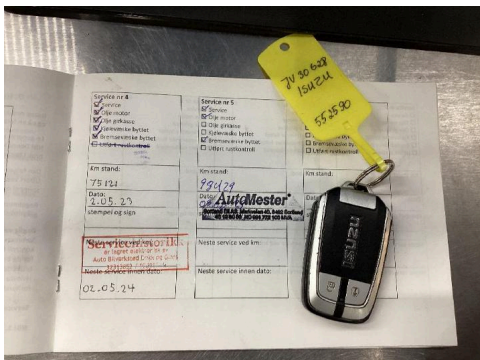

46. Generelt

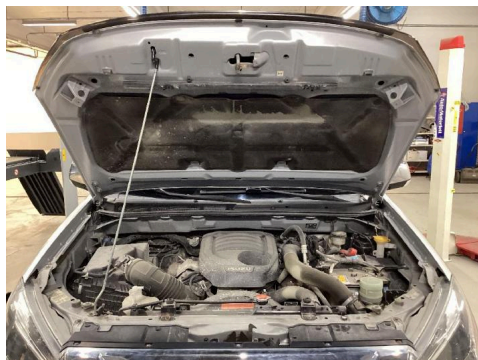

47. Generelt



48. Generelt




6022864

Bilder og vedlegg



49. Generelt

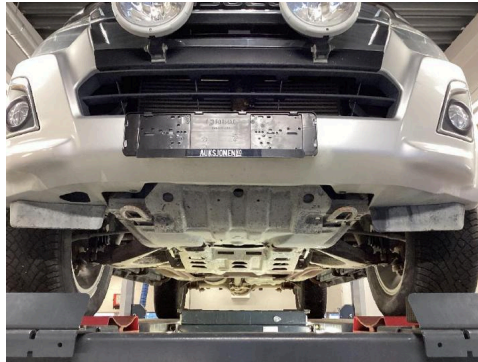

50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

JV30628

Årsmodell

19-

Motorkode

RZ4E-TCX

VIN

MPATFS87JKT002944

Merke/Modell

D-Max 1.9 DDI 4WD

Km

Ukjent

Utført med feil (1)

System

Feilkoder og Beskrivelse

P2084

Exhaust temperature sensor bank 1 sensor 2 — Signal faulty

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet