



6014804

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552530



Kjøretøy

Bilmerke	Jaguar Land Rover Limited	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	Range Rover Sport	Motoreffekt	155 kW
Type	LW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS91720	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALWA2KF7EA335142	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	168644	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	16.04.2014
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6014804

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
15.1	Setevarmer.	Setevarme virker ikke:	Venstre foran, Høyre foran
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre baklys
38.3		Kraketert lyktelass	Venstre baklys
64.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Bakluke, Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.11	Lykter/lys - tilstand.	Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
43.8	Oljenivå motor.	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 3 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	47 - Drivreim generator.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓		
4 - Service/Dokumentasjon.	R	Karosseri.	
		48 - Dører.	✓
Interiør.		49 - Elektrisk vindusheis.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	50 - Døråpning.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
7 - Brems pedal.	✓	52 - Bilbelte.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
9 - Instrumenter.	✓	54 - Førersete.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	55 - Bakseter.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	56 - Passasjerse.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
14 - Glassruter.		O 62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
15 - Setevarmer.	R	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
16 - Innvendig speil.	✓		
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjerm.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC).	R	67 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	68 - Differensial.	✓
		69 - Drivaksler.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremseslør.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	O
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	O
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Parkbrems.	✓
		76 - Støtdempere.	✓
Motor.		77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
34 - Panser.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	81 - Eksosanlegg.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	82 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
43 - Oljenivå motor.	O		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		
46 - Registerreim.	✓		



6014804

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	0
91 - Ekstra hjulsett..	✓



6014804

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
46.2		eller ved, måneder:	84
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,50 mm
91.2		Mønsterdybde	6,50 mm
91.3		Mønsterdybde	7,00 mm
91.4		Mønsterdybde	7,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6014804

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6014804

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

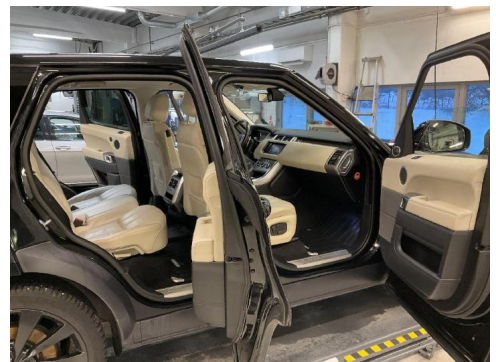

12. Generelt



6014804

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

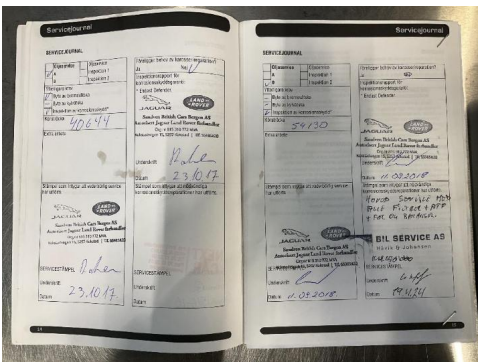

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6014804

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6014804

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS 91720	SALWA2KF7EA335142
Årsmodell	Merke/Modell
13-16	Range Rover Sport 3.0 SD-V6 24V (L494)
Motorkode	Km
DT306 (AJ20D6)	Ukjent

Utført med feil (1)

System	Feilkoder og Beskrivelse
ECM Engine ECU	P242A Exhaust temperature sensor 3 bank 1 — Signal too high

Utført uten feil (18)

System	Beskrivelse
ABS	ABS anti-lock brake system VDCM PBM ECU electric parking brake CAN
Airbag	RCM safety restraint system ECU SPMA seat belt tensioner driver side SPMB seat belt tensioner passenger side
Comfort	BCM body control module CCM cruise control module GWM central gateway module HCM headlamp control module IPC instrument panel cluster ECU PAS parking aid module
OBD	
Steering	PSCM power steering ECU SASM steering angle sensor ECU
Suspension	ATCM adaptive suspension control ECU CHCM chassis control module



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Transmission

Beskrivelse

GSM gearswitch module CAN

Transmission ECU