



6027557

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553467



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2755 cm ³
Modell	HILUX	Motoreffekt	150 kW
Type	AN1P(EU,N)	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JV35255	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	AHTBA3CDX06225290	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	91106	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2022
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	30.08.2022
		Frist for neste EU kontroll	29.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6027557

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
7.1	Bremsepedal.	Manglende/slitt antisklibelegg	
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
20.3	Taktrekk.	Skittent taktrekk	Foran
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
37.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre nærlys
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Venstre baklys
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
54.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
54.4		Misfarget/skittent:	Venstre foran
56.4	Passasjerse.	Misfarget/skittent:	Høyre foran
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre sidekanal
64.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre sidekanal
64.8		Bulk (er):	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm
90.4	Felg.	Mangler hjulbolt / mutter:	Høyre bak
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
21.20		* - Ved oppstart virket ikke kupevifte, virker nå må eventuelt videre feilsøkes.	
26.14	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng bak	
30.10	Parkeringsbrems.	* - Svak bremsevirkning parkbrems/dødgang på parkbrems betjening.	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
43.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
44.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
55.7	Bakseter.	Bakseter ligger ikke i bilen (varebil)	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.20		Steinsprut:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran
64.22		Bulk(er)	Høyre fordør, Høyre bakdør
74.10	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.17	Bremseskive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
87.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
89.21	Dekk.	Dekktrykk er justert	Venstre bak, Høyre bak
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	



6027557

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
91.17	Ekstra hjulsett..	* - Reservehjul ligger også bak på lasteplanet.	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6027557

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	R	50 - Døråpning.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	55 - Bakseter.	O
14 - Glassruter.	R	56 - Passasjerseater.	R
15 - Setevarmer.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
18 - Solskjermer.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
20 - Taktrekk.	R	Underside.	
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	65 - Vognbunn/understell.	✓
23 - Interiør generelt.	R	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
Prøvekjøring.		67 - Stabilisator.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	68 - Differensial.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	69 - Drivaksler.	✓
26 - Unormal lyd.	O	71 - Bremsesør.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	72 - Bremseslanger.	✓
30 - Parkeringsbrems.	O	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	O
33 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	81 - Eksosanlegg.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	82 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
43 - Oljenivå motor.	O		
44 - Utvendig tilstand motor.	O		



6027557

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	O
90 - Felg.	R
91 - Ekstra hjulsett..	O



6027557

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	210,00
31.2		Bremsevirkning, VF	210,00
31.3		Bremsevirkning, HB	200,00
31.4		Bremsevirkning, VB	200,00
33	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	532 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	700 ampere
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	2,00 mm
91.2		Mønsterdybde	3,00 mm
91.3		Mønsterdybde	4,00 mm
91.4		Mønsterdybde	3,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6027557

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6027557


Bilder og vedlegg

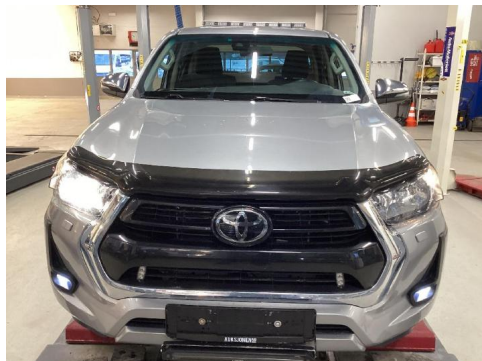

1. Generelt

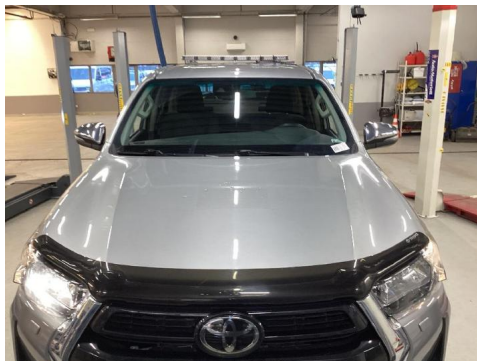

2. Generelt

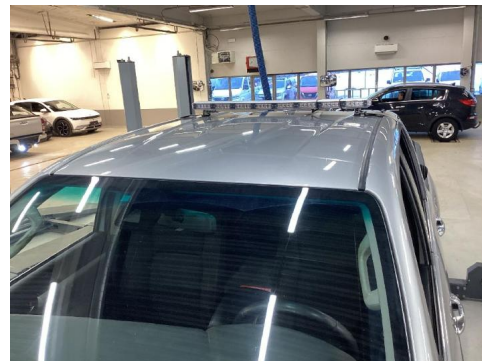

3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6027557

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt

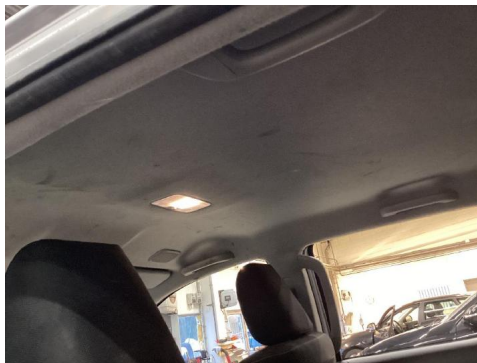

17. Generelt

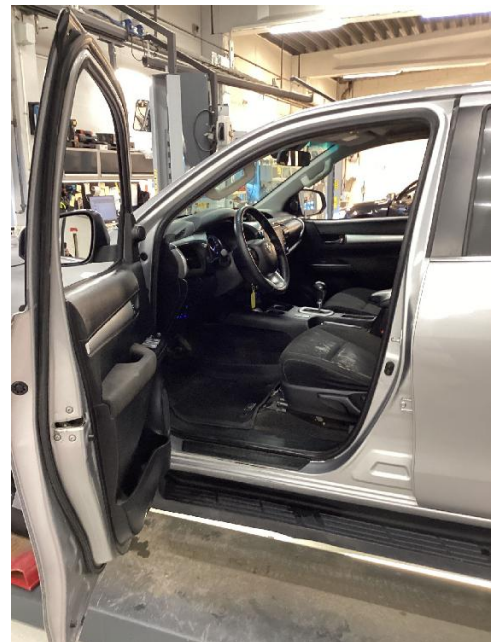

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




6027557

Bilder og vedlegg



22. Generelt

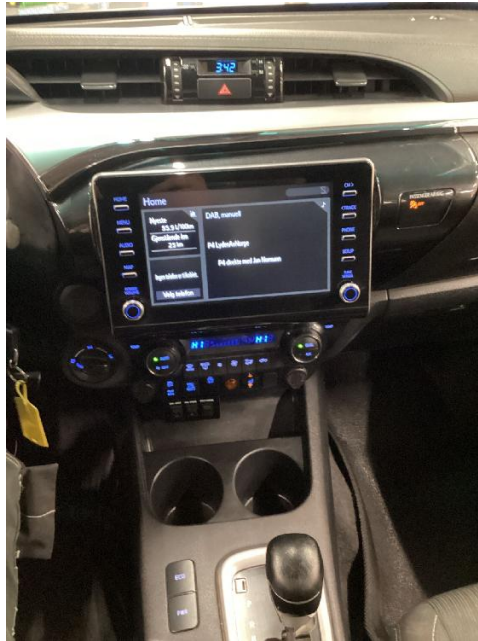

23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



6027557

Bilder og vedlegg

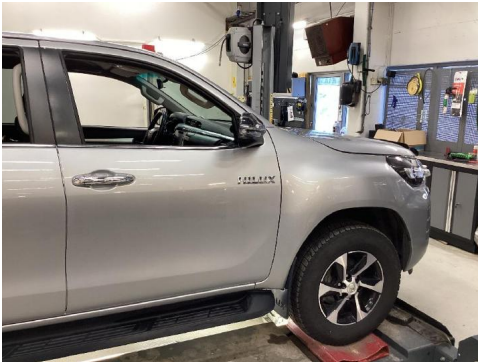

31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6027557

Bilder og vedlegg




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

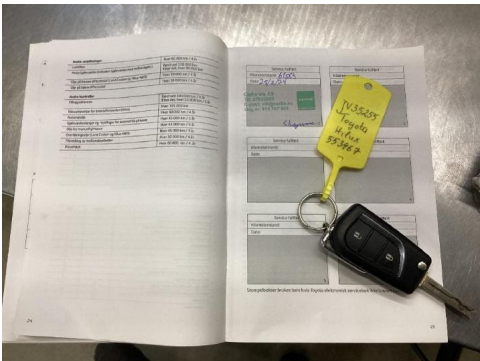

43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6027557

Bilder og vedlegg



49. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
JV35255	AHTBA3CDX06225290
Årsmodell	Merke/Modell
20-23	Hilux 2.8 16V D-4D Pick-up 4x4
Motorkode	Km
1GD-FTV	Ukjent

Utført med feil (1)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Instrument cluster	B1508	Engine speed/hazard warning lights indicator — Fault in electric circuit

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
ABS	ABS VSC with EPB
	ABS/VSC
Air conditioning	Air conditioning
Airbag	Occupant detection
	SRS airbag
Audio/Video	Navigation
Comfort	CG = Central Gateway
	RL Headlight height adjustment
Engine	Engine and ECT
	Start/stop system
OBD	
Safety	CC Cruise Control
	FRC = Front Camera
	FRS Front Radar Sensor
	LKA = Lane Keeping Assist
	PC seat belt tensioner with emergency brake assistant 2
	RC 2 adaptive cruise control 2



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

RSA = Traffic sign recognition

Steering

EMPS = Electro-Mechanical Power Steering