



6029277

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554179



Kjøretøy

Bilmerke	Isuzu	Motorstørrelse	1898 cm ³
Modell	D-Max	Motoreffekt	120 kW
Type	ATFS	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JV30624	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MPATFS87JKT002933	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	161065	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2019
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	17.06.2019
		Frist for neste EU kontroll	15.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6029277

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
15.3	Setevarmer.	Feil på bryter	
37.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre tåkelys
42.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
52.1	Bilbelte.	Slitt / skadet belte:	Venstre foran
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Venstre sidekanal
64.2		Lakkriper:	Høyre sidekanal
64.3		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Venstre bakdør
87.8	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsekive:	Høyre foran, Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Interiør generelt.	* Mye fukt på innsiden av bilen	
24.11	Motor virkemåte.	* Ulyd fra motor. Videre feilsøk anbefales	
26.15	Unormal lyd.	Ulyd fra motor.	
54.8	Førersete.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
55.7	Bakseter.	Bakseter ligger ikke i bilen (varebil)	
56.8	Passasjerse.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
65.14		* Vanskelig og inspisere grunnet mye jord/sand	
87.17	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
87.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Mørkt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor



Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	47 - Drivreim generator.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R R	Karosseri.	
4 - Service/Dokumentasjon.		48 - Dører.	✓
Interiør.		49 - Elektrisk vindusheis.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	50 - Døråpning.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
7 - Brems pedal.	✓	52 - Bilbelte.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
9 - Instrumenter.	✓	54 - Førersete.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	55 - Bakseter.	O
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	56 - Passasjerse.	O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
14 - Glassruter.	R	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
15 - Setevarmer.	R	63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjerm.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	O	68 - Differensial.	✓
Prøvekjøring.		69 - Drivaksler.	✓
24 - Motor virkemåte.	O	71 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
26 - Unormal lyd.	O	73 - Bremseslanger innvendig.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	74 - Bremseslanger innvendig.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	78 - Lekkasje.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	81 - Eksosanlegg.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	82 - Travers.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		
46 - Registerreim.	✓		



6029277

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig

R

88 - Hjullager.

✓

89 - Dekk.

✓

90 - Felg.

✓

91 - Ekstra hjulsett..

✓



6029277

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	472 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	830 ampere
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
87.2		Bremseskivetykkelse VF	24,50 mm
87.3		Bremseskivetykkelse HF	24,50 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,00 mm
91.2		Mønsterdybde	7,00 mm
91.3		Mønsterdybde	7,00 mm
91.4		Mønsterdybde	7,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6029277

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6029277

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6029277

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt

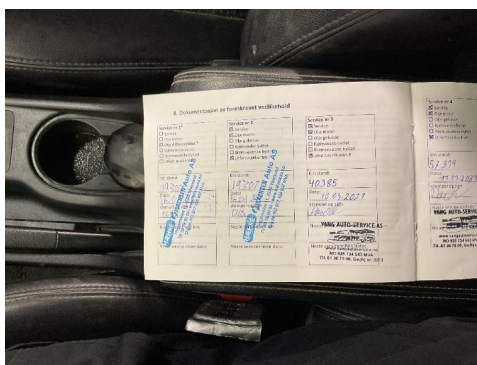


17. Generelt




18. Generelt

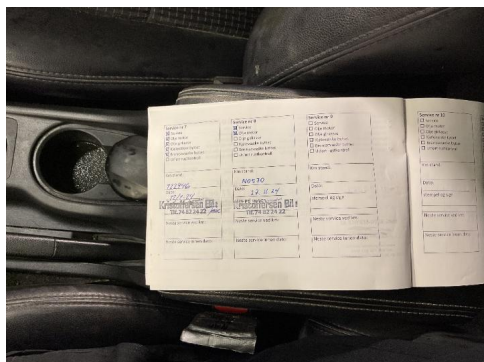


19. Generelt

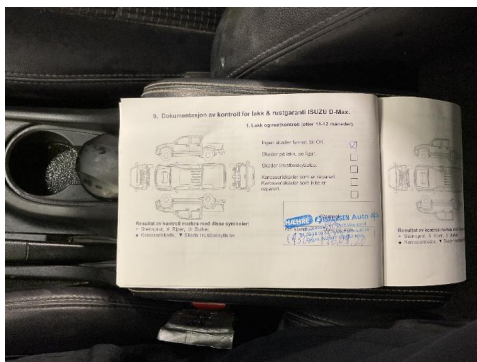


20. Generelt

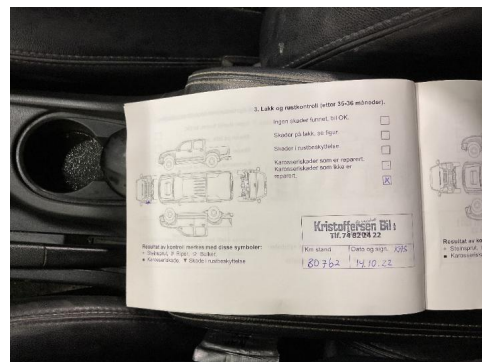

21. Generelt

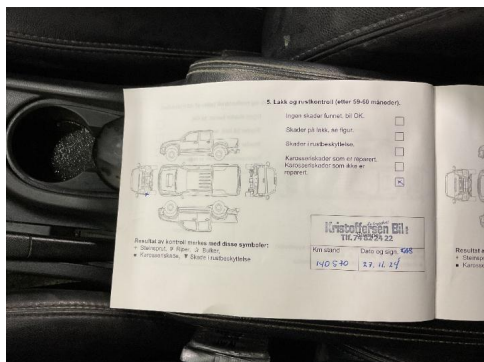

22. Generelt

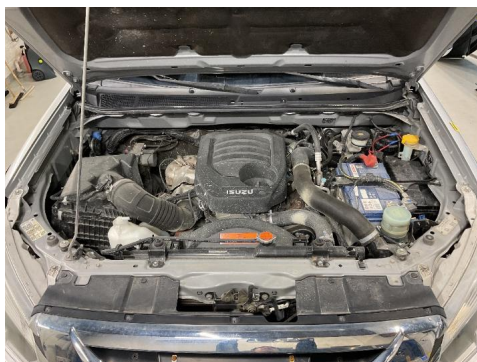

23. Generelt



24. Generelt



6029277

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

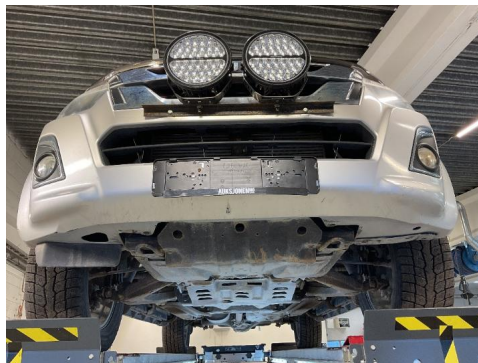


29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

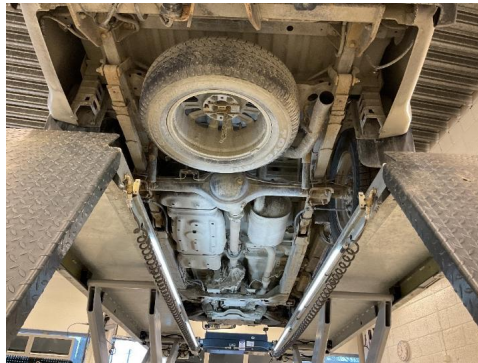

32. Generelt



33. Bilbelte.



34. Døråpning.



35. Døråpning.



36. Glassruter.



6029277

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.



38. Lakk / karosseri utvendig.



39. Lakk / karosseri utvendig.



40. Lakk / karosseri utvendig.



41. Lakk / karosseri utvendig.



42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



44. Lakk / karosseri utvendig.



45. Lakk / karosseri utvendig.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



22. jan. 2026

Køretøj:	Isuzu D-Max 1.9 DDI 4WD
Motorkode:	RZ4E
Produktionsår:	17-
Kilometerstand:	161065 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr:	JV30624
VIN:	MPATFS87JKT002933 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	22. jan. 2026 08:29:51

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Dieselmotor	ikke tilgængelig
Drivlinje	Ureaadditivsystem	ikke tilgængelig
Drivlinje	ISS start-/stopsystem	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS/ESC	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	AECS eCall	ikke tilgængelig
Termostyring	HVAC Klimaanlæg	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SRR (RL) radar, venstre bag	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SRR (RR) radar, højre bag	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	ikke tilgængelig
Komfort	CGW gateway	ikke tilgængelig
Komfort	BCM Body Control Modul	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	ikke tilgængelig
Komfort	Forlygte	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringsensor	ikke tilgængelig

Komfort	WAM trådløst modul	ikke tilgængelig
Komfort	Telematiksystem	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	ikke tilgængelig
Gearkasse	Reduktionsgearkasse	ikke tilgængelig
Gearkasse	Differentialespærre	ikke tilgængelig
Styretøj	EPS Elektrisk servostyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigationssystem	ikke tilgængelig