

6023132

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554187



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	318d xDrive	Motoreffekt	110 kW
Type	3K	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	CF81662	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBA8H5108GK451017	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	259735	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	06.01.2016
		Frist for neste EU kontroll	29.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6023132

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
38.3	Lykter/lys - tilstand.	Kraketert lykteglass	Midtre bremselys
64.6	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkblærer	Venstre bakskjerm
64.10		Manglende kvalitet på reparasjonslakkering	Støtfanger foran, Venstre bakkør
68.1	Differensial.	Oljelekkasje:	Bakre differensial

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
25.14	Kjøreegenskaper.	* Svak slakk i tannstang, hakkete styring i slak sving, anbefaler nærmere kontroll	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.10	Lykter/lys - tilstand.	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkkrust	
64.21		Lakkriper:	Støtfanger foran
64.24		Små lakkblærer:	Bakluke, Høyre forskjerm
64.25		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm
64.33		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	Panser, Tak
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon
Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring lsete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6023132

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	56 - Passasjersele.	✓
14 - Glassruter.	R	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
15 - Setevarmer.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjerm.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	68 - Differensial.	R
Prøvekjøring.		69 - Drivaksler.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	71 - Bremseslør.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	○	72 - Bremseslanger.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
29 - Clutch.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	○
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Parkbrems.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	76 - Støtdempere.	✓
Motor.		77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
34 - Panser.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	○	81 - Eksosanlegg.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	82 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		



6023132

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	0
91 - Ekstra hjulsett..	✓



6023132

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	250,00
31.2		Bremsevirkning, VF	250,00
31.3		Bremsevirkning, HB	200,00
31.4		Bremsevirkning, VB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	4,50 mm
91.4		Mønsterdybde	4,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6023132

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6023132

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

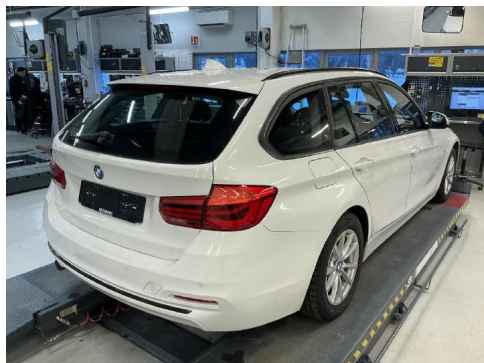

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6023132

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt

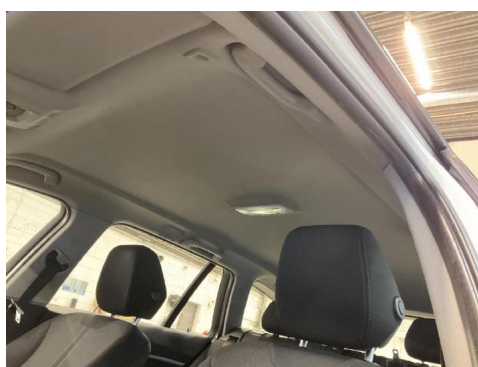


17. Generelt



18. Generelt

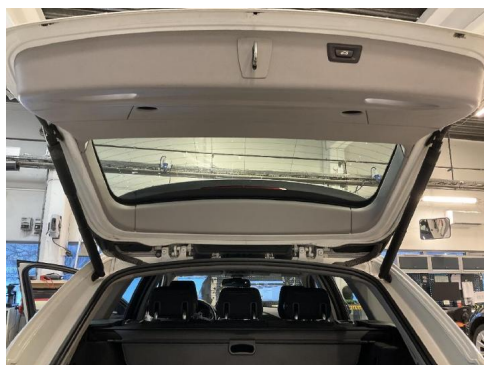


19. Generelt

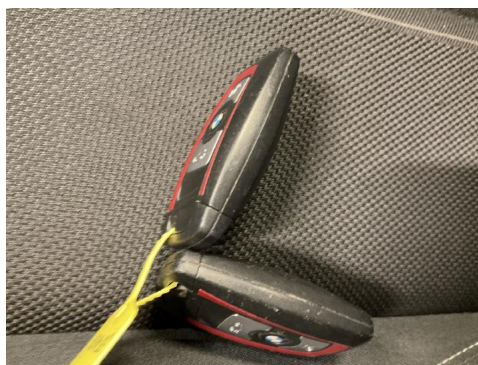

20. Generelt



21. Generelt

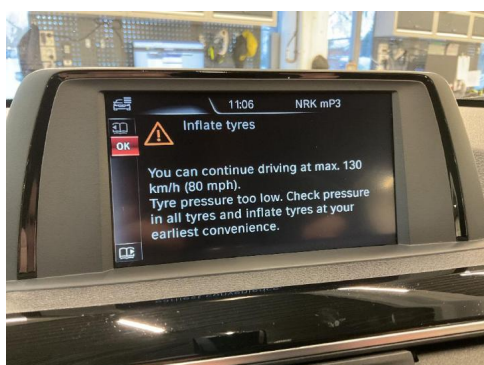

22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6023132

Bilder og vedlegg

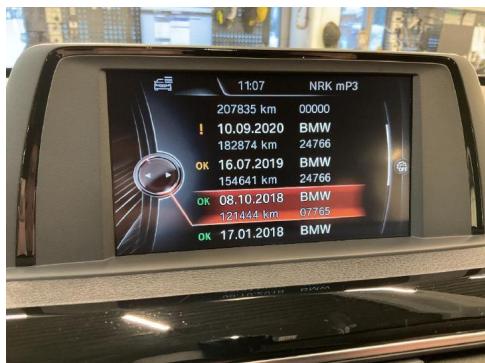

25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

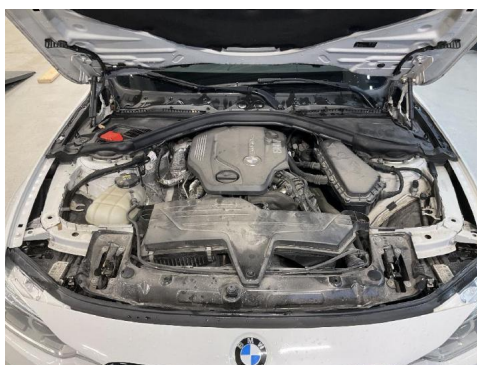

29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt

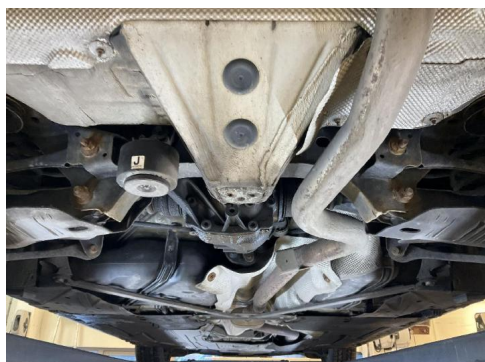

34. Generelt

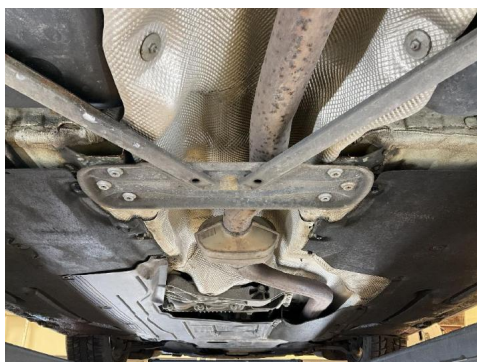

35. Generelt



36. Generelt



6023132


Bilder og vedlegg




37. Generelt




38. Generelt

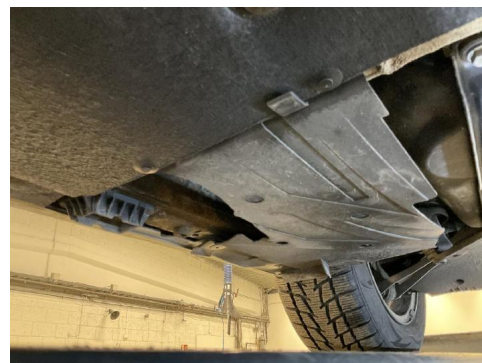

39. Generelt

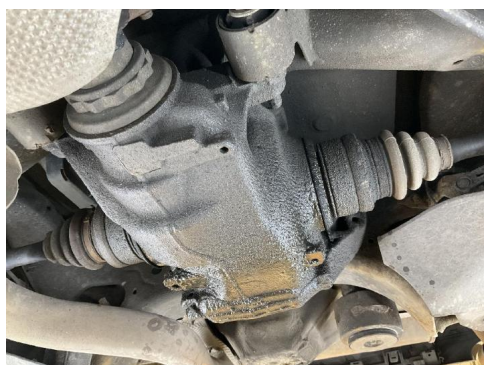

40. Generelt

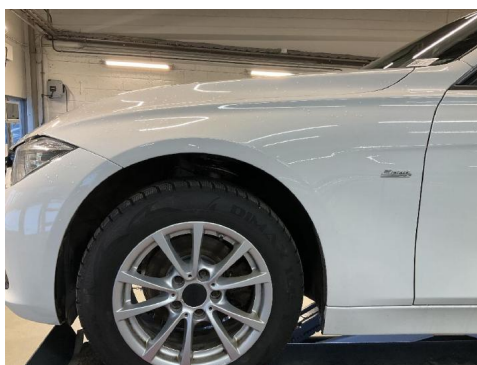

41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6023132

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
CF 81662	WBA8H5108GK451017
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	318d F31 Touring xDrive
Motorkode	Km
B47 D20 A	Ukjent

Utført med feil (12)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	930BB9	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
CIC Infotainment head unit	B7F8C6	Infotainment display — Excess temperature detected
DSC Electronic stability control	480A90	Roller test stand mode — Function active
FEM Underhood electrical center	8041A8	Leaving home light — Repeat interlock active.
	804415	Battery remote control — Empty battery
FLA High beam ECU	800608	Driver assist system camera — Signal implausible
ICM ABS/ESC control unit	480134	Electronic stability control — Driving direction cannot be determined
IHKA Air conditioning ECU	8011F9	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
KOMBI Instrument cluster	E12C1D	CAN bus connection to body control module — Message missing/faulty
ZGM Central gateway module	801C10	Wakeup signal — Unauthorised wake-up!
	801C15	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	CD0487	FlexRay data bus — Faulty synchronisation



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
Airbag	CBX-eCall Emergency call module
Comfort	CON Infotainment controls
	FLE-L Headlight electronics left
	FLE-R Headlight electronics right
	HKL hatchback module
	REM Body control module rear
Safety	TR SVC All-round vision camera
Steering	EPS power steering ECU
Transmission	VTG Transfer case ECU