

6026309

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554718



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	LEAF 24kWh	Motoreffekt	80 kW
Type	ZE0	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL95476	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE0U6047948	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	189656	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	19.04.2016
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.




6026309

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
6.3		Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
23.3		Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre side bakerst, Midtre bakerst, Høyre side bakerst
26.4	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
37.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre parklys
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre baklys
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
48.1	Dører.	Slitt / skade på gummlist:	Bakluke/-dør
49.2	Elektrisk vindusheis.	Vindusheis går tregt.	Venstre fordør
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
50.3		Rust:	Høyre fordør, Høyre bakdør
54.4	Førersete.	Misfarget/skittent:	Venstre foran
55.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	Venstre bak, Høyre bak, Midten bak
56.4	Passasjersele.	Misfarget/skittent:	Høyre foran
57.5	Ladekontakt elbil/hybrid.	* - Ladeluke vil ikke gå i lås må videre feilsøkes.	
58.3	Ladekabel elbil/hybrid.	Ladekabel mangler	
62.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre fordør
64.3		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
64.8		Bulk(er):	Høyre bakskjerm
67.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
20.6	Taktrekk.	Mindre riper/skader i taktrekk	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
34.14	Panser.	* - Må manuelt dytte tilbake panserlås for å lukke panser må videre feilsøkes.	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
42.11	Batteri 12 volt.	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Venstre bakdør
61.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.21		Lakkriper:	Venstre forskjerm, Venstre bakdør
64.22		Bulk(er)	Venstre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm

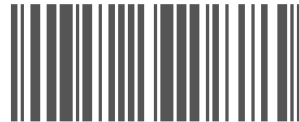

6026309

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
74.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
87.23	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6026309

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. R
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. R
4 - Service/Dokumentasjon.	R 50 - Døråpning. R
Interiør.	51 - Dørtrekk. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 54 - Førersete. R
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 55 - Bakseter. R
9 - Instrumenter.	✓ 56 - Passasjersele. R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 57 - Ladekontakt elbil/hybrid. R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 58 - Ladekabel elbil/hybrid. R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 61 - Laste-/bagasjerom. O
14 - Glassruter.	O 62 - Bagasjeromstildekning/rollo R
15 - Setevarmer.	✓ 64 - Lakk / karosseri utvendig. R
16 - Innvendig speil.	Underside.
17 - Utvendig speil.	✓ 65 - Vognbunn/understell. ✓
18 - Solskjermer.	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
20 - Taktrekk.	O 67 - Stabilisator. R
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O 69 - Drivaksler. ✓
23 - Interiør generelt.	R 71 - Bremseslanger. ✓
Prøvekjøring.	72 - Bremseslanger. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 73 - Bremseslanger innvendig. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 74 - Bremseslanger innvendig. O
26 - Unormal lyd.	R 75 - Parkbrems. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 76 - Støtdempere. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
Motor.	✓ 82 - Travers. ✓
34 - Panser.	O 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
35 - Understellsnummer.	✓ 84 - Styrestag/ledd. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O 86 - Fjærer / fjærbein. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	Hjul,dekk.
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 87 - Bremseslanger/klosser utvendig O
41 - Kjølesystem.	✓ 88 - Hjulager. ✓
42 - Batteri 12 volt.	✓ 89 - Dekk. ✓
44 - Utvendig tilstand motor.	R 90 - Felg. O
45 - Motorfester.	✓ 91 - Ekstra hjulsett.. O



6026309

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	200,00
31.3		Bremsevirkning, HB	180,00
31.4		Bremsevirkning, VB	180,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	258 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	420 ampere
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
91.2		Mønsterdybde	5,00 mm
91.3		Mønsterdybde	5,00 mm
91.4		Mønsterdybde	5,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6026309

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6026309

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

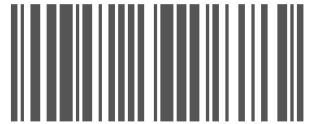

6026309

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

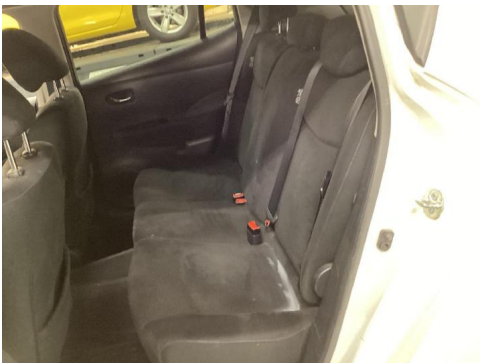

19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



6026309

Bilder og vedlegg

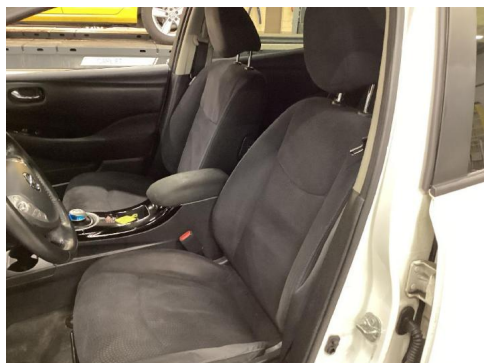

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

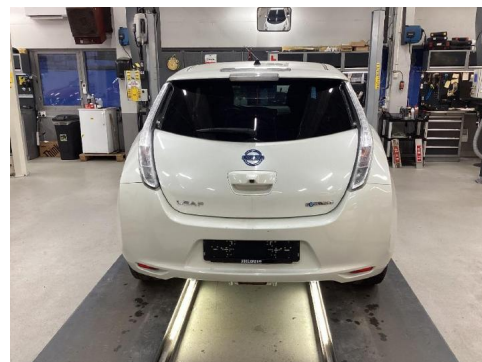

30. Generelt



6026309

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

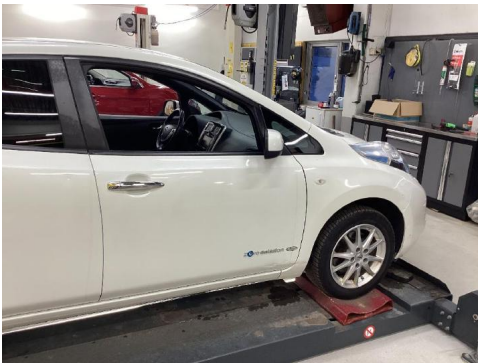

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

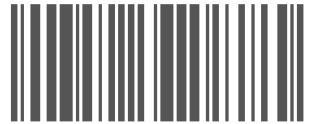

6026309

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



6026309

Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EL95476	
Årsmodell	Merke/Modell
10-17	Leaf (Elektro)
Motorkode	Km
EM57	189 656

Utført med feil (13)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Air conditioning (HVAC)	B2631	Solar intensity sensor — Signal faulty
Airbag	B142A	Voltage supply — Faulty power supply
BCM - All systems (with IS)	B2562	Body control module — Supply voltage too low
ECu of audiovisual communication	U121F	Navigation ECU — Internal fault
	U1266	CAN bus to telematic control unit — Communication disturbed
Electric shifting	P189D	Voltage supply of steady plus (term. 30) — Voltage/current supply faulty
Electrically operated intelligent brake unit	C1A62	ABS control unit — Faulty power supply
Telematics		
Vehicle charge system (BCB)	B2820	Quick charger — Function faulty.
	B29C1	Standard charger cable — Signal/function faulty
	U100B	CAN communication with quick charger — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Comfort	IPDM - Basic module Metr./americ. speedometer (instrument cluster)
Engine	Traction battery system (LBC) Traction motor system
Steering	EPS