

6026021

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.01.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 552039



Kjøretøy

Bilmerke	Mitsubishi	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	Outlander	Motoreffekt	89 kW
Type	CW0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DP91960	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JMBXDGG2WGGZ011503	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	73875	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	08.03.2016
		Frist for neste EU kontroll	24.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6026021

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
11.1	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskerblad:	Høyre foran
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre bakhjør
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Venstre bakskjerm, Støtfanger bak, Høyre speil
64.6		Lakkblærer	Tak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
50.6		Mindre rustdannelse	
59.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.21		Lakkriper:	Støtfanger foran
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
74.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
91.15	Ekstra hjulsett..	Dekk er skjevslitt:	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -2 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Tørt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6026021

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	46 - Registerreim.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	Karosseri.	
4 - Service/Dokumentasjon.	R	48 - Dører.	✓
Interiør.		49 - Elektrisk vindusheis.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	50 - Døråpning.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
7 - Brems pedal.	✓	52 - Bilbelte.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
9 - Instrumenter.	✓	54 - Førersete.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	55 - Bakseter.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R	56 - Passasjersele.	✓
12 - Lyktespyler / Visser.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
14 - Glassruter.	R	59 - Tilhengerfeste.	O
15 - Setevarmer.	✓	61 - Last-/bagasjerom.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
18 - Solskjerm.	✓	Underside.	
20 - Taktrekk.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Stabilisator.	✓
Prøvekjøring.		69 - Drivaksler.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	71 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	72 - Bremseslanger.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	73 - Bremseslanger innvendig.	O
30 - Parkeringsbrems.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	O
31 - Bremsvirkning.	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	78 - Lekkasje.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	82 - Travers.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		



6026021

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	0



6026021

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	300,00
31.2		Bremsevirkning, VF	300,00
31.3		Bremsevirkning, HB	200,00
31.4		Bremsevirkning, VB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,50 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	5,00 mm
91.4		Mønsterdybde	5,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6026021

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6026021

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt

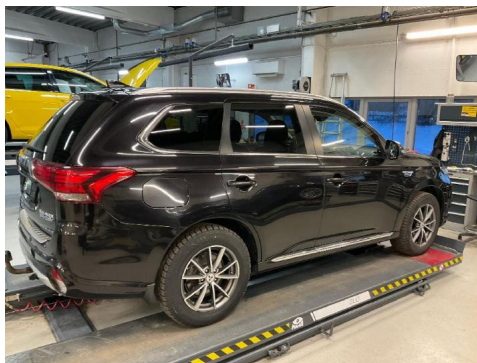

8. Generelt



9. Generelt

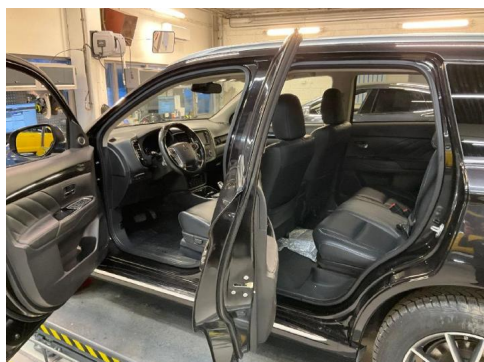

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6026021

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6026021

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt

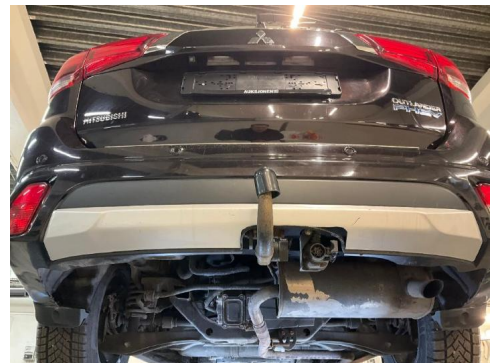

30. Generelt

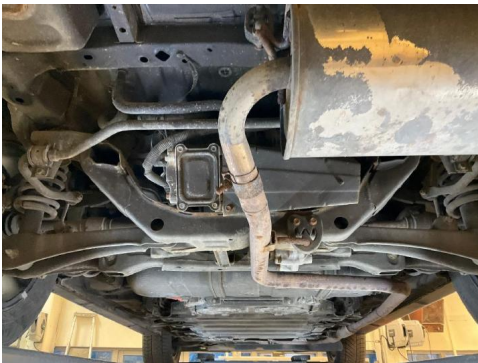

31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6026021

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt

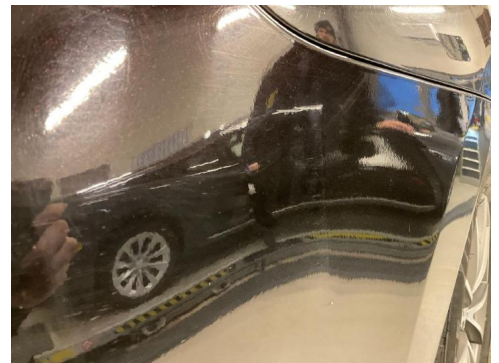

42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt

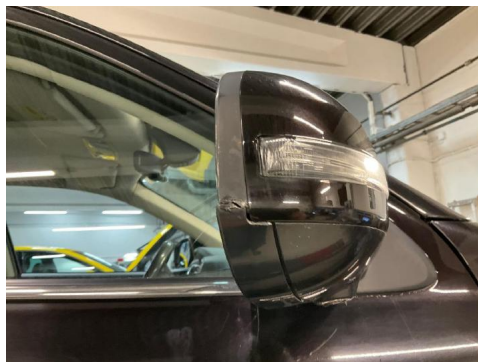

47. Generelt



48. Generelt

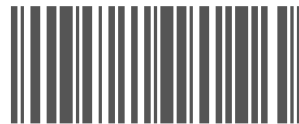

6026021

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DP 91960	JMBXDGG2WGZ011503
Årsmodell	Merke/Modell
13-18	Outlander-III 2.0i 4x4 Hybrid
Motorkode	Km
4 B 11	Ukjent

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (27)

System	Beskrivelse
ABS	Steering-angle sensor TCS/ESP
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Audio/Video	Navigation
Comfort	Access system OSS All-round vision camera Automatic distance control ACC/FCM CAN Electric trunk opener CAN ETACS EV/MiEV traction battery charge management CAN Hybrid control unit PHEV CAN Instrument cluster LDW lane changing assistant CAN OBC charging electronics Parking assist Traction battery ECU BMU CAN



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Traction battery ventilator

Engine

Alternator ECU

Front engine ECU

Gasoline

Rear engine ECU

OBD

Steering

Power steering

Tire pressure monitoring

TPMS tire pressure monitoring system

Transmission

Gear selector lever module