



6028326

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553376



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	TOURAN	Motoreffekt	110 kW
Type	IT	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	UF79026	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVGZZZ1TZW028394	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	189370	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	22.01.2018
		Frist for neste EU kontroll	03.04.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6028326

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Sentrallås/nøkler.	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Venstre bakdør
64.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre speil
64.6		Lakkblærer	Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
87.10	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
91.10	Ekstra hjulsett..	Dekk er skjevslitt:	1 dekk

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.10	Lykter/lys - tilstand.	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
38.12		Mindre ripe(r) i lampeglass	Høyre sideblink
50.6	Døråpning.	Mindre rustdannelse	Venstre fordør
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.25		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
91.15	Ekstra hjulsett..	Dekk er skjevslitt:	2 dekk
91.16		Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6028326

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	46 - Registerreim.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	47 - Drivreim generator.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	Karosseri.	
Interiør.		48 - Dører.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	50 - Døråpning.	R
7 - Brems pedal.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	52 - Bilbelte.	✓
9 - Instrumenter.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	54 - Førersete.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	55 - Bakseter.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	56 - Passasjersele.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
14 - Glassruter.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
15 - Setevarmer.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjermer.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	69 - Drivaksler.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	73 - Bremseslanger innvendig.	O
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	74 - Bremseslanger innvendig.	O
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Parkbrems.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	76 - Støtdempere.	✓
Motor.		77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
34 - Panser.	✓	78 - Lekkasje.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	82 - Travers.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	O	84 - Styrestang/ledd.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		



6028326

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig

R

88 - Hjullager.

✓

89 - Dekk.

✓

90 - Felg.

✓

91 - Ekstra hjulsett..

R



6028326

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	300,00
31.2		Bremsevirkning, VF	300,00
31.3		Bremsevirkning, HB	250,00
31.4		Bremsevirkning, VB	250,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	423 ampere
46	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	2,50 mm
91.2		Mønsterdybde	3,00 mm
91.3		Mønsterdybde	4,00 mm
91.4		Mønsterdybde	5,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6028326

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6028326

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

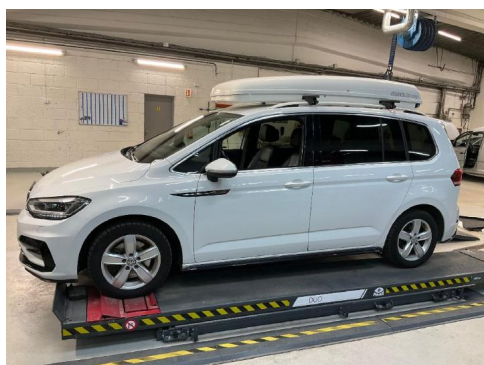

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

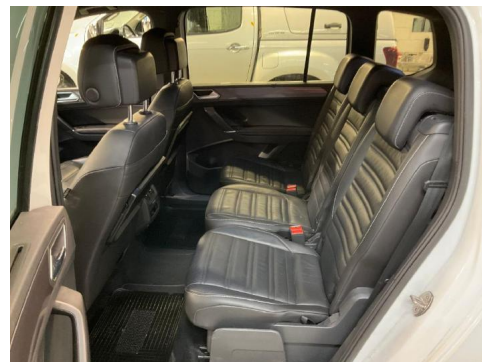

12. Generelt



6028326

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

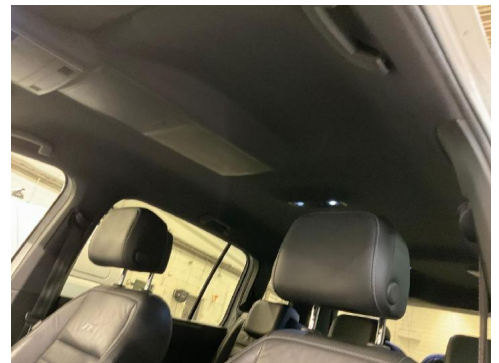

18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt

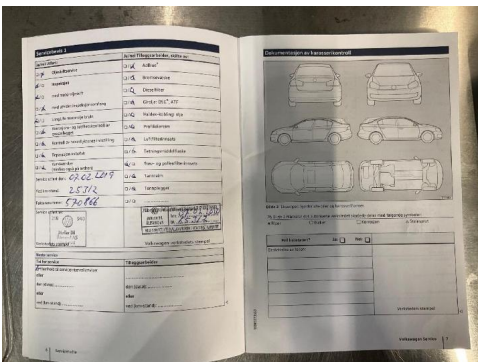

22. Generelt

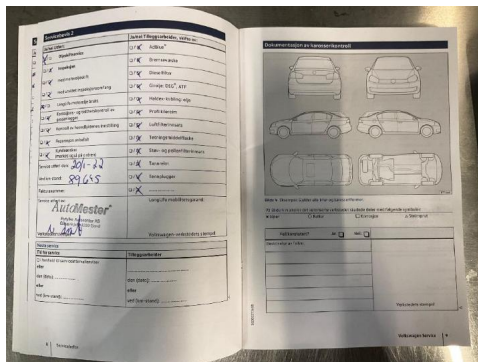

23. Generelt

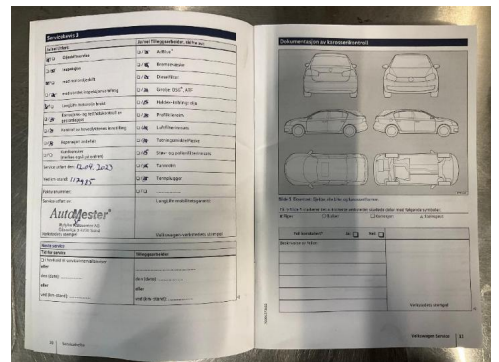

24. Generelt



6028326

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt

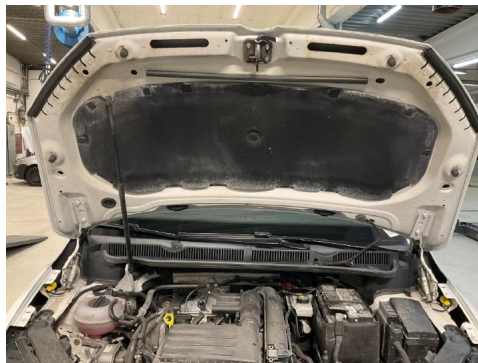


29. Generelt

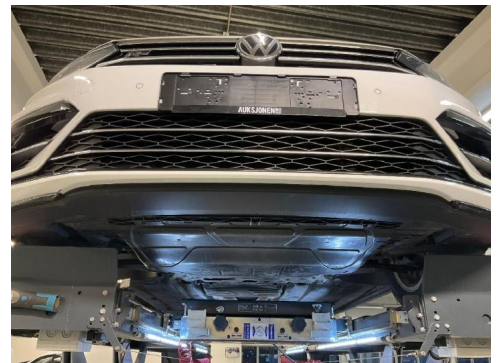

30. Generelt



31. Generelt

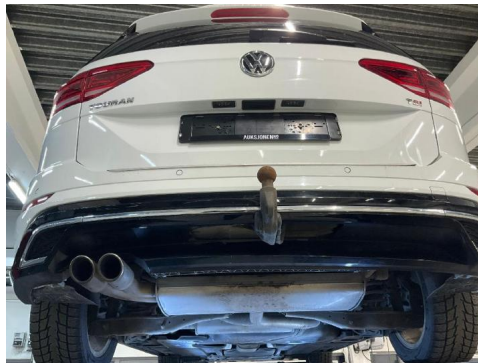

32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6028326

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6028326

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
UF 79026	WVGZZZ1TZW028394
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	Touran 1.4 TSI BlueMotion
Motorkode	Km
CZDA	Ukjent

Utført med feil (16)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B109515	Temperature control flap actuator poti right — Fault in electric circuit
Access and start system interface	U112100	Data bus — Missing message!
Engine electronics I	P030000	Misfire — Misfire detected
	P030200	Combustion on cyl. 2 — Misfire detected
	P030300	Combustion on cyl. 3 — Misfire detected
	P030400	Combustion on cyl. 4 — Misfire detected
	U112300	Data bus — Message faulty
Information electronics	B106113	Tweeter FL — Interruption in electric circuit
Instrument cluster	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Light control left	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Radar sensor of adaptive cruise control	U112200	Data bus — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Trailer function	C10F515	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
Vehicle electrics 1	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	B147A18	Remote key 2 — Voltage too low
	B149D29	Engine start button — Signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Airbag	Airbag
OBD	
Steering	Electron. steering column locking
	Power steering
	Steering column module
Transmission	Transmission electronics