

6020576

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554638



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2148 cm ³
Modell	C 200 CDI	Motoreffekt	100 kW
Type	204 K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ38320	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDD2042071F413274	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	117193	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2010
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	25.03.2010
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6020576

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.1	Utvendig speil.	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
24.1	Motor virkemåte.	Ulyd fra motor	
31.8	Bremsevirkning.	Ulyd i bremses	Høyre bak
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Venstre baklys, Midtre bremselys
47.3	Drivveim generator.	Ulyd i strammehjul / remhjul	
51.3	Dørtrekk.	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør
54.4	Førersete.	Misfarget/skittent:	Venstre foran
55.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	Høyre foran
56.4	Passasjerseater.	Misfarget/skittent:	Venstre bak, Midten bak, Høyre bak
59.12	Tilhengerfeste.	* - Ikke tilstrekkelig festet kontakt til tilhenger.	
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Venstre forskjerm, Panser, Bakluke, Støtfanger bak
64.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
64.8		Bulk(er):	Høyre bakdør, H. takvange
64.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre bakdør, Høyre bakskjerm
88.1	Hjullager.	Slakk i hjullager:	Høyre foran
88.2		Ulyd i hjullager:	Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
20.7	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
26.17	Unormal lyd.	Ulyd i drivverk	
38.10	Lykter/lys - tilstand.	Krakelert lykteglass	Høyre sideblink, Venstre sideblink, Venstre skiltlys, Høyre skiltlys
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre bakdør
54.7	Førersete.	Slitasje/sprekker på sete	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.21		Lakkriper:	Tak, Støtfanger foran
64.22		Bulk(er)	Venstre bakdør
66.10	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* - Slitt foring / løsnet i vulkanisering: indre, nedre fremre bærearmer,	
74.12	Bremsekiver innvendig.	* - Bremse skjold ligger på skivene begge sider bak.	
76.11	Støtdempere.	Skadet støvmansjett	Høyre bak
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	



6020576

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått


Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6020576

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	47 - Drivreim generator.	R
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	○
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	R
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	R
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	56 - Passasjersele.	R
14 - Glassruter.	○	59 - Tilhengerfeste.	R
15 - Setevarmer.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
17 - Utvendig speil.	R	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
18 - Solskjermer.	✓	Underside.	
20 - Taktrekk.	○	65 - Vognbunn/understell.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	○	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	○
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Stabilisator.	✓
Prøvekjøring.		68 - Differensial.	✓
24 - Motor virkemåte.	R	69 - Drivakslar.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	71 - Bremseslanger.	✓
26 - Unormal lyd.	○	72 - Bremseslanger.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	73 - Bremseslanger innvendig.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	○
31 - Bremsvirkning.	R	75 - Parkbrems.	✓
33 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓	76 - Støtdempere.	○
Motor.		77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
34 - Panser.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	82 - Travers.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	84 - Styrestag/ledd.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		

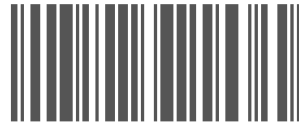

6020576

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
88 - Hjullager.	R
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	O
91 - Ekstra hjulsett..	O



6020576

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	200,00
31.3		Bremsevirkning, HB	210,00
31.4		Bremsevirkning, VB	250,00
33	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
87.2		Bremseskivetykkelse VF	21,40 mm
87.3		Bremseskivetykkelse HF	21,40 mm
87.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	7,30 mm
87.5		Bremseskivetykkelse VB	9,30 mm
87.6		Bremseskivetykkelse HB	9,30 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	44,00 mm
91.4		Mønsterdybde	4,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6020576

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6020576

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

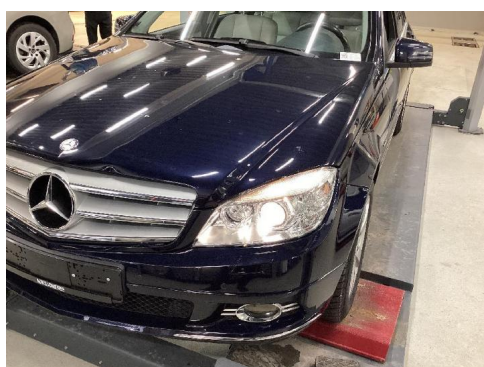

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6020576

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt

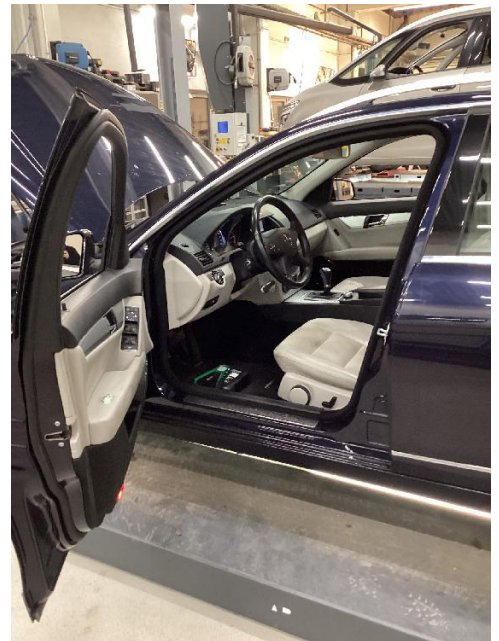

21. Generelt

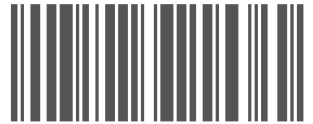

6020576

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt

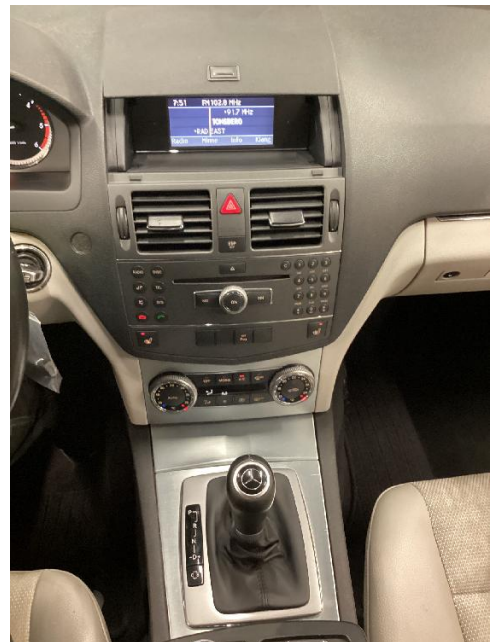

27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

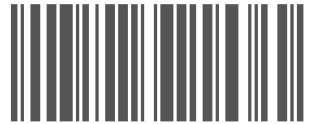


6020576

Bilder og vedlegg



31. Generelt

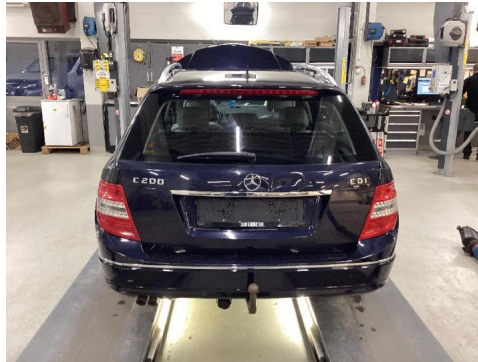


32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt

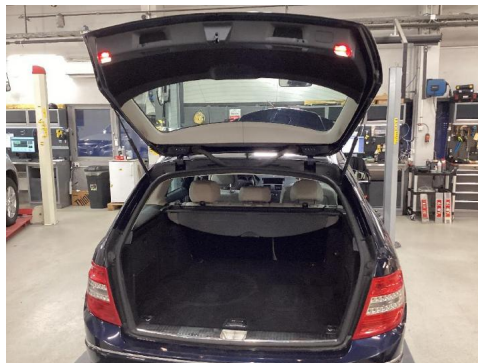

35. Generelt




36. Generelt

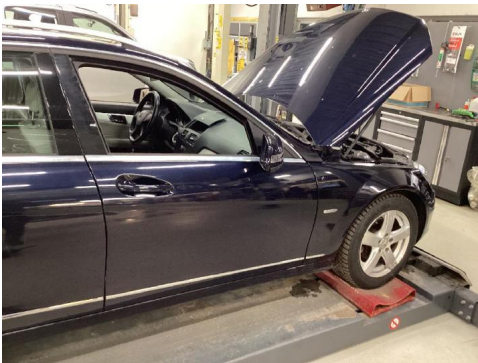

37. Generelt



38. Generelt

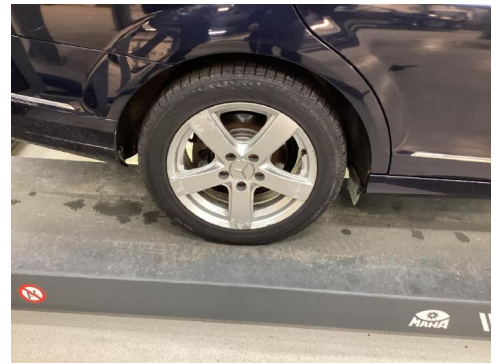

39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

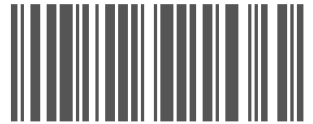

6020576

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt

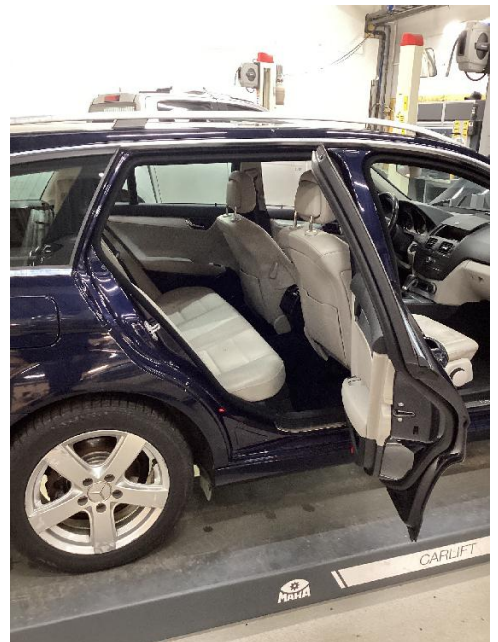

48. Generelt




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt

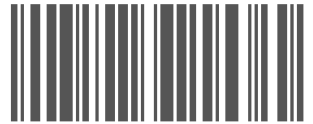

6020576

Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

LJ38320

Årsmodell

09-11

Motorkode

OM 651.913

VIN

WDD2042071F413274

Merke/Modell

C 200 CDI (W204)

Km

Ukjent

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (21)**System****Beskrivelse**

ABS

ESP 4/ABR CAN OBD

Air conditioning

KL KLA 10 CAN OBD

Airbag

SRS airbag ECU

Audio/Video

TGW 2 CANOBD

ZAN infotainment display

ZBE 2 CANOBD

Comfort

Door ECU FL UDS OBD

Door ECU FR UDS OBD

Door ECU RL UDS OBD

Door ECU RR UDS OBD

EZS 10CANOBD

KI 11CAN OBD

MRMCANOBD

PTS 9 CANOBD

SAM FACANOBD

SAM rear digitalOBD

ZGW CANOBD

Engine

Diesel engine



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

OBD

Transmission

EGSdigital OBD

EWMCAN OBD