



6018871

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552509



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	PASSAT	Motoreffekt	77 kW
Type	3C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	FT45223	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVWZZZ3CZDE141699	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	239098	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	11.12.2013
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6018871

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
11.2	Vindusvisker, spyler.	Vindusvisker/ spyler virker ikke	Bakrute
37.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre nærlys, venstre fjernlys
39.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Venstre side
59.3	Tilhengerfeste.	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Venstre forskjerm
64.4		Rustangrep:	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm
64.8		Bulk (er):	Venstre bakskjerm
74.4	Bremsekiver innvendig.	Stor rustskade på bremsekjold:	Venstre foran, Høyre foran
86.1	Fjærer / fjærbein.	Brudd:	Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre fordør, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.20		Steinsprut:	Panser
64.21		Lakkriper:	Støtfanger bak
64.22		Bulk(er)	Panser
64.25		Rustangrep:	Venstre bakskjerm
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
74.11	Bremsekiver innvendig.	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Bak
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6018871

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	O
Interiør.		52 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	54 - Førersete.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	55 - Bakseter.	✓
7 - Brems pedal.	✓	56 - Passasjerseater.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	59 - Tilhengerfeste.	R
9 - Instrumenter.	✓	60 - Varseltrekant / refleksvest	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
14 - Glassruter.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	✓	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjermer.	✓	67 - Stabilisator.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	68 - Differensial.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	69 - Drivaksler.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	73 - Bremseslanger innvendig.	O
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	R
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Parkbrems.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	76 - Støtdempere.	✓
Motor.		77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
34 - Panser.	✓	78 - Lekkasje.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	82 - Travers.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	84 - Styrestag/ledd.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.	R	86 - Fjærer / fjærbein.	R
42 - Batteri 12 volt.	✓	Hjul,dekk.	
43 - Oljenivå motor.	✓	87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	88 - Hjullager.	✓
45 - Motorfester.	✓	89 - Dekk.	✓
46 - Registerreim.	✓	90 - Felg.	O
47 - Drivreim generator.	✓	91 - Ekstra hjulsett..	O



6018871

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	210,00
31.2		Bremsevirkning, VF	210,00
31.3		Bremsevirkning, HB	180,00
31.4		Bremsevirkning, VB	180,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	25 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	611 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	680 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
91.2		Mønsterdybde	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde	6,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6018871

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6018871

Bilder og vedlegg

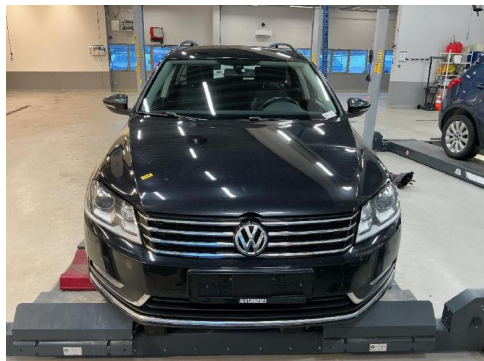

1. Generelt

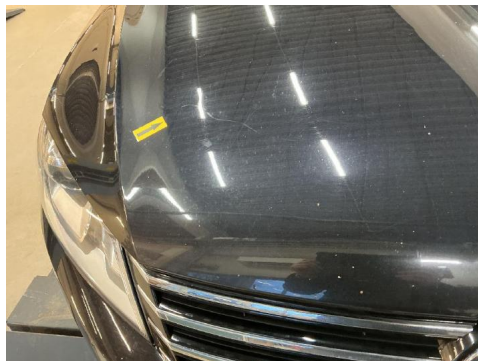

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




6018871

Bilder og vedlegg



10. Generelt

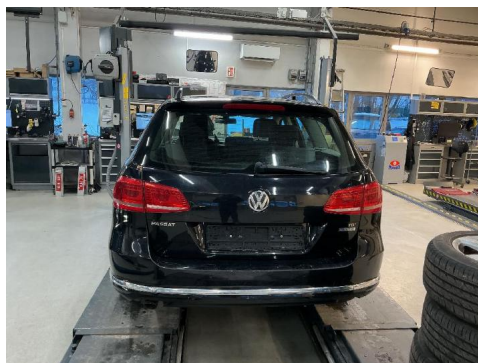

11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6018871

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6018871


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt

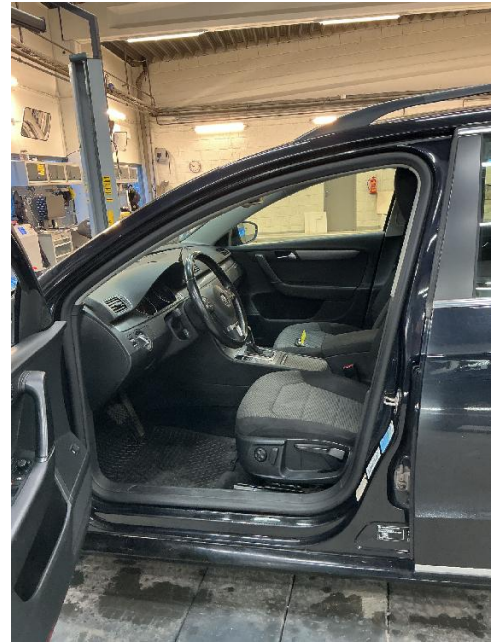

27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6018871


Bilder og vedlegg




31. Generelt




32. Generelt

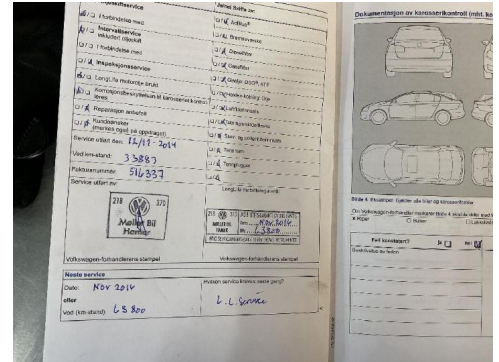


33. Generelt

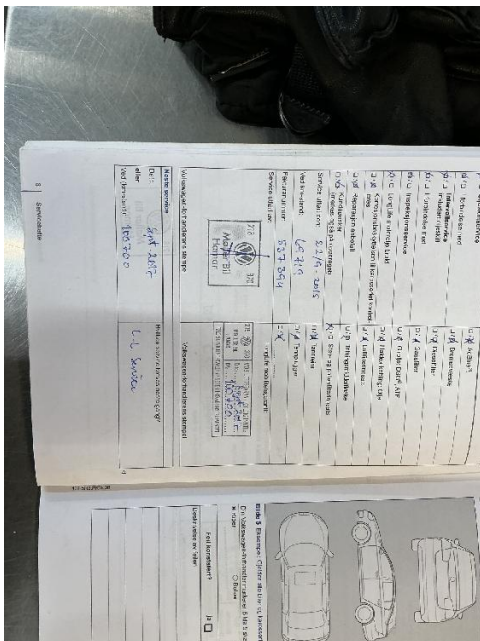

34. Generelt

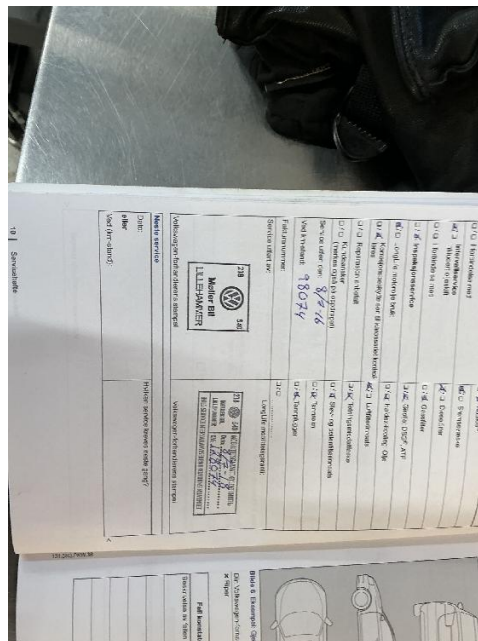


35. Generelt

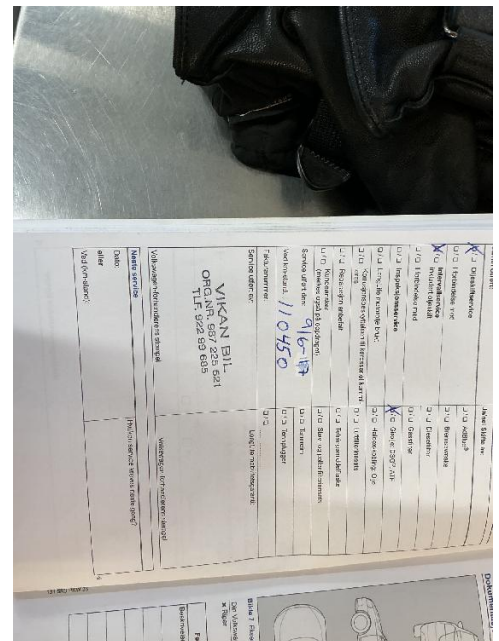

36. Generelt



Bilder og vedlegg

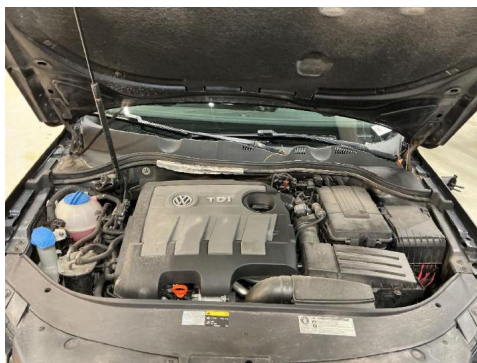

A close-up view of the underside of a vehicle chassis, showing the rear section. A black metal beam is visible with a white label that reads "2000 kg" and a triangular warning symbol. The chassis is heavily rusted and shows signs of wear.

This image shows the underside of a vehicle chassis, focusing on the engine and transmission area. The engine is mounted on the left side, and the transmission is located to its right. Various mechanical components, including pipes, hoses, and structural brackets, are visible. The overall appearance is that of a well-maintained but complex mechanical assembly.

NAF Bruktbiltest (på senter)
Side: 6 / 6



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
FT45223	WVWZZZ3CZDE141699
Årsmodell	Merke/Modell
10-14	Passat 1.6 16V TDI BlueMotion Variant
Motorkode	Km
CAYC	Ukjent

Utført med feil (14)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B108C71	Temperature flap actuator left — Function faulty.
	B108D71	Temperature flap actuator right — Function faulty.
	B109071	Defroster flap actuator — Function faulty.
	B109171	Air distribution flap actuator front — Function faulty.
	B10B871	Actuator for indirect ventilation flap — Mechanical fault
Driver door electronics	B11F814	Heated exterior mirror — Interruption or short circuit to ground
Headlight levelling	B121700	Dipped beam left — Function faulty.
Parking heater/auxiliary heater	1410	HEATER UNIT OVERHEATED — Heater unit overheated
	2251	Heater — Unit locked
	664	Fuel gauge — Fault in fuel gauge
Passenger door electronics	B11FD01	Blinker in exterior mirror — Fault in electric circuit
Vehicle electrics 1	897	Window washer pump — Function faulty.
	978	Bulb for left dipped headlight M29 — Function faulty.

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	