



6036342

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553388



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	EOS	Motoreffekt	85 kW
Type	1F	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PX49191	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ1FZ7V020436	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	96588	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2007
Karosseritype	Kabriolet	Registrert første gang	10.07.2007
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6036342

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
18.3	Solskjerm.	* Mangler deksel på begge	
30.8	Parkeringsbrems.	* Deksel til spak er løs	
38.3	Lykter/lys - tilstand.	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys, Midtre bremselys
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
51.4	Dørtrekk.	Løst dørtrekk	Høyre fordør
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak
64.2		Lakkriper:	Støtfanger foran
64.3		Steinsprut/lakksår	Venstre fordør
64.6		Lakkblærer	Venstre forskjerm
64.10		Manglende kvalitet på reparasjonslakking	Høyre forskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
17.8	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	Høyre
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
50.6	Døråpning.	Mindre rustdannelse	Høyre fordør
51.9	Dørtrekk.	Løst dørtrekk	Venstre fordør
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Isete



6036342

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	45 - Motorfester.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	46 - Registerreim.	✓
		47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	R
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	56 - Passasjersele.	✓
14 - Glassruter.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
15 - Setevarmer.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjermer.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
19 - Takluke/Panoramatak.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
20 - Taktrekk.	✓	67 - Stabilisator.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	69 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	71 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		72 - Parkbrems.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	75 - Støtdempere.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓	R 78 - Lekkasje.	✓
29 - Clutch.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	82 - Travers.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
Motor.		84 - Styrestag/ledd.	✓
34 - Panser.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
35 - Understellsnummer.	O	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓		
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓		
38 - Lykter/lys - tilstand.	R		
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.	R		
43 - Oljenivå motor.	✓		



6036342

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	0
91 - Ekstra hjulsett..	0



6036342

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	180,00
31.2		Bremsevirkning, VF	180,00
31.3		Bremsevirkning, HB	150,00
31.4		Bremsevirkning, VB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	580 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	380 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
91.2		Mønsterdybde	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde	6,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6036342

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6036342

Bilder og vedlegg

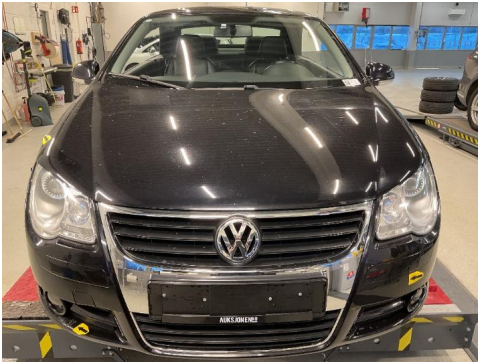

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt

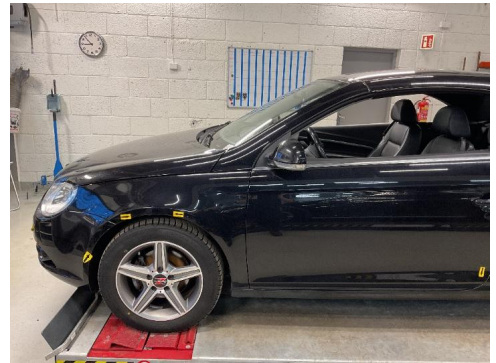

9. Generelt



10. Generelt

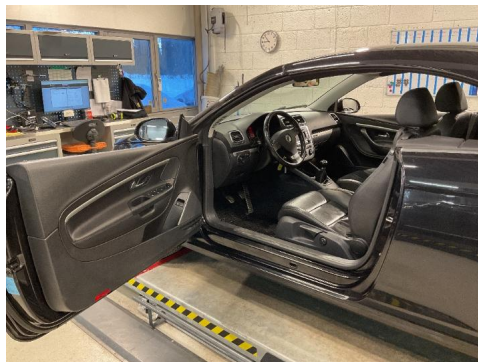

11. Generelt



12. Generelt



6036342

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt

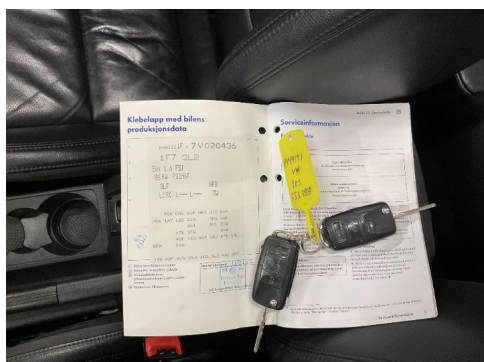

16. Generelt

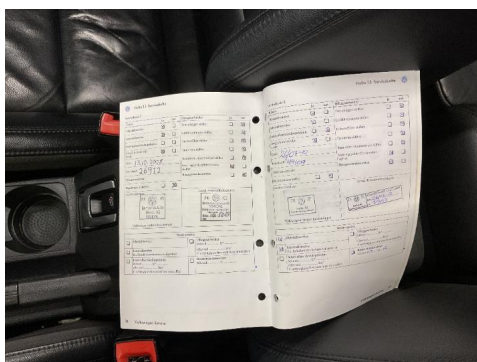


17. Generelt

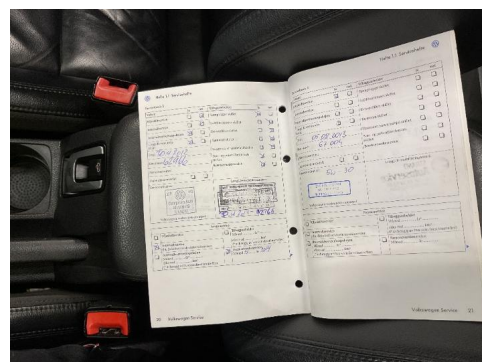

18. Generelt




19. Generelt

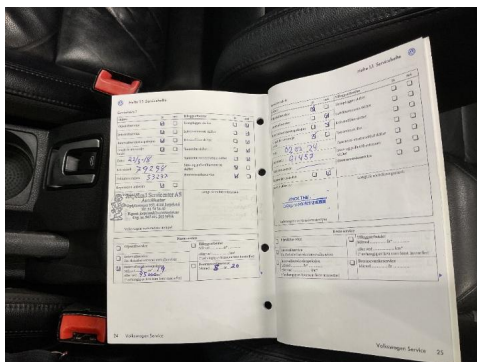

20. Generelt



21. Generelt

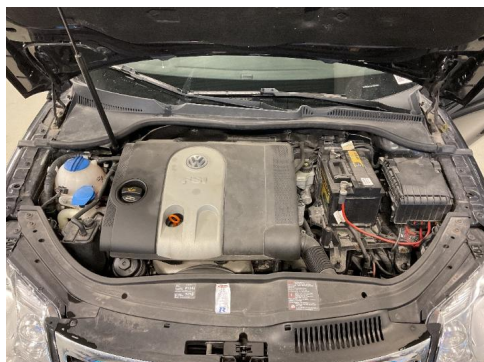

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6036342

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

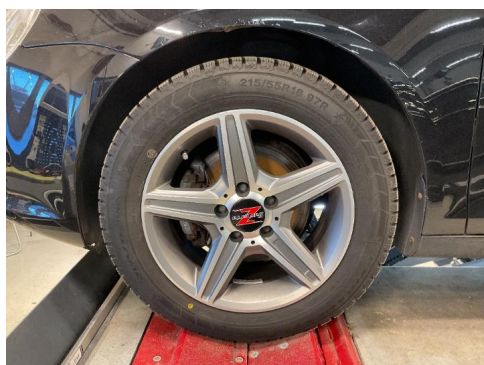

28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt

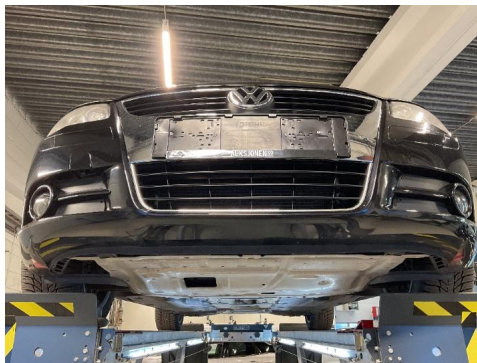


32. Generelt

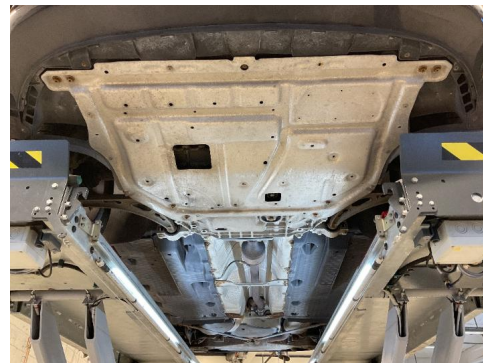

33. Generelt

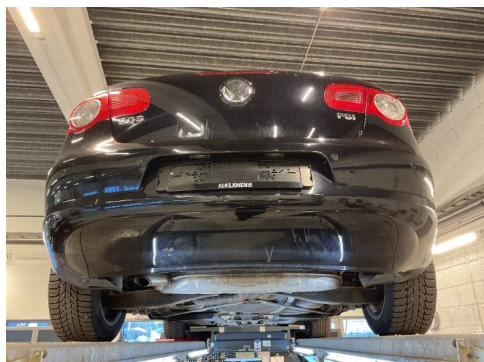

34. Generelt

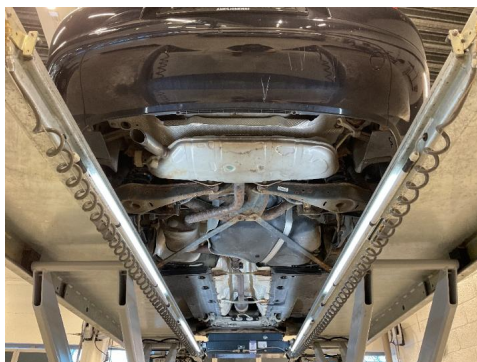

35. Generelt



36. Generelt



6036342

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Dørtrekk.



39. Døråpning.



40. Døråpning.



41. Lakk / karosseri utvendig.



42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



44. Lakk / karosseri utvendig.



45. Lakk / karosseri utvendig.



46. Lakk / karosseri utvendig.



47. Lakk / karosseri utvendig.



48. Lakk / karosseri utvendig.



6036342

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig.



50. Lakk / karosseri utvendig.



51. Lakk / karosseri utvendig.



52. Lakk / karosseri utvendig.




53. Lakk / karosseri utvendig.



54. Lakk / karosseri utvendig.



55. Parkeringsbrems.

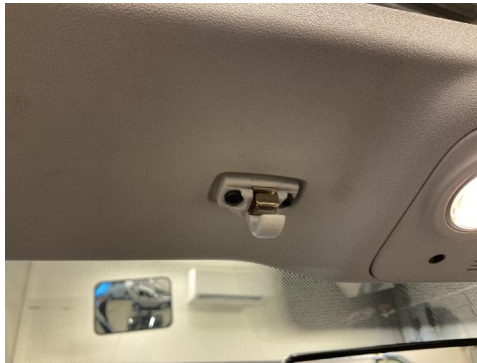

56. Solskjerm.



57. Solskjerm.



58. Solskjerm.



59. Utvendig speil.