



6029668

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554185



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1969 cm ³
Modell	XC90	Motoreffekt	165 kW
Type	L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	TL30179	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1LFA4BCG1035591	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	221585	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	16.11.2015
		Frist for neste EU kontroll	04.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6029668

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
19.1	Takluke/Panoramatak.	Takluke virker ikke	
25.9	Kjøreegenskaper.	Vibrasjoner ved bremsing	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
59.3	Tilhengerfeste.	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	
62.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
22.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
24.11	Motor virkemåte.	* Periodisk noe vibrasjon/rakling fra motor	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.14	Lykter/lys - tilstand.	* Liten steinsprut/skade på høyre hovedlykt (se bilde)	
43.8	Oljenivå motor.	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.36		* Liten skade på støtfanger bak (se bilde)	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
91.14	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6029668

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	46 - Registerreim.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	✓	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	56 - Passasjersele.	✓
14 - Glassruter.	O	59 - Tilhengerfeste.	R
15 - Setevarmer.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	O
18 - Solskjermer.	✓	Underside.	
19 - Takluke/Panoramatak.	R	65 - Vognbunn/understell.	✓
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Stabilisator.	✓
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	O	68 - Differensial.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	69 - Drivaksler.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremseslør.	✓
24 - Motor virkemåte.	O	72 - Bremseslanger.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	73 - Bremsbelegg innvendig.	O
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	O
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Parkbrems.	✓
Motor.		76 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	R	80 - Mellomaksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	O	82 - Travers.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
43 - Oljenivå motor.	O	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		



6029668

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	0



6029668

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
41	Kjølesystem.		Ikke mulig å måle uten demontering
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
46.2		eller ved, måneder:	120
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	10,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	10,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	10,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	10,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6029668

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6029668

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt

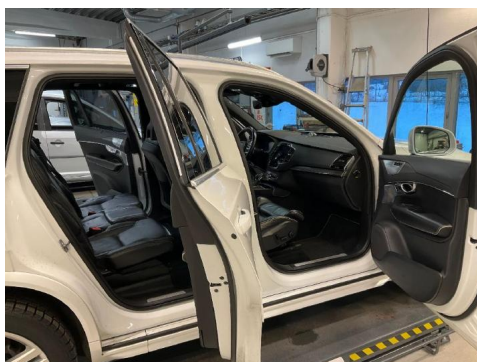

11. Generelt

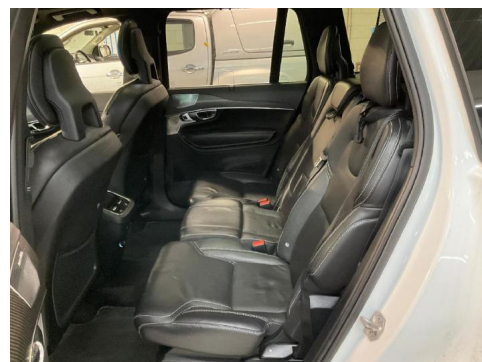

12. Generelt




6029668

Bilder og vedlegg



13. Generelt

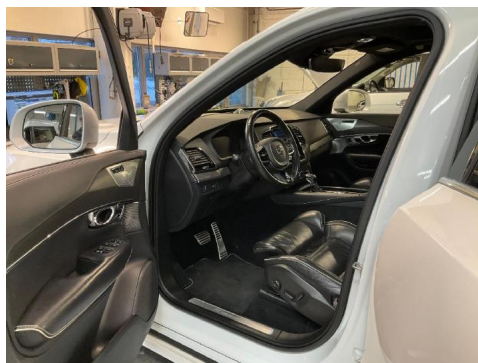

14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

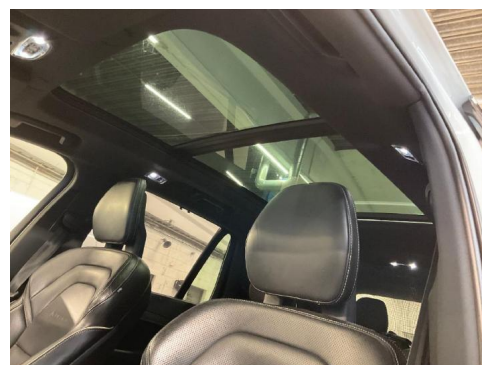

18. Generelt



19. Generelt

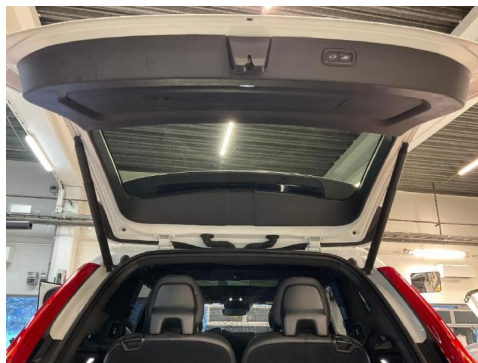


20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

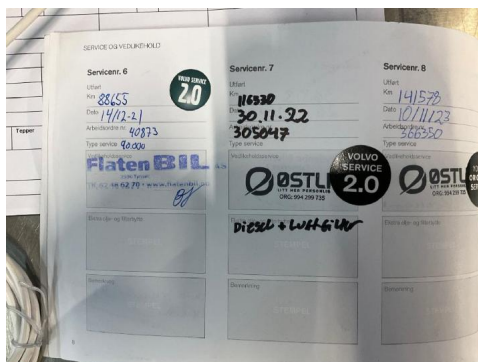

23. Generelt



24. Generelt



6029668

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt

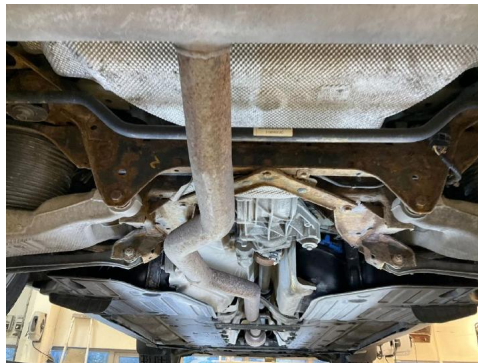


32. Generelt

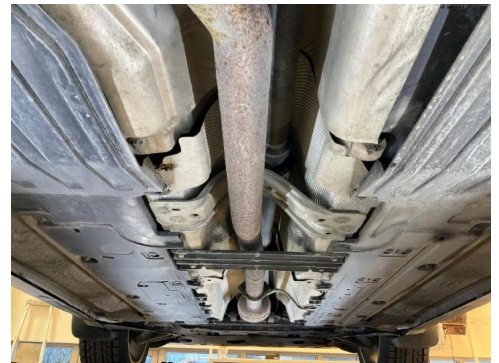

33. Generelt



34. Generelt

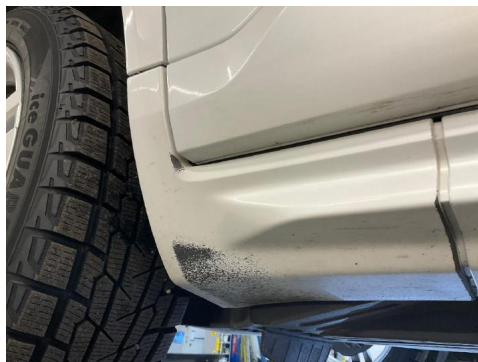

35. Generelt



36. Generelt



6029668

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
TL 30179	YV1LFA4BCG1035591
Årsmodell	Merke/Modell
15-16	XC90 D5 2.0 16V CDI ECO AWD
Motorkode	Km
D 4204 T11	Ukjent

Utført med feil (25)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM	C2007	Parking brake actuator RR — Fault in electric circuit
Active suspension	C103B	Pneumatic suspension compressor — Function faulty.
ASDM ECU of active radar and camera monitoring	U2C69	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
CCM Air conditioning control	B1A69	Air humidity sensor — Function faulty.
	U132E	Auxiliary heater ECU — Function faulty.
	U133C	Air-conditioning blower front — Fault in electric circuit
CEM Central electrics module	B14EA	Sunroof — Initialization faulty
	B14EB	Roller sun visor for sunroof — Initialization failed.
	U100D	CAN communication between tire pressure monitoring system and instrument cluster — Communication disturbed
	U201F	CAN communication with remote control reception module — Missing message!
DDM driver door module	B102D	Exterior door handle illumination LED rear — Function faulty.
	B106B	Door unlocking rear — Faulty electric circuit of feedback signal
Infotainment	B1252	USB port — Function faulty.
PAM Parking assist	U2E05	Parking assist sensor — Function restricted
PDM passenger door module	B102D	Exterior door handle illumination LED rear — Function faulty.
POT Power Operated Tailgate Module	B118711	Motor for electric hatchback opening — Function faulty.
SODL Side object detection left	U2C95	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SODR Side object detection right	U2C95	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
Trailer module	B1102	Trailer brake light — Fault in electric circuit
VCM Vehicle control module	U104F	CAN communication with service module/telematics ECU — No communication
	U1060	Ethernet connection to infotainment head unit — No communication possible
	U122B	FlexRay data bus (-) — Signal too low
	U122C	FlexRay data bus (+) — Signal too low
VDDM ABS/ESC control unit	U2D77	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
ABS	SAS Steering-Angle Sensor
Airbag	RML Seat belt FL
	RMR Seat belt FR
	SRS airbag
Audio/Video	Audio module
Comfort	DIM Instrument cluster
	PSMD Driver seat module
	PSMP Passenger seat ECU
	SCL Steering column lock actuator
	TEM Telematics ECU
OBD	WAM All-round vision camera system
Steering	Electr. power steering
Transmission	DEM Differential electronic module
	Transmission