



6020628

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
19.01.2026

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 487139          |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                   |
|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Bilmerke         | Mercedes-Benz     | Motorstørrelse              | - cm <sup>3</sup> |
| Modell           | EQS 450 4MATIC    | Motoreffekt                 | 265 kW            |
| Type             | E2EQSX            | Aksler i drift              | 2                 |
| Registreringsnr. | EF85510           | Drivstofftype               | Elektrisk         |
| Understellsnr.   | W1NDM2EB0PA008771 | Kjøretøygruppe              | 101               |
| Km.stand.        | 25334             | Bruktimportert              | Nei               |
| Farge            | Svart             | Registreringsår             | 2023              |
| Karosseritype    | Stasjonsvogn      | Registrert første gang      | 31.05.2023        |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 30.05.2027        |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6020628

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat                                             | Beskrivelse                               |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.11   | Kjøreegenskaper                   | * Ikke prøvekjørt pga skade i front og starter ikke. |                                           |
| 3.2    | Nøkler / Utstyr                   | Nøkkel mangler 2 stk                                 |                                           |
| 17.5   | Lys                               | Skadet lykteglass:                                   | Høyre nærlys                              |
| 21.17  | Varsellamper                      | * Varsellampe for høyvoltsbatteri lyser              |                                           |
| 58.5   | Tilstand 12 volt batteri          | Bør skifte batteri!                                  |                                           |
| 62.2   | Ladekabel elbil/hybrid            | Ladekabel mangler                                    |                                           |
| 67.8   | Ekstra hjulsett                   | Ekstra hjulsett mangler                              |                                           |
| 69.7   | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Dekkreparasjonssett mangler                          |                                           |
| 71.8   | Ratt, rattaksel, ledd             | * Airbag er utløst                                   |                                           |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig         | Skadet:                                              | Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser |
| 86.2   |                                   | Lakkriper:                                           | Høyre fordør                              |
| 91.3   | Dashbord / midtkonsoll            | * Airbag utløst fotbrønn venstre side                |                                           |
| 93.4   | Taktrekk                          | * Side airbager utløst hele høyre side.              |                                           |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                       | Beskrivelse                                        |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4.13   | Service/ Dokum.                   | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF |                                                    |
| 6.16   | Bremsekiver                       | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet        | Begge sider foran                                  |
| 6.17   |                                   | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet        | Begge sider bak                                    |
| 6.18   |                                   | Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:               | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran |
| 23.5   | Full systemskann                  | Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer  |                                                    |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                            |                                                    |
| 86.30  | Lakk / karosseri utvendig         | Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:         | våt og skitten                                     |

## Ikke utførte

| Punkt                 | Årsak                                 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Parkeringsbrems       | Bilen er ikke prøvekjørt              |
| Bremsevirkning        | Bilen er ikke prøvekjørt              |
| Bremserør             | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Bremseslanger         | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Bremsekraftforsterker | Bilen er ikke prøvekjørt              |
| Bremsepedal           | Bilen er ikke prøvekjørt              |
| Lyd / lyssignaler     | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Motor virkemåte       | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Kjølevifte            | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Kjølesystem           | Skader/avvik som forhindrer vurdering |



6020628

| Punkt                                        | Årsak                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Girkasse (automatisk)                        | Bilen er ikke prøvekjørt              |
| Differensial                                 | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Drivaksler                                   | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Radio / Multimedia                           | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Oppvarmet bakrute                            | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Kupevifte                                    | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Varmeapparat / klimaanlegg (AC)              | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Vindusvisker, spyler (foran/bak)             | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Lyktespyler / Visker                         | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Elektrisk vindusheis                         | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Sentrallås                                   | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Instrumenter                                 | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Setevarmer                                   | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Batteri ytre tilstand                        | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid     | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Hjullager                                    | Bilen er ikke prøvekjørt              |
| Styresnekke, tannstang                       | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Styrestag/ledd                               | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Styreservo                                   | Bilen er ikke prøvekjørt              |
| Støtdempere                                  | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Stabilisator                                 | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Fjærer / fjærbein                            | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Opphengs- / bærearmer foraksel               | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Opphengs- / bærearmer bakaksel               | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Travers                                      | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Underside                                    | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Takluke/Panoramatak                          | Skader/avvik som forhindrer vurdering |

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Testforhold

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt  
pga:**

skade i front og  
starter ikke



6020628

| Prøvekjøring                 | Elektriske anlegg                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 - Kjøreegenskaper          | R 44 - Instrument belysning ✓                     |
| Generell informasjon         | 45 - Instrumenter                                 |
| 3 - Nøkler / Utstyr          | 46 - Radio / Multimedia                           |
| 4 - Service/ Dokum.          | R 47 - Elektrisk vindusheis                       |
| Bremser                      | O 48 - Oppvarmet bakrute                          |
| 5 - Bremsbelegg              | 49 - Kupevifte                                    |
| 6 - Bremseskiver             | ✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)            |
| 8 - Parkeringsbrems          | O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)           |
| 9 - Bremsvirkning            | 52 - Lyktespyler / Visker                         |
| 10 - Bremsvæsknivå           | 53 - Sentrallås                                   |
| 11 - Bremsvæskens kokepunkt  | ✓ 54 - Setevarmer                                 |
| 12 - Bremserør               | ✓ 57 - Batteri ytre tilstand                      |
| 13 - Bremseslanger           | 58 - Tilstand 12 volt batteri R                   |
| 14 - Bremskraftforsterker    | 59 - Tilhengerkontakt ✓                           |
| 15 - Brems pedal             | 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O          |
| Lys og signaler              | 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓                   |
| 17 - Lys                     | 62 - Ladekabel elbil/hybrid R                     |
| 19 - Refleks                 | 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid     |
| 20 - Lyd / lyssignaler       | 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid |
| 21 - Varsellamper            | Hjul, dekk, felg                                  |
| 22 - Varsellamper utvidet    | R 65 - Dekk ✓                                     |
| e-Diagnose                   | ✓ 66 - Felg ✓                                     |
| 23 - Full systemskann        | 67 - Ekstra hjulsett R                            |
| Motor                        | 68 - Hjullager                                    |
| 27 - Motor virkemåte         | 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R          |
| 28 - Utvendig tilstand motor | 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓                      |
| 30 - Kjølevæske              | Styring                                           |
| 31 - Kjølevifte              | 71 - Ratt, rattaksel, ledd R                      |
| 32 - Kjølesystem             | 72 - Styresnekke, tannstang                       |
| 35 - Motorfester             | 73 - Styrestag/ledd                               |
| Drivverk                     | ✓ 74 - Styreservo                                 |
| 40 - Girkasse (automatisk)   | Hjuloppheng                                       |
| 41 - Differensial            | 75 - Støtdempere                                  |
| 42 - Drivaksler              | 76 - Stabilisator                                 |
|                              | 77 - Fjærer / fjærbein                            |
|                              | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel               |
|                              | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel               |
|                              | 80 - Travers                                      |



6020628

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak       |   |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 |   |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | R |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | R |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



6020628

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                               | Måleverdi                               |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 0 stk                                   |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                     | Ikke mulig å måle pga felgens utforming |
| 9      | Bremsevirkning                  |                                                     | Bilen er ikke prøvekjørt                |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C                                   |
| 50     | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |                                                     | Skader/avvik som forhindrer vurdering   |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri        |                                                     | Ikke mulig å måle uten demontering      |
| 62.1   | Ladekabel elbil/hybrid          | Antall ladekabler i bilen:                          | 0 stk                                   |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 6,00 mm                                 |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 6,00 mm                                 |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 5,50 mm                                 |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 5,50 mm                                 |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                     |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                          |
| 67     | Ekstra hjulsett                 |                                                     | Ligger ikke i bilen                     |



6020628

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6020628

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6020628

## Bilder og vedlegg



13. Høyre forskjerm

R




14. Høyre forskjerm

R



15. Lys

R

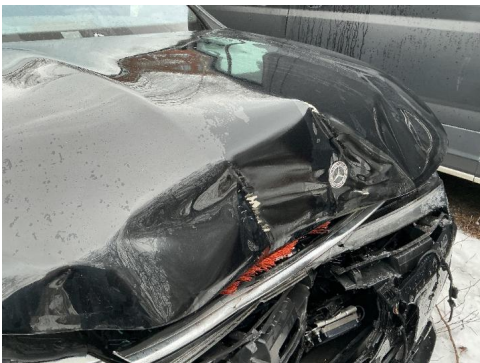

16. Panser

R



17. Støtfanger foran

R



18. Støtfanger foran

R



19. Støtfanger foran

R



20. Taktrekk

R



21. Taktrekk

R