



6038139

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552529



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Leaf 40kWh	Motoreffekt	110 kW
Type	ZE1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EV55576	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE1U0025504	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	150724	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2019
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	14.05.2019
		Frist for neste EU kontroll	22.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6038139

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
9.4	Instrumenter.	Ryggekamera virker ikke	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
14.4		Vesentlig slitasje på rute	Høyre bakdør
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
37.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre skiltlys
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre baklys
39.4	Oppvarmet rute/speil.	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
48.1	Dører.	Slitt / skade på gummilist:	Bakluke/-dør
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
54.4	Førersete.	Misfarget/skittent:	
55.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	
56.4	Passasjersele.	Misfarget/skittent:	
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger foran, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Høyre sidekanal, V. takvange, H. takvange
64.2		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Tak, Høyre fordør, Høyre speil
64.5		Lakkslipp/flassing	Bakluke, Venstre bakskjerm
64.6		Lakkblærer	Bakluke
67.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
74.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre bak
90.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran, Venstre bak
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.8	Glassruter.	Slitt rute	Bakrute
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.6	Utvendig tilstand motor.	Manglende / Skadet deksel i motorrom	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Venstre fordør, Høyre fordør
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
54.7	Førersete.	Slitasje/sprekker på sete	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.21		Lakkriper:	Bakluke
64.33		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	



6038139

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
74.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Høyre bak
87.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	Høyre foran
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6038139

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	R
Interiør.		51 - Dørtrekk.	O
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Førersete.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	55 - Bakseter.	R
9 - Instrumenter.	R	56 - Passasjerseater.	R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
14 - Glassruter.	R	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
15 - Setevarmer.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
16 - Innvendig speil.	✓	Underside.	
17 - Utvendig speil.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
18 - Solskjermer.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
20 - Taktrekk.	✓	67 - Stabilisator.	R
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	69 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	R	71 - Bremseslør.	✓
Prøvekjøring.		72 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	R
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	75 - Parkbrems.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	76 - Støtdempere.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
Motor.		82 - Travers.	✓
34 - Panser.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	Hjul,dekk.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
41 - Kjøllesystem.	R	88 - Hjullager.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	89 - Dekk.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	R	90 - Felg.	R
45 - Motorfester.	O	91 - Ekstra hjulsett..	O
	✓		



6038139

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	200,00
31.3		Bremsevirkning, HB	170,00
31.4		Bremsevirkning, VB	170,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	420 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	235 ampere
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	4,50 mm
91.4		Mønsterdybde	4,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6038139

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

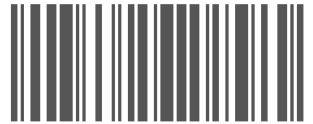

6038139


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt

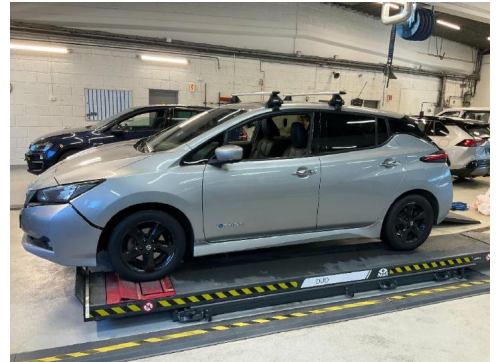

3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt

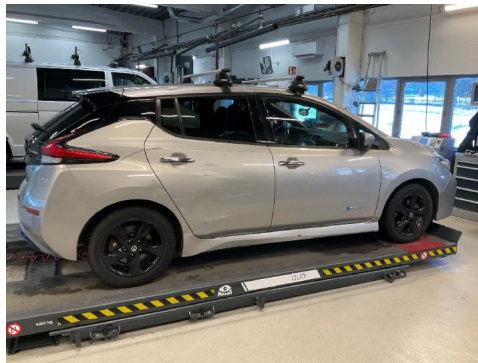


8. Generelt

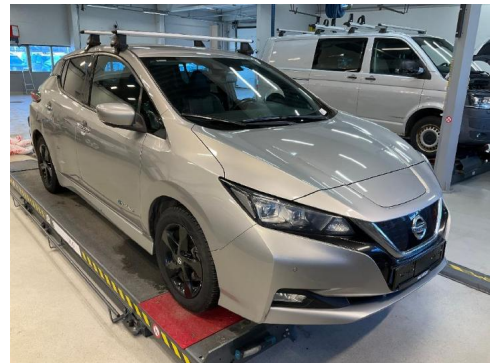

9. Generelt




10. Generelt

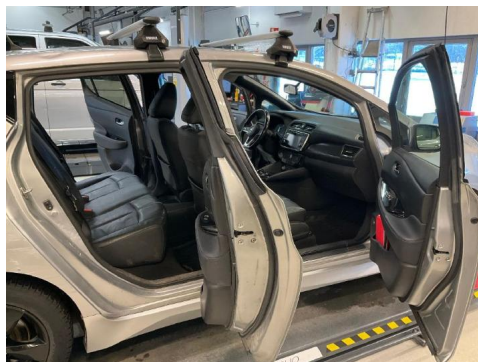

11. Generelt



12. Generelt

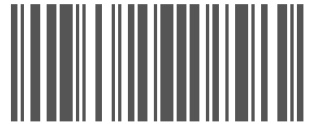

6038139

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

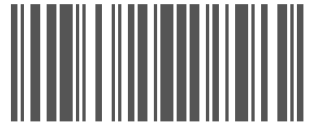

6038139

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

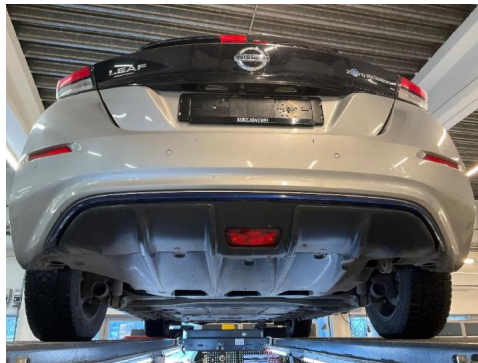

32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

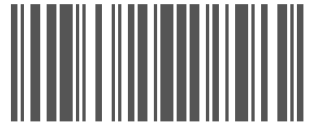

6038139

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt

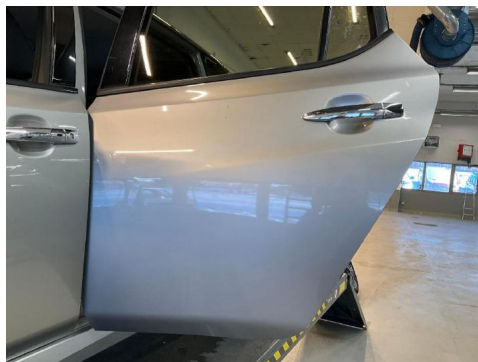

47. Generelt



48. Generelt

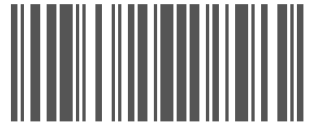


6038139

Bilder og vedlegg




49. Generelt

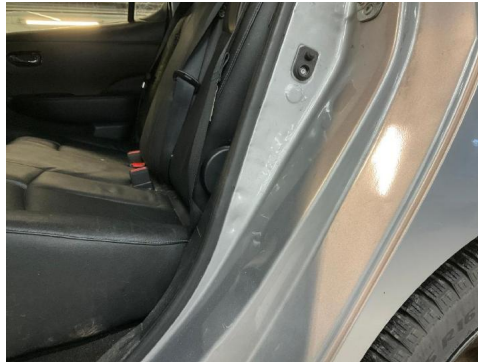

50. Generelt



51. Generelt

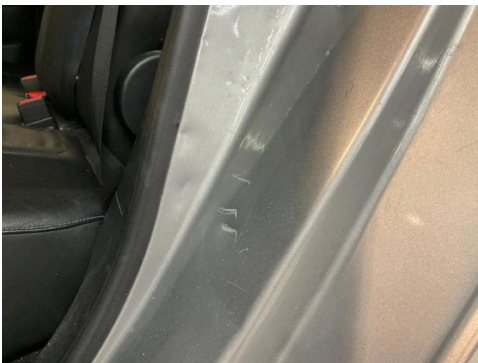

52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt

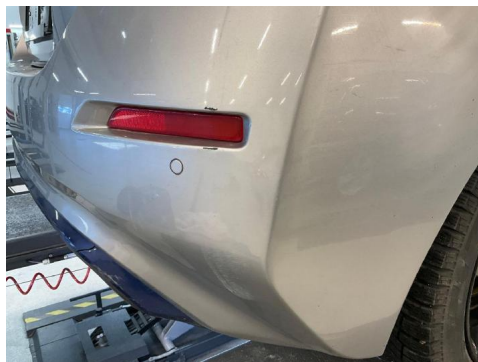

59. Generelt



60. Generelt




6038139

Bilder og vedlegg



61. Generelt

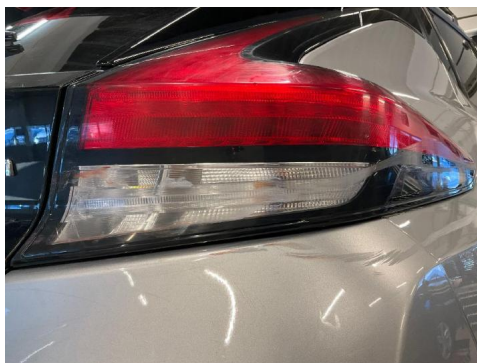

62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt




70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt

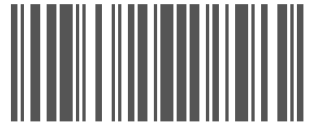

6038139

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt



84. Generelt



6038139

Bilder og vedlegg



85. Generelt



86. Generelt



87. Generelt



88. Generelt



89. Generelt



90. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



26. jan. 2026

Køretøj: Nissan Leaf (Elektro)
Motorkode: EM57
Produktionsår: 17-
Kilometerstand: 150724 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EV 55576
VIN: SJNFAAZE1U0025504 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 26. jan. 2026 13:30:05

Fejlkode

Drivlinje	Traktionsmotorsystem	0 Fejl
Drivlinje	Eldrifts-styresystem	0 Fejl
Drivlinje	Eldriftsbatterisystem (LBC)	0 Fejl
Drivlinje	Batteripakkesystem (LBC 2)	0 Fejl
Drivlinje	Køretøjsladesystem (BCB)	2 Fejl

Fejlkode: U102723
Eldriftsbatteri-ladesystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B289119
Højspændings-DC-DC-konverter
Strømkreds med fejl.

bremsesystem	ABS/ESP	1 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: C1145
Rotationshastighedssensor
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	EDIB elektrisk drevet intelligent bremseenhed	1 Fejl
---------------------	--	---------------

Fejlkode: C1A70
ABS-system
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Parkeringsbremse CAN-UDS	1 Fejl
Fejlkode: U1000 CAN-bus Funktion ukorrekt.		
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg HVAC	1 Fejl
Fejlkode: B2631 Solsensor Strømkreds med fejl.		
Førerassistentsystem	GW Adgang til køretøj	0 Fejl
Førerassistentsystem	Radarsensor VB	0 Fejl
Førerassistentsystem	Radarsensor HB	0 Fejl
Førerassistentsystem	Radar CAN	1 Fejl
Fejlkode: C1A16 Laserparkeringssensor Husrude ridset/beskadiget.		
Førerassistentsystem	Førerassistentsystemer (ADAS)	1 Fejl
Fejlkode: C1B00 Frontkameramodul Signal/funktion med fejl.		
Førerassistentsystem	Vognbanekamera	1 Fejl
Fejlkode: C1B00 Frontkameramodul Signal/funktion med fejl.		
Førerassistentsystem	VSP akustisk fodgængeradvarselssystem	0 Fejl
Komfort	BCM - alle systemer (med IS)	1 Fejl
Fejlkode: B2555 Bremselys Funktion ukorrekt.		
Komfort	IPDM Grundmodul	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument UDS	1 Fejl
Fejlkode: U1000 CAN-bus		

Kommunikation forstyrret.

Gearkasse	Elektrisk gearskifte	0 Fejl
------------------	-----------------------------	---------------

Undervogn	Undervogn CAN-UDS	1 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: C1BC9
Bremselysrelæ
Funktion ukorrekt.

Styretøj	EPS Servostyring	0 Fejl
-----------------	-------------------------	---------------

Infotainmentsystem	Telematics	0 Fejl
---------------------------	-------------------	---------------

Infotainmentsystem	Multi A/V audiovisuel styreenhed	2 Fejl
---------------------------	---	---------------

Fejlkode: U1000
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1266
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning CAN	0 Fejl
----------------------------	--------------------------------	---------------