



5986569

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552891



Kjøretøy

Bilmerke	Honda	Motorstørrelse	988 cm ³
Modell	CIVIC 5DR	Motoreffekt	93 kW
Type	FK	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR55901	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	SHHFK6880JU013755	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	110697	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	30.12.2019
		Frist for neste EU kontroll	15.10.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5986569

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga bil står på sommerhjul	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Høyre sideblinklys
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre fordør, Panser
86.3		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.14	Service/ Dokum.	Serviceindikator varsler snarlig service	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
86.33	Lakk / karosseri utvendig	Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
står på
sommerhjul



5986569

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	R Elektriske anlegg
Bremser	44 - Instrument belysning ✓
5 - Bremsbelegg ✓	45 - Instrumenter ✓
6 - Bremseskiver ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsvirkning ✓	48 - Oppvarmet bakrute O
10 - Bremsvæsknivå ✓	49 - Kupevifte ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
12 - Bremserør ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
13 - Bremseslanger ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	53 - Sentrallås ✓
15 - Brems pedal ✓	54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	56 - Drivrem generator ✓
17 - Lys R	57 - Batteri ytre tilstand ✓
19 - Refleks ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper ✓	65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	66 - Felg R
e-Diagnose	67 - Ekstra hjulsett ✓
23 - Full systemskann O	68 - Hjullager ✓
Motor	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
27 - Motor virkemåte ✓	70 - Hjulskapsler/navkopper ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	Styring
29 - Oljenivå motor ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem ✓	74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg ✓	Hjuloppheng
35 - Motorfester ✓	75 - Støtdempere ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim O	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5986569

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5986569

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
37.2		eller ved, måneder:	72
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5986569

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5986569

Bilder og vedlegg

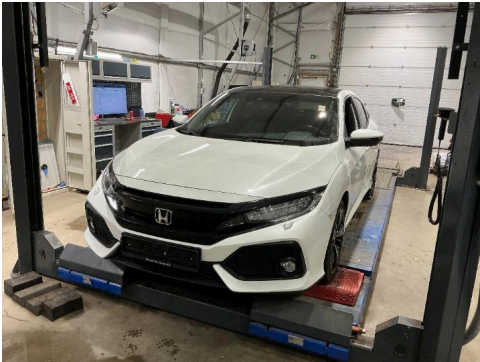

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5986569

Bilder og vedlegg

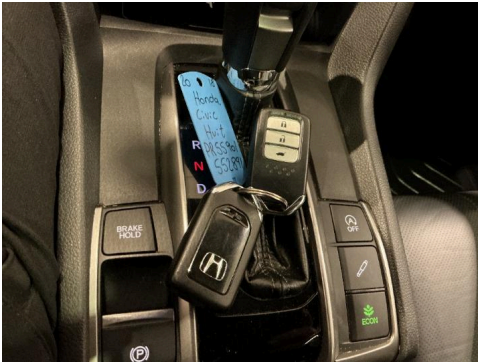

13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt

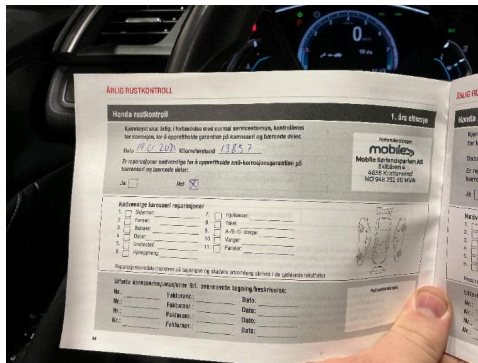


17. Generelt

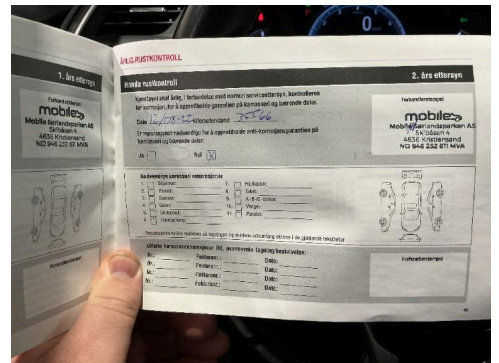


18. Generelt

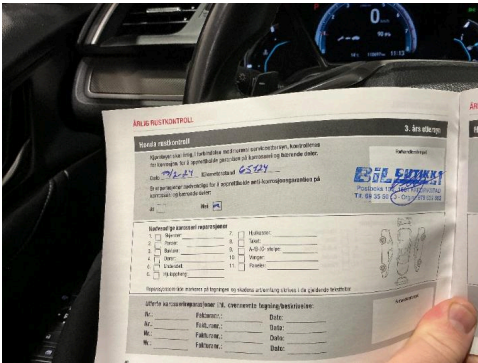

19. Generelt

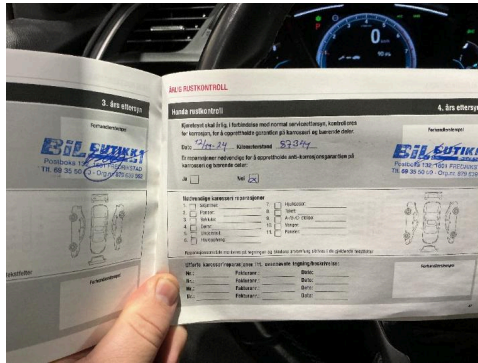

20. Generelt

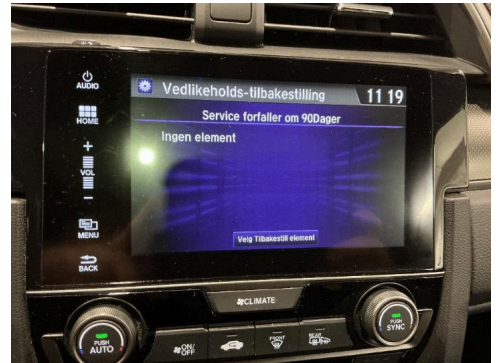

21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




5986569

Bilder og vedlegg

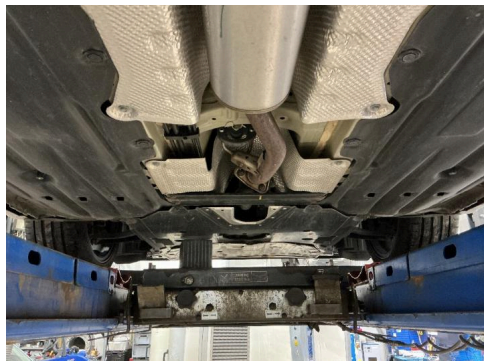

25. Generelt

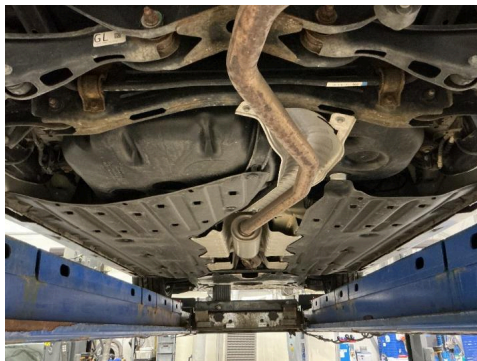

26. Generelt



27. Generelt



28. Felg



R 29. Lys



R 30. Panser

R



31. Panser



R 32. Panser



R 33. Panser

R



34. Panser



R 35. Støtfanger bak



R 36. Støtfanger bak

R



5986569

Bilder og vedlegg



37. Støtfanger foran



R 38. Støtfanger foran



R 39. Støtfanger foran

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PR55901	SHHFK6880JU013755
Årsmodell	Merke/Modell
18-	Civic 1.0i 12V V-TEC Turbo Hatchback
Motorkode	Km
P10 A2	Ukjent

Utført med feil (1)

System	Feilkoder og Beskrivelse
ABS/VSC	U300616 ABS/ESP ECU — Voltage supply too low

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag
Comfort	Front camera/radar sensor
	Instrument cluster
Engine	Petrol CAN
OBD	
Steering	Steering
Transmission	Gearbox CAN