



6030835

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554701



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	C4 PICASSO	Motoreffekt	80 kW
Type	U*****	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DN39914	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF7UA9HZHAJ621887	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	153859	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2010
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	11.06.2010
		Frist for neste EU kontroll	14.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6030835

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.4	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
12.1	Lyktespyler / Viser.	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side
12.2		Manglende eller skadet deksel:	Høyre side
20.8	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kupevifte virker ikke.	
26.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.2	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre nærlys, Høyre nærlys, Skiltlys
31.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæsknivå	
36.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
40.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
52.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
53.3	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett mangler	
54.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
54.3		Steinsprut/lakksår	Panser
54.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Bakluke
54.8		Bulk (er):	Høyre bakdør, Venstre bakskjerm
54.10		Manglende kvalitet på reparasjonslakkering	Venstre A-stolpe, Høyre A-stolpe
55.4	Vognbunn/understell.	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
82.16	Motor og drivlinje - virkemåte	* Girkasse funksjonsfeil/virker ikke.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	Frontrute
15.5	Setevarmer.	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
26.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
33.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
34.9	Utvendig tilstand motor.	Liten oljelekkasje	
40.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Venstre bakdør, Høyre bakdør
44.9	Førersete.	* Sidestøtte i sittepute er utslitt.	
49.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	



6030835

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
54.18		Diverse steinsprut/lakksår	
54.31		Bilen er delvis omlakkert:	
77.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
77.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
80.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
81.14	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper.	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremser - virkemåte	Bilen er ikke prøvekjørt
Opphengs- / bærearmer bakaksel.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Stabilisator.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Differensial.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivaksler.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremserør.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremseslanger.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsebelegg innvendig.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsekiver innvendig.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Støtdempere.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Parkbrems.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivstofftank, rør, slange.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Lekkasjer.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Eksosanlegg.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Travers.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Opphengs- / bærearmer foraksel.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styrestag/ledd.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styresnekke, tannstang.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Fjærer / fjærbein.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Hjullager.	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremsekraftforsterker.	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

girkasse
problemer



Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	38 - Dører.	✓
2 - Skilter.	✓	39 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	40 - Døråpning.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R	41 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		42 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	43 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	44 - Førersete.	O
7 - Brems pedal.	✓	45 - Bakseter.	✓
8 - Bremskraftforsterker.		46 - Passasjerse.	✓
9 - Instrumenter.	✓	49 - Tilhengerfeste.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	50 - Varseltrekant / refleksvest	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	51 - Laste-/bagasjerom.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	R	52 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
14 - Glassruter.	O	54 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	O	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	55 - Vognbunn/understell.	R
17 - Utvendig speil.	✓	56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	
18 - Solskjerm.	✓	57 - Stabilisator.	
19 - Takluke/Panoramatak.	✓	58 - Differensial.	
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	59 - Drivaksler.	
21 - Taktrekk.	✓	61 - Bremseslanger.	
23 - Interiør generelt.	O	62 - Bremseslanger.	
Motor.		63 - Bremseslanger innvendig.	
24 - Panser.	✓	64 - Bremseslanger innvendig.	
25 - Understellsnummer.	✓	65 - Parkbrems.	
26 - Feilkodeutlesing.	R	66 - Støtdempere.	
27 - Lykter/lys - virkemåte.	R	67 - Drivstofftank, rør, slange.	
28 - Lykter/lys - tilstand.	✓	68 - Lekkasje.	
29 - Oppvarmet rute/speil.	O	71 - Eksosanlegg.	
30 - Bremseslanger.	✓	72 - Travers.	
31 - Kjølesystem.	R	73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	
32 - Batteri 12 volt.	✓	74 - Styrestag/ledd.	
33 - Oljenivå motor.	O	75 - Styresnekke, tannstang.	
34 - Utvendig tilstand motor.	O	76 - Fjærer / fjærbein.	
35 - Motorfester.	✓		
36 - Registerreim.	R		
37 - Drivreim generator.	✓		



6030835

Hjul,dekk.

77 - Bremseskive/klosser utvendig	0
78 - Hjullager.	
79 - Dekk.	✓
80 - Felg.	0
81 - Ekstra hjulsett..	0

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte	R
83 - Kjøreegenskaper.	
85 - Bremses - virkemåte	



6030835

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
20	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31	Kjølesystem.		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
32	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
36.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
36.2		eller ved, måneder:	120
77	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle uten demontering
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
79.4		Mønsterdybde VB	4,50 mm
79.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
81	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
85	Bremser - virkemåte		Bilen er ikke prøvekjørt



6030835

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

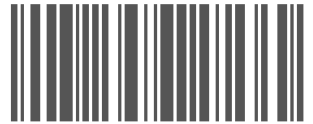

6030835

Bilder og vedlegg

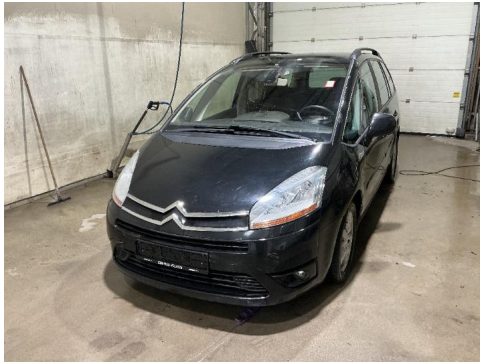


1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

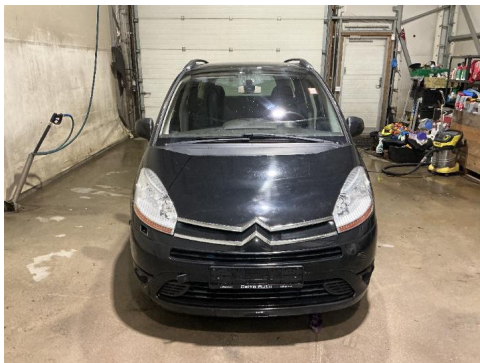

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

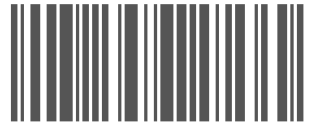

6030835

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

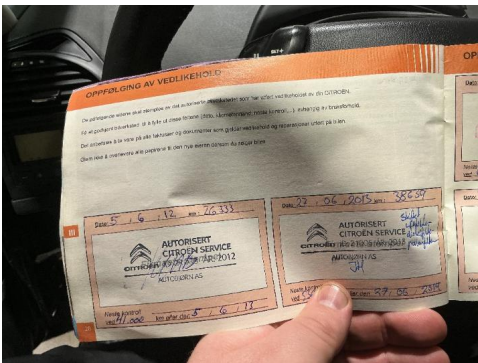

16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Døråpning.

R



22. Felg.



O 23. Lakk / karosseri utvendig.



R 24. Lakk / karosseri utvendig.

R



6030835

Bilder og vedlegg



25. Lakk / karosseri utvendig.



R 26. Lakk / karosseri utvendig.



R 27. Lakk / karosseri utvendig.



28. Lakk / karosseri utvendig.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DN39914	VF7UA9HZHAJ621887
Årsmodell	Merke/Modell
06-11	C4 Grand Picasso 1.6 16V HDi 110 FAP
Motorkode	Km
9HZ (DV6TED4)	Ukjent

Utført med feil (14)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Bosch EDC16 C34 CAN	P0700	Transmission ECU — MIL requested
	P0919	Gearshift position sensor — Function faulty.
Central switch unit BSI	5012	Cruise control — Cutoff through gearbox ECU
	P0692	Radiator fan (high stage) — Short circuit to plus
	P0700	Transmission control — Function faulty.
Electr. power steering	5FF	Signal acquisition module — Function faulty.
	98C	Dipped beam right — Function faulty.
	98D	Dipped beam left — Function faulty.
Sensodrive/EGS	C1178	ECU — Internal fault
	C1408	VEHICLE SPEED SIGNAL — Signal missing
	U1305	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
Sensodrive/EGS	P0919	Gearshift position sensor — Function faulty.
	P1718	Gear selector lever module — Signal faulty

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
	Electr. secondary brake CAN
Air conditioning	Air conditioningCAN
Airbag	Autoliv airbags CAN
Audio/Video	Car radio RD4
	Radio 2



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Comfort

Beskrivelse

Door ECU FL CAN

Door ECU FR CAN

Hands-free speaking system

Instrument cluster CAN

Parking assist CAN

Rain/light sensor(CAN)

Steering-wheel switch moduleCAN

Engine

Additive, Diesel