



6039312

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
27.01.2026

## Kunde

**Navn** Auksjonen.no As  
**Medlemsnummer** 94448735  
**Adresse** Døvlevei 23  
**Postnummer og -sted** 3170 SEM  
**Telefon** 33300540  
**Ekstern referanse** 552701



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                      |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Citroen           | <b>Motorstørrelse</b>              | 1499 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | C5 AIRCROSS       | <b>Motoreffekt</b>                 | 96 kW                |
| <b>Type</b>             | A                 | <b>Aksler i drift</b>              | 1                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | SV99838           | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | VR7ACYHZRKL095245 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 118171            | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Hvit              | <b>Registreringsår</b>             | 2019                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Flerbruksbil      | <b>Registrert første gang</b>      | 30.09.2019           |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 07.05.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6039312

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                  | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse               |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 36.1   | Feilkodeutlesing.          | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                                           |                           |
| 46.3   | Registerreim.              | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales |                           |
| 64.2   | Lakk / karosseri utvendig. | Lakkriper:                                                                                                                 | Støtfanger foran, Bakluke |

| Ref.Id | Opplysning                  | Resultat                                                                                              | Beskrivelse       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.7   | Glassruter.                 | Noe steinsprut på frontrute                                                                           |                   |
| 36.6   | Feilkodeutlesing.           | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                   |
| 50.5   | Døråpning.                  | Diverse lakkriper/bruksslitasje                                                                       |                   |
| 59.13  | Tilhengerfeste.             | Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd                                                                  |                   |
| 64.17  | Lakk / karosseri utvendig.  | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                   |
| 64.18  |                             | Diverse steinsprut/lakksår                                                                            |                   |
| 64.26  |                             | Rust / korrosjon i innvendig kant:                                                                    | Venstre fordør    |
| 64.35  |                             | Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:                                                | våt og skitten    |
| 73.8   | Bremsebelegg innvendig.     | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:                                                |                   |
| 74.9   | Bremsekiver innvendig.      | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak   |
| 74.10  |                             | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran |
| 87.22  | Bremsekive/klosser utvendig | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran |
| 87.23  |                             | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak   |
| 90.9   | Felg.                       | Riper/slitasje på felg                                                                                | Høyre foran       |
| 91.16  | Ekstra hjulsett..           | Ripe/slitasje på felg                                                                                 |                   |

## Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

## Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t

**Utetemperatur ved prøvekjøring** -5 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Mørkt;Tørt;Vått

**Er bilen skitten eller nediset:** Nei



6039312

| Generell informasjon.                 |   | Karosseri.                              |   |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|
| 1 - Bildeserie                        | ✓ | 48 - Dører.                             | ✓ |
| 3 - Sentrallås/nøkler.                | ✓ | 49 - Elektrisk vindusheis.              | ✓ |
| 4 - Service/Dokumentasjon.            | ✓ | 50 - Døråpning.                         | O |
| Interiør.                             |   | 51 - Dørtrekk.                          | ✓ |
| 5 - Ratt, rattaksel, ledd.            | ✓ | 52 - Bilbelte.                          | ✓ |
| 6 - Varsellamper/ meldinger.          | ✓ | 53 - Gulvmatter/-teppe.                 | ✓ |
| 7 - Brems pedal.                      | ✓ | 54 - Førersete.                         | ✓ |
| 8 - Bremskraftforsterker.             | ✓ | 55 - Bakseter.                          | ✓ |
| 9 - Instrumenter.                     | ✓ | 56 - Passasjerseater.                   | ✓ |
| 10 - Dashbord /midtkonsoll.           | ✓ | 59 - Tilhengerfeste.                    | O |
| 11 - Vindusvisker, spyler.            | ✓ | 61 - Laste-/bagasjerom.                 | ✓ |
| 13 - Lyd / lyssignaler.               | ✓ | 62 - Bagasjeromstildekning/rollo        | ✓ |
| 14 - Glassruter.                      | O | 63 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. | ✓ |
| 15 - Setevarmer.                      | ✓ | 64 - Lakk / karosseri utvendig.         | R |
| 16 - Innvendig speil.                 | ✓ | Underside.                              |   |
| 17 - Utvendig speil.                  | ✓ | 65 - Vognbunn/understell.               | ✓ |
| 18 - Solskjerm.                       | ✓ | 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.    | ✓ |
| 19 - Takluke/Panoramatak.             | ✓ | 67 - Stabilisator.                      | ✓ |
| 20 - Taktrekk.                        | ✓ | 69 - Drivaksler.                        | ✓ |
| 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | ✓ | 71 - Bremseslanger.                     | ✓ |
| 23 - Interiør generelt.               | ✓ | 72 - Bremseslanger.                     | ✓ |
| Prøvekjøring.                         |   | 73 - Bremseslanger innvendig.           | O |
| 24 - Motor virkemåte.                 | ✓ | 74 - Bremseskiver innvendig.            | O |
| 25 - Kjøreegenskaper.                 | ✓ | 75 - Parkbrems.                         | ✓ |
| 27 - Girkasse. (automatisk)           | ✓ | 76 - Støtdempere.                       | ✓ |
| 30 - Parkeringsbrems.                 | ✓ | 77 - Drivstofftank, rør, slange.        | ✓ |
| Motor.                                |   | 78 - Lekkasje.                          | ✓ |
| 34 - Panser.                          | ✓ | 81 - Eksosanlegg.                       | ✓ |
| 35 - Understellsnummer.               | ✓ | 82 - Travers.                           | ✓ |
| 36 - Feilkodeutlesing.                | ✓ | 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.    | ✓ |
| 37 - Lykter/lys - virkemåte.          | R | 84 - Styrestag/ledd.                    | ✓ |
| 38 - Lykter/lys - tilstand.           | ✓ | 85 - Styresnekke, tannstang.            | ✓ |
| 39 - Oppvarmet rute/speil.            | ✓ | 86 - Fjærer / fjærbein.                 | ✓ |
| 41 - Kjølesystem.                     | ✓ | Hjul,dekk.                              |   |
| 43 - Oljenivå motor.                  | ✓ | 87 - Bremseskive/klosser utvendig       | O |
| 44 - Utvendig tilstand motor.         | ✓ | 88 - Hjullager.                         | ✓ |
| 45 - Motorfester.                     | ✓ | 89 - Dekk.                              | ✓ |
| 46 - Registerreim.                    | R | 90 - Felg.                              | O |
| 47 - Drivreim generator.              | ✓ | 91 - Ekstra hjulsett..                  | O |



6039312

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                            | Fråse                                                         | Måleverdi                                                           |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | Bildeserie                       | Bilder                                                        | Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført |
| 3.1    | Sentrallås/nøkler.               | Antall nøkler:                                                | 2 stk                                                               |
| 21.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 20 °C                                                               |
| 21.2   |                                  | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 3 °C                                                                |
| 41.1   | Kjølesystem.                     | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 40 °C                                                               |
| 46.1   | Registerreim.                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 180000                                                              |
| 46.2   |                                  | eller ved, måneder:                                           | 60                                                                  |
| 87     | Bremseskive/klosser utvendig     |                                                               | Kontrollert visuelt                                                 |
| 89.1   | Dekk.                            | Bilen er utrustet med:                                        | Piggfrie vinterdekk                                                 |
| 89.2   |                                  | Mønsterdybde VF                                               | 8,00 mm                                                             |
| 89.3   |                                  | Mønsterdybde HF                                               | 7,50 mm                                                             |
| 89.4   |                                  | Mønsterdybde VB                                               | 7,50 mm                                                             |
| 89.5   |                                  | Mønsterdybde HB                                               | 7,50 mm                                                             |
| 90.1   | Felg.                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg                                                      |
| 91.1   | Ekstra hjulsett..                | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm                                                             |
| 91.2   |                                  | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm                                                             |
| 91.3   |                                  | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm                                                             |
| 91.4   |                                  | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm                                                             |
| 91.5   |                                  | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Sommerdekk                                                          |
| 91.6   |                                  | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg                                                      |



6039312

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6039312

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6039312

## Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

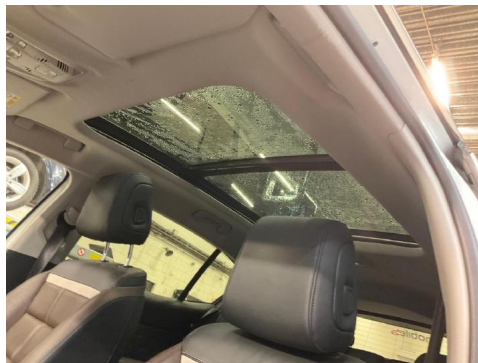

17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

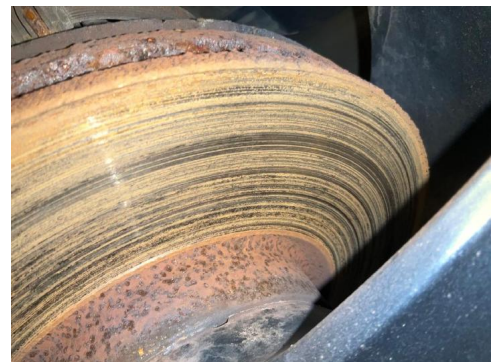

24. Generelt



6039312

## Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt

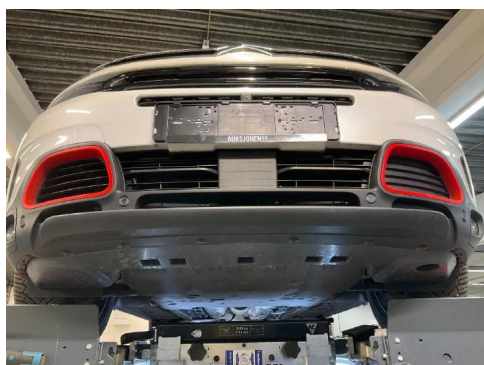


28. Generelt




29. Generelt

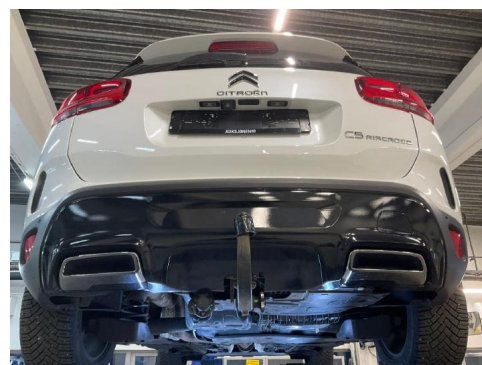

30. Generelt

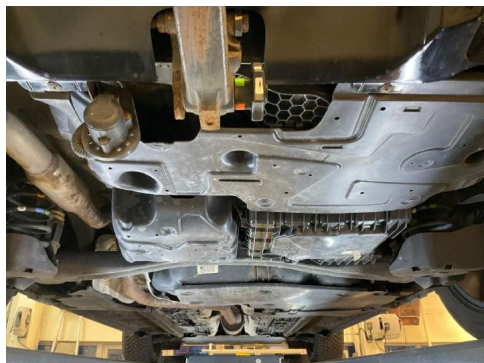

31. Generelt

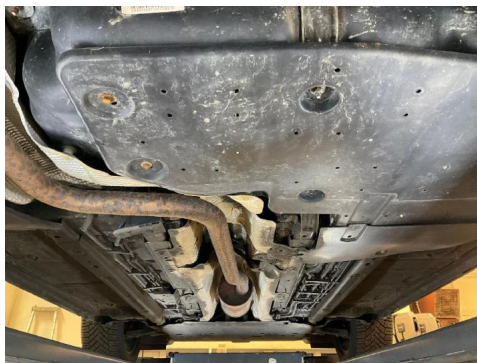

32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6039312

## Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>                       |
| SV 99838         | VR7ACYHZRKL095245                |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>              |
| 18-              | C5 Aircross 1.5 16V Blue-HDI 130 |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>                        |
| YHZ (DV5RC)      | Ukjent                           |

## Utført med feil (33)

| System                             | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatic trunk lid                | B1003                    | ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).                                  |
|                                    | B1746                    | Rear gate — Faulty synchronisation                                                                                     |
|                                    | B1747                    | Power operated tailgate module — Initialization faulty                                                                 |
|                                    | B174E                    | Rear hatch closing switch — Fault in electric circuit                                                                  |
|                                    | B1750                    | Hatchback position sensor — Fault in electric circuit                                                                  |
|                                    | B1751                    | Hatchback position sensor — Fault in electric circuit                                                                  |
|                                    | U1F00                    | Diagnostic module — Error not recorded in error log                                                                    |
| Central switch unit BSI            | B1163                    | Licence plate light — Function faulty.                                                                                 |
|                                    | B1164                    | Brake light right — Function faulty.                                                                                   |
|                                    | B1168                    | TURN INDICATOR RR — Function faulty.                                                                                   |
|                                    | B1209                    | Distance assist — Signal faulty                                                                                        |
|                                    | B12F1                    | Fuel dosing pump — Short circuit to ground                                                                             |
|                                    | B13FA                    | Fuel burning heater — Signal faulty                                                                                    |
|                                    | B1865                    | Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another |
|                                    | U1F8B                    | Communication with ECU of gesture-controlled access system right or rear — Communication disturbed                     |
| Door module front driver side PDPC | B1386                    | Power window motor RR — Function faulty.                                                                               |
|                                    | B1391                    | Power window motor FL — Fault in electric circuit                                                                      |
|                                    | B1392                    | Power window motor FR — Fault in electric circuit                                                                      |
|                                    | B1393                    | Power window motor RL — Fault in electric circuit                                                                      |
|                                    | U1F00                    | Diagnostic module — Error not recorded in error log                                                                    |
| Instrument cluster UDS             | U1FA0                    | Audio-/ video connections — Communication disturbed                                                                    |
| Multifunction touch screen         | U1FA0                    | Audio-/ video connections — Communication disturbed                                                                    |
| Navigation                         | B1003                    | ECU remote coding — Coding missing or faulty                                                                           |
| Parking assist                     | B1219                    | Electron. power steering — Function faulty.                                                                            |
|                                    | B1221                    | Distance sensor FL inner side — Function faulty.                                                                       |
|                                    | B1222                    | Distance sensor FL outside — Function faulty.                                                                          |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

| System           | Feilkoder og Beskrivelse |                                                              |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | B1225                    | Distance sensor FR inner side — Function faulty.             |
|                  | B1226                    | Distance sensor FR outside — Function faulty.                |
|                  | U1F00                    | Diagnostic module — Error not recorded in error log          |
| WINDSCREEN WIPER | B100C                    | ECU — Supply voltage faulty                                  |
|                  | B11B0                    | Windscreen wiper — Function faulty.                          |
|                  | U1F03                    | CAN bus connection to body control module — No communication |

## Utført uten feil (18)

| System           | Beskrivelse                  |
|------------------|------------------------------|
| ABS              | ABS/ESP                      |
| Air conditioning | Air conditioning UDS         |
| Airbag           | Airbag UDS                   |
| Comfort          | Driver seat ECU              |
|                  | Headlights                   |
|                  | Multifunction steering wheel |
|                  | Multiplex operating unit     |
|                  | Rain/light sensor UDS        |
|                  | Service module               |
|                  | Steer. wheel switch module   |
|                  | Vehicle distance assistance  |
|                  |                              |
|                  |                              |
| Engine           | Diesel                       |
| OBD              |                              |
| Safety           | All-round vision assist      |
|                  | Multi-function camera        |
| Steering         | Electr. power steering       |
| Transmission     | Automatic gearbox            |
|                  | Impulse gear selector lever  |