

6019376

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557352



Kjøretøy

Bilmerke	Fiat	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	SCUDO	Motoreffekt	106 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DS33907	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VXFVFEHTMPZ101102	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	18976	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2025
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	31.01.2025
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2029



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6019376

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Støtfanger bak
86.5		Bulk (er):	Tak
102.6	Laste-/bagasjerom	* Beskyttelsesgitter er løst	


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
6.18	Bremsekiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Bilen har ikke nådd første serviceintervall


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei

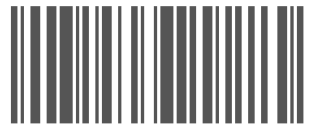

6019376

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	38 - Clutch	✓
Generell informasjon		39 - Girkasse (manuell)	✓
3 - Nøkler / Utstyr	O	41 - Differensial	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	42 - Drivaksler	✓
Bremser		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	✓	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsvirkning	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	49 - Kupevifte	✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
12 - Bremserør	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
13 - Bremseslanger	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	53 - Sentrallås	✓
15 - Brems pedal	✓	54 - Setevarmer	✓
Lys og signaler		56 - Drivrem generator	✓
17 - Lys	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
19 - Refleks	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
21 - Varsellamper	✓	Hjul, dekk, felg	
22 - Varsellamper utvidet	R	65 - Dekk	✓
e-Diagnose		66 - Felg	✓
23 - Full systemskann	O	67 - Ekstra hjulsett	✓
Motor		68 - Hjullager	✓
27 - Motor virkemåte	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
29 - Oljenivå motor	✓	Styring	
30 - Kjølevæske	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
31 - Kjølevifte	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
32 - Kjølesystem	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
33 - Eksosanlegg	✓	74 - Styreservo	✓
35 - Motorfester	✓	Hjuloppheng	
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	75 - Støtdempere	✓
37 - Registerreim	✓	76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓

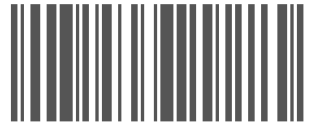


6019376

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

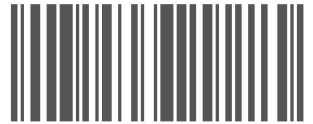

6019376

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	10,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,50 mm
67.4		Mønsterdybde	8,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6019376

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

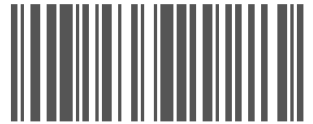


6019376

Bilder og vedlegg




1. Generelt

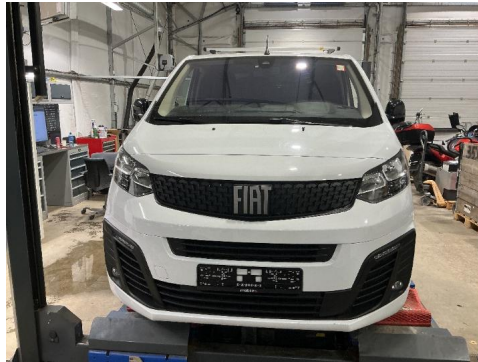

2. Generelt



3. Generelt

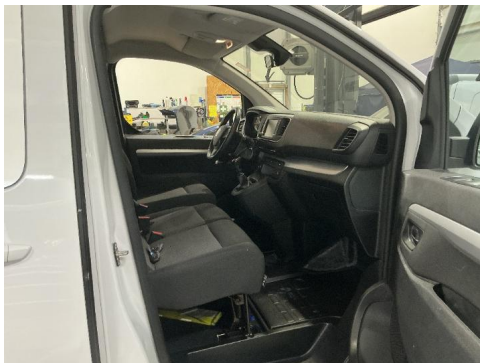

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

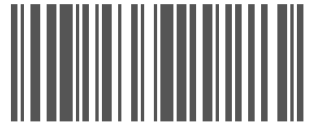

6019376


Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt

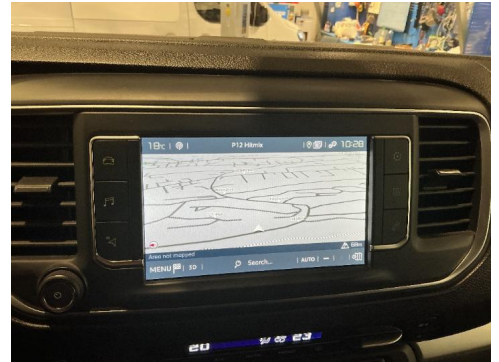

15. Generelt



16. Generelt

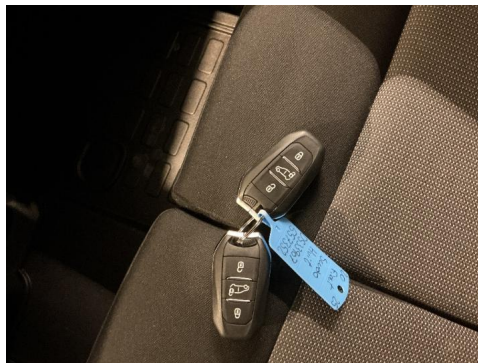


17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt

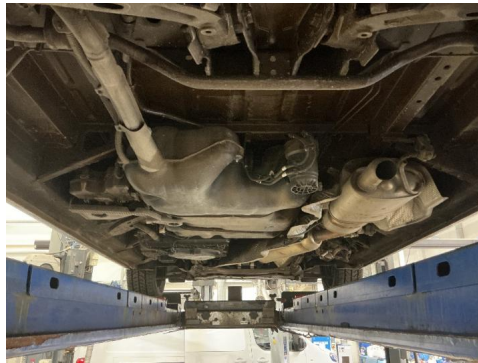

20. Generelt

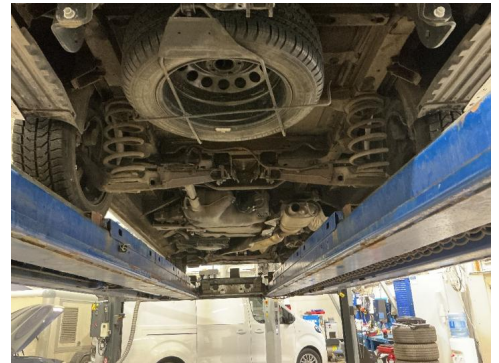

21. Generelt



22. Høyre fordør



R 23. Laste-/bagasjerom



R 24. Lasterom

R




6019376

Bilder og vedlegg



25. Støtfanger bak

R

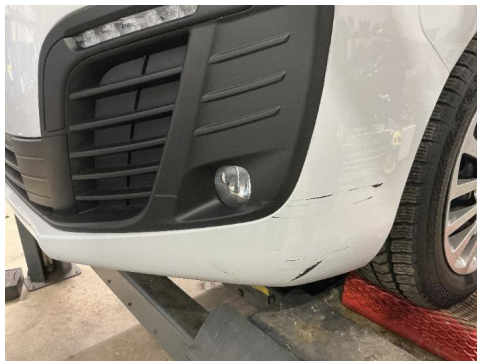

26. Støtfanger foran



27. Støtfanger foran

R



28. Støtfanger foran

R



29. Tak



30. Venstre bakdør

R



31. Venstre fordør

R



32. Venstre forskjerm

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DS33907	VXFVFEHTMPZ101102
Årsmodell	Merke/Modell
22-	Scudo 2.0 Multijet 145 Kasten
Motorkode	Km
DW10FDDU	Ukjent

Utført med feil (15)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Central switch unit BSI	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B173A	Door lock switch driver door — Implausible CONDITION
	B181A	Electronic ignition lock — Communication faulty
	U1F1A	LIN bus — Communication faulty
	U1F39	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty
	U1F3B	CAN communication with multifunction ECU/belt warning indicator light — No communication possible
Diesel engine	P203F	Additive tank — Level TOO LOW
Parking assist	B1224	Distance sensor rear outside left — Function faulty.
	B1228	Distance sensor rear outside right — Function faulty.
Sensor for rain-/light recognition	B1000	ECU — Faulty or missing calibration
	B1009	ECU — Internal fault
Trailer switching unit (BCM)	B2ED0	Trailer brake light — Fault in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Airbag
Audio/Video	Navigation system
Comfort	Control tip switch at steering wheel
	Instrument cluster
	Multifunction touch screen
	Multiplex control board
	Steering wheel switch module
OBD	
Steering	Electr. power steering