

6039147

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	555471



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	Mustang Mach-E	Motoreffekt	221 kW
Type	LSK	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EF60932	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WF0TK1EM3NMA53848	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	74175	Bruktimportert	Nei
Farge	Oransje	Registreringsår	2023
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	23.05.2023
		Frist for neste EU kontroll	22.05.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

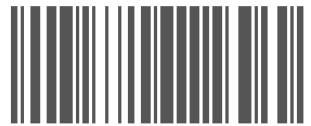

6039147

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm
86.4		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre forskjerm
86.6		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre bakdør, Venstre bakdør


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	2 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Små lakkbører:	Venstre bakdør
86.19		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Høyre fordør
86.36		* Diverse små steinsprut/lakksår/lakkriper	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Isete;Tørt
Er bilen skitten eller nediset: Nei

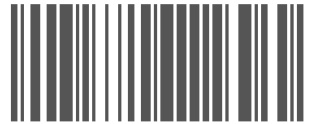

6039147

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	53 - Sentrallås	✓
Generell informasjon		54 - Setevarmer	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
4 - Service/ Dokum.	O	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
Bremser		62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
5 - Bremsbelegg	O	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
6 - Bremseskiver	O	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	Hjul, dekk, felg	
9 - Bremsvirkning	✓	65 - Dekk	✓
10 - Bremsvæsknivå	O	66 - Felg	O
12 - Bremserør	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
13 - Bremseslanger	✓	68 - Hjullager	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	Styring	
15 - Brems pedal	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
Lys og signaler		72 - Styresnekke, tannstang	✓
17 - Lys	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
19 - Refleks	✓	74 - Styreservo	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Hjuloppheng	
21 - Varsellamper	✓	75 - Støtdempere	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	76 - Stabilisator	✓
e-Diagnose		77 - Fjærer / fjærbein	✓
23 - Full systemskann	O	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
Motor		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
27 - Motor virkemåte	✓	80 - Travers	✓
30 - Kjølevæske	✓	Karosseri	
Drivverk		81 - Frontrute	O
40 - Girkasse (automatisk)	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
42 - Drivaksler	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
Elektriske anlegg		84 - Lås	✓
44 - Instrument belysning	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
45 - Instrumenter	✓	87 - Utvendig speil	✓
46 - Radio / Multimedia	✓	88 - Underside	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓	89 - Understellsnummer	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓		
49 - Kupevifte	✓		
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		

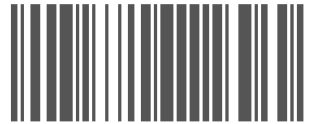

6039147

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6039147

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

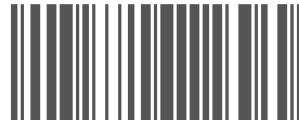

6039147

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6039147


Bilder og vedlegg

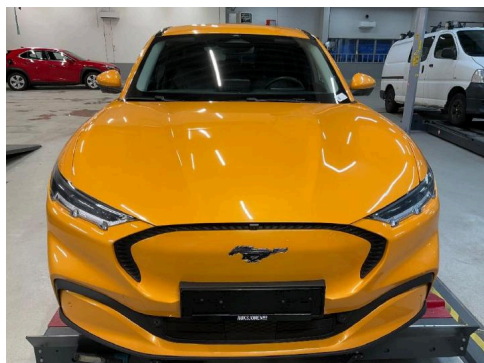

1. Generelt




2. Generelt

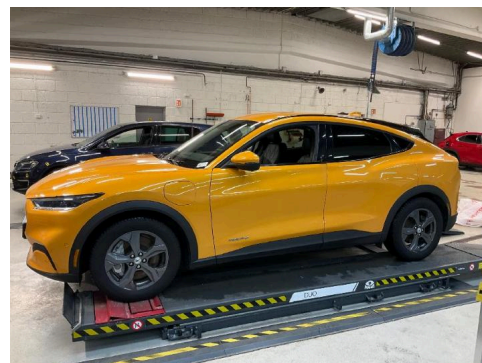

3. Generelt



4. Generelt

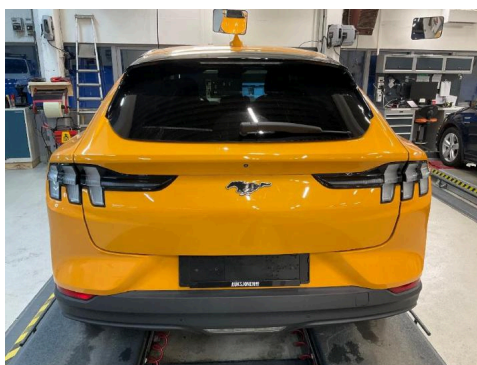


5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt

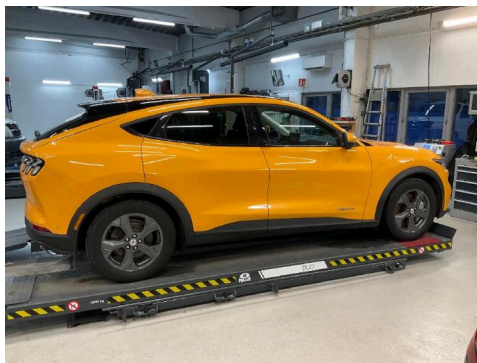


8. Generelt




9. Generelt

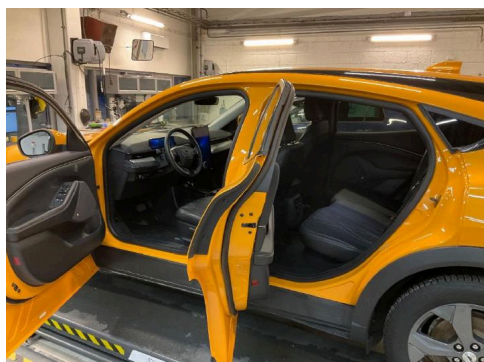


10. Generelt

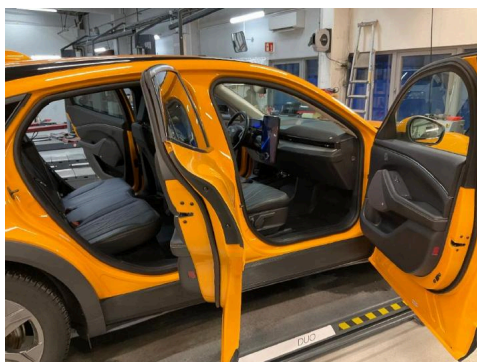

11. Generelt

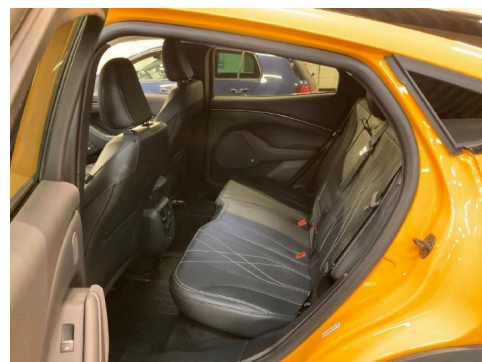


12. Generelt

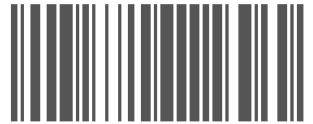

6039147

Bilder og vedlegg

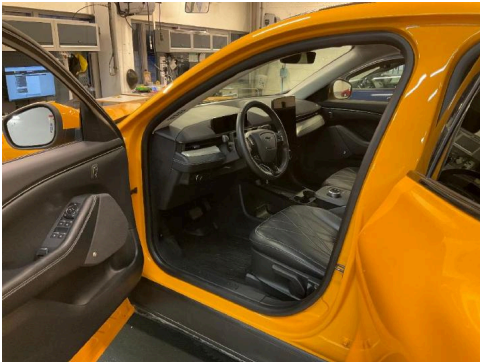

13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt

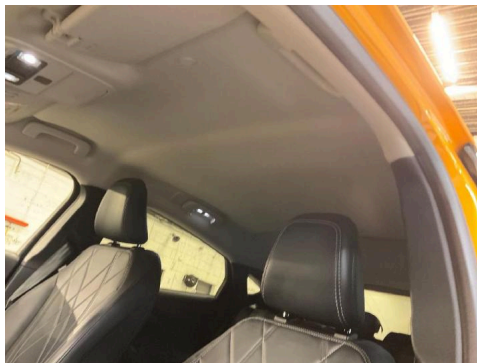

17. Generelt




18. Generelt

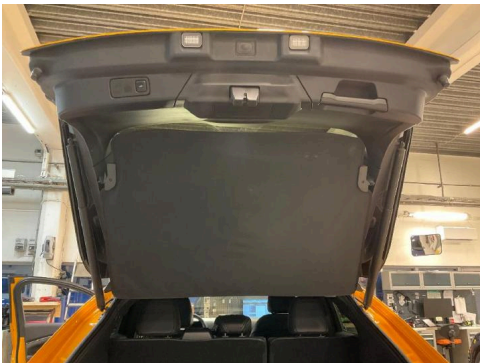

19. Generelt




20. Generelt

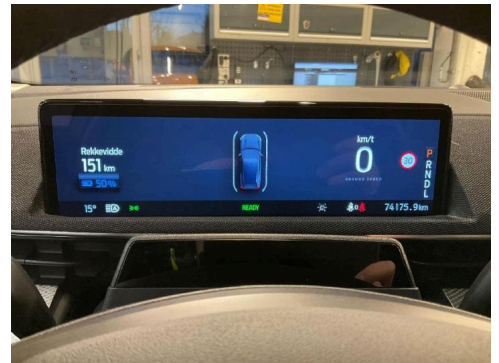

21. Generelt




22. Generelt

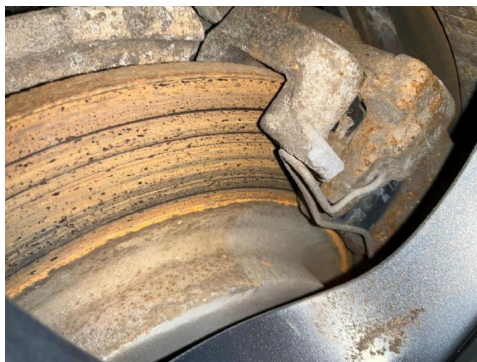

23. Generelt



24. Generelt

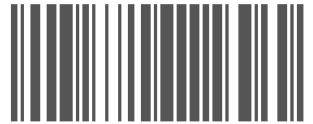

6039147

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt

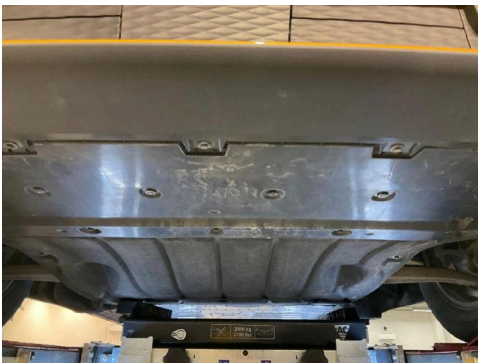

28. Generelt

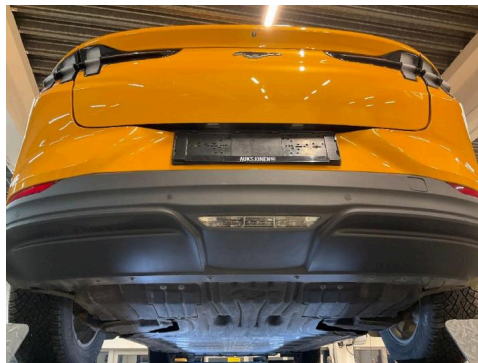

29. Generelt

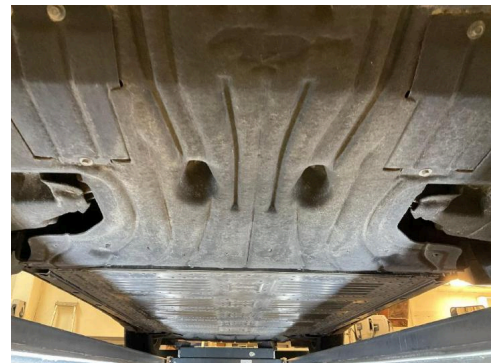

30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt

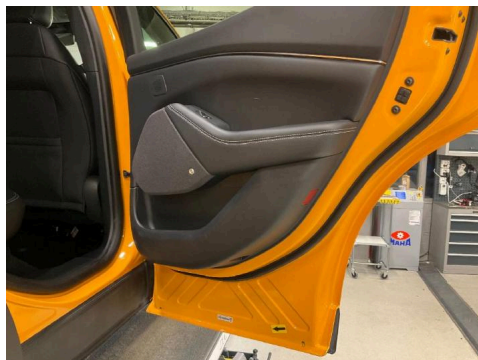

35. Generelt



36. Generelt




6039147

Bilder og vedlegg



37. Generelt

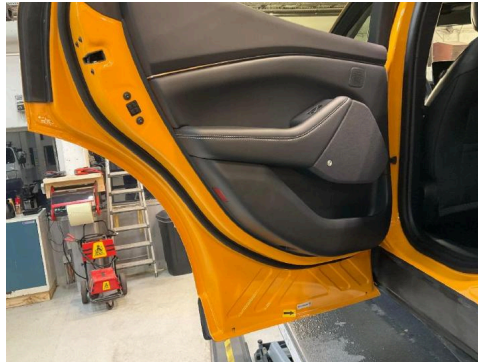


38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

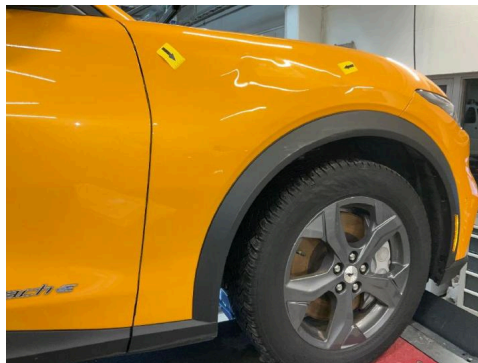

41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt

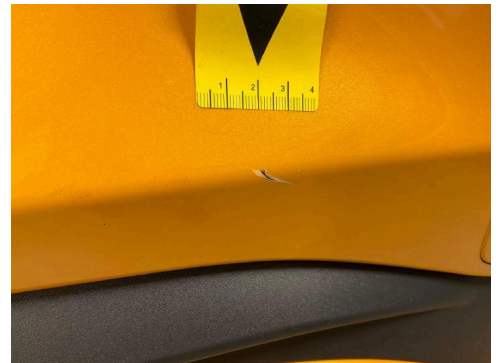

45. Generelt

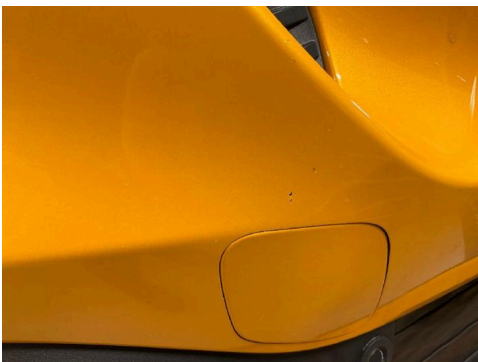


46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

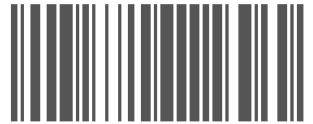


6039147

Bilder og vedlegg




49. Generelt

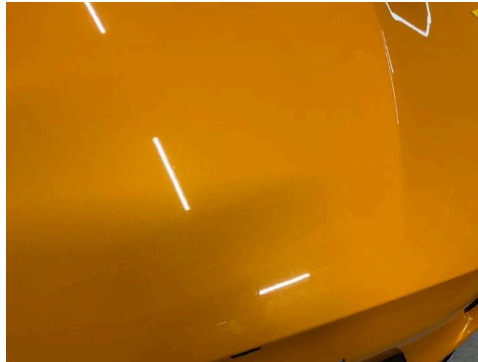


50. Generelt




51. Generelt

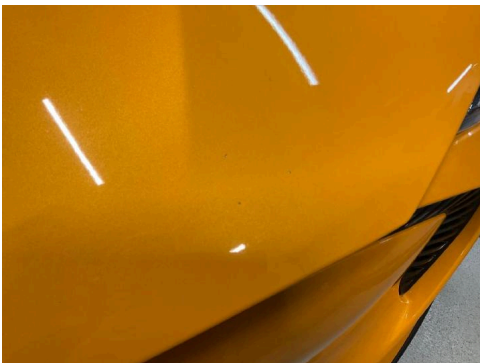

52. Generelt

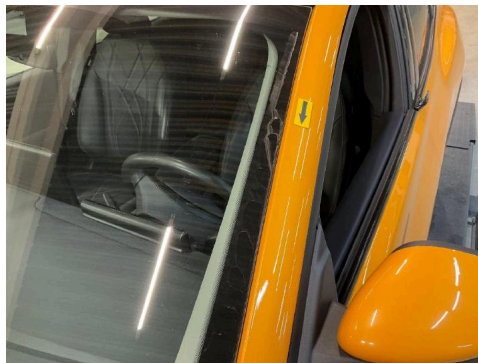


53. Generelt

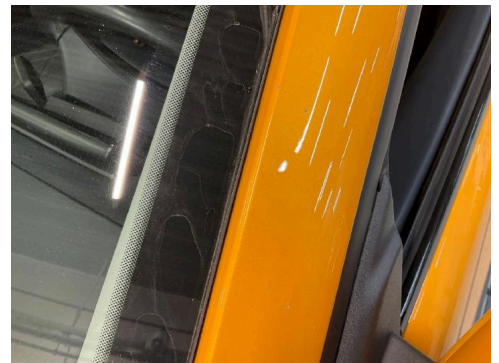

54. Generelt



55. Generelt

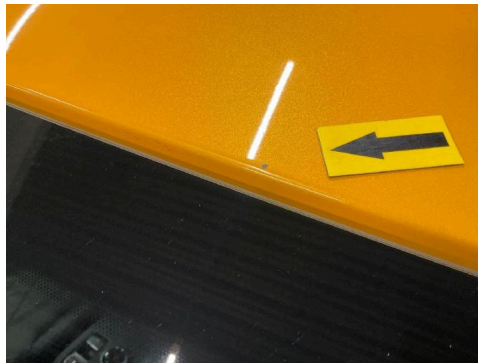

56. Generelt




57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt

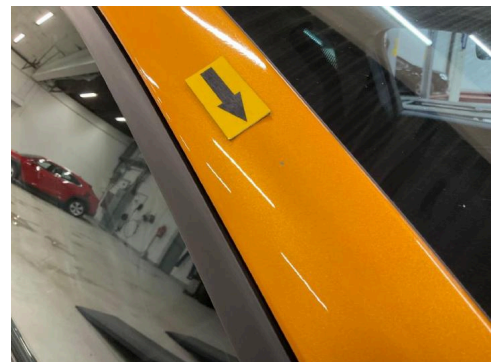


60. Generelt



6039147

Bilder og vedlegg

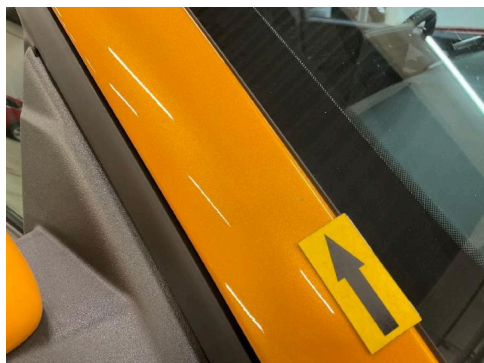

61. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



26. jan. 2026

Køretøj: Ford Mustang Mach-E Standard Range
Motorkode: EJLU
Produktionsår: 20-
Kilometerstand: 74175 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EF 60932
VIN: WF0TK1EM3NMA53848 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 26. jan. 2026 16:31:22

Fejlkode

Drivlinje	OBC lademanagement	0 Fejl
Drivlinje	PCM drivlinjestyreenhed	0 Fejl
Drivlinje	SOBDMB Ladetilstandsovervågning B	ikke tilgængelig
Drivlinje	SOBDMC Ladetilstandsovervågning C	0 Fejl
Drivlinje	SOBDM Ladetilstandsovervågning	0 Fejl
Drivlinje	BECM batteriovervågningsmodul	0 Fejl
bremsesystem	ABS CAN	1 Fejl

Fejlkode: U023A
Billedbehandlingsmodul A
Fejl i kommunikation.

Passiv sikkerhed	Airbag CAN	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg CAN	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlægsmodul	0 Fejl
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	0 Fejl
Førerassistentsystem	PACM Fodgængeradvarsel	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODCMC Sidehindringsregistrering C	0 Fejl
Førerassistentsystem	SODCMD Sidehindringsregistrering D	0 Fejl

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	0 Fejl
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	BCMC Karosseristyreenhed C	0 Fejl
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	0 Fejl
Komfort	CMR kamera-modul bag CAN	0 Fejl
Komfort	Jævnspændingsomformer CAN	0 Fejl
Komfort	DCME Dørstyreenhed E	0 Fejl
Komfort	DCMF Dørstyreenhed F	0 Fejl
Komfort	DCMG Dørstyreenhed G	0 Fejl
Komfort	DCMH Dørstyreenhed H	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Førersædemodul DSM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	1 Fejl

Fejlkode: U053B
Billedbehandlingsmodul A
Modtaget ugyldige data.

Komfort	Belysning HCM CAN	0 Fejl
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	0 Fejl
Komfort	Fjernbetjening CAN	0 Fejl
Komfort	Bagklapmodul	0 Fejl
Komfort	SCCM ratstammemodul	0 Fejl
Komfort	Telematik CAN	0 Fejl
Komfort	WACM Lademodul trådløst tilbehør	0 Fejl
Gearkasse	Gearskiftemodul	0 Fejl
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl

Infotainmentsystem	Info-modul CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Audiomodul CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	0 Fejl
Infotainmentsystem	DSP digital sound-processor CAN-bus	0 Fejl