



6044285

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.01.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 550867



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	3198 cm ³
Modell	Ranger	Motoreffekt	147 kW
Type	2AB	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	AS53883	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	6FPPXXMJ2PHB66422	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	178241	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	31.08.2017
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6044285

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
45.13	Instrumenter	Ryggekamera har uklart bilde	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke, Støtfanger bak
86.6		Bulk (er):	Høyre forskjerm
86.12		Rustangrep:	Tak, Venstre fordør
86.17		* Mangler deksel v/tak rails. Skadet h/stig trinn	
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.5		Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
33.14	Eksosanlegg	* Sveiset bakre eksos potte	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.22		Diverse lakkrust	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
98.9	Seter	* Bakseter følger med	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6044285

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter R
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	O 49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 56 - Drivrem generator ✓
12 - Bremserør	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
13 - Bremseslanger	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
14 - Bremskraftforsterker	Hjul, dekk, felg
15 - Bremsepedal	✓ 65 - Dekk ✓
Lys og signaler	✓ 66 - Felg ✓
17 - Lys	67 - Ekstra hjulsett ✓
19 - Refleks	✓ 68 - Hjullager ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
21 - Varsellamper	Styring
22 - Varsellamper utvidet	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
e-Diagnose	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
23 - Full systemskann	73 - Styrestag/ledd ✓
Motor	O 74 - Styreservo ✓
27 - Motor virkemåte	Hjuloppheng
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 75 - Støtdempere ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 76 - Stabilisator ✓
30 - Kjølevæske	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
31 - Kjølevifte	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 80 - Travers ✓
35 - Motorfester	O
36 - Drivstofftank, rør, slange	Karosseri
Drivverk	✓ 81 - Frontrute ✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓ 82 - Siderute/bakrute ✓
41 - Differensial	83 - Dør-/panseråpner ✓
42 - Drivaksler	✓ 86 - Lakk / karosseri utvendig R
43 - Mellomaksel	✓ 87 - Utvendig speil ✓
	✓ 88 - Underside O
	✓ 89 - Understellsnummer ✓
	90 - Tilhengerfeste ✓



6044285

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
103 - Interiør generelt	✓



6044285

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	280,00
9.3		Bremsevirkning, VB	120,00
9.4		Bremsevirkning, HB	120,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	850 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	803 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,50 mm
67.2		Mønsterdybde	3,50 mm
67.3		Mønsterdybde	3,50 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6044285

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6044285

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

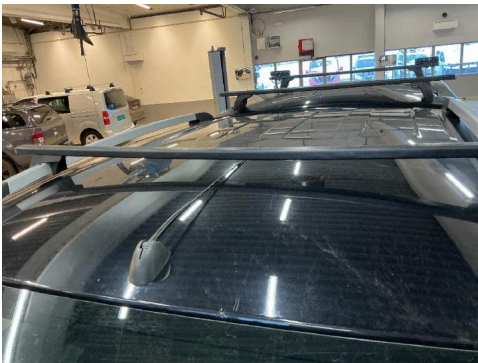

7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

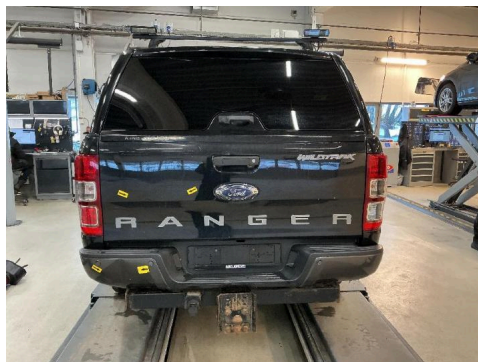

11. Generelt



12. Generelt



6044285

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt

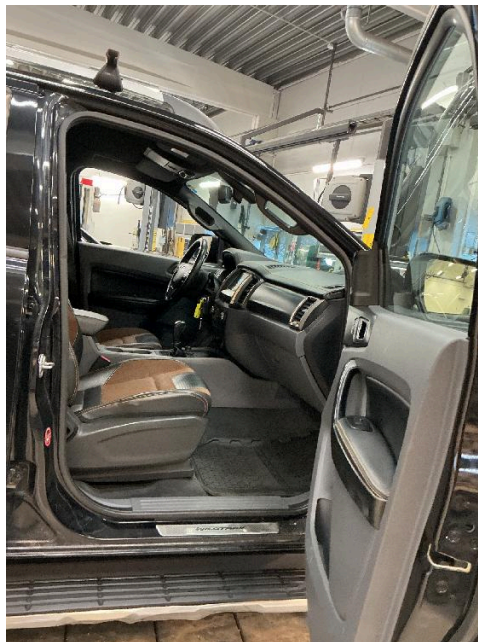

17. Generelt



18. Generelt

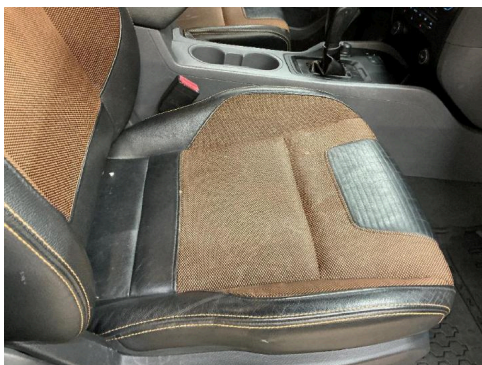

19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6044285

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

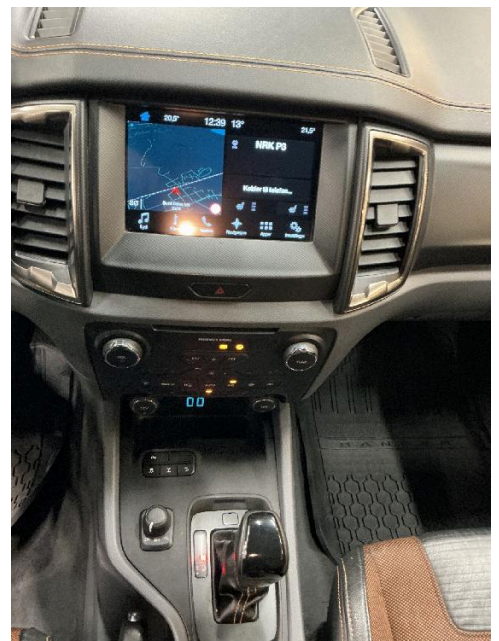

30. Generelt



6044285

Bilder og vedlegg




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt

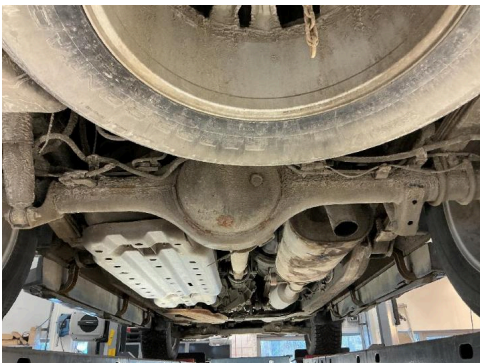


34. Generelt




35. Generelt

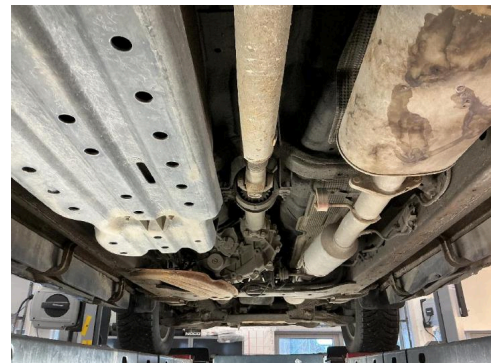


36. Generelt

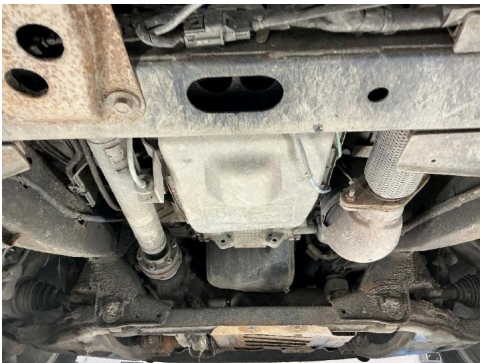

37. Generelt

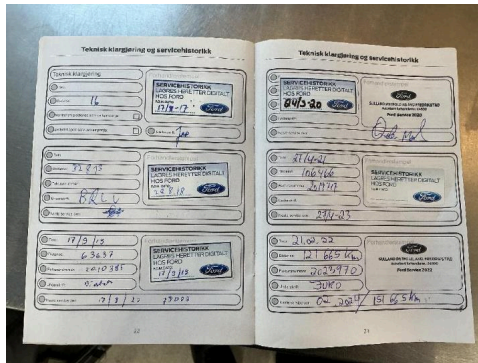

38. Generelt

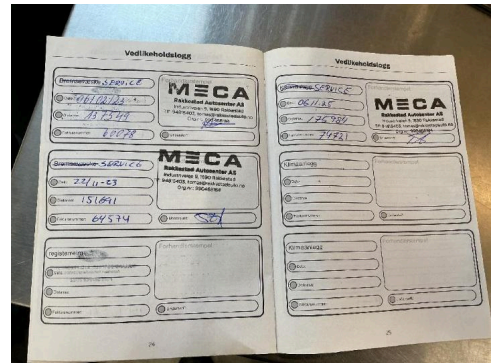

39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AS53883	6FPPXXMJ2PHB66422
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	Ranger 3.2 20V TDCi 4x4
Motorkode	Km
SA2W	Ukjent

Utført med feil (2)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P208A	Additive pump control — Interruption in electric circuit
Diesel exhaust fluid ECU	P208A	Additive pump control — Interruption in electric circuit

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
Audio/Video	APIM accessory parts interface module CAN
Comfort	BCMii body control module CAN
Engine	Engine PCM Diesel-TDCI
Safety	Parking assistPAM CAN
Transmission	Automatic gearbox CAN