

6024896

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	542852



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	E TRON GT	Motoreffekt	175 kW
Type	FW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EC56624	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZFW3N7001622	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	90860	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	14.05.2021
		Frist for neste EU kontroll	13.05.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6024896

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* - Ulyd i understell må videre feilsøkes.	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
3.8		Nøkkel/er skadet 1 stk	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
9.11	Bremsevirkning	* - Ulyd ved bremsing.	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre baklys
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	1 dekk
67.11		Corden er synlig:	3 dekk
67.23		Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	2 felger
81.1	Frontrute	Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt. Vurdert fra førerasetet: • Reparasjonsmetode:Skift	
82.4	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje på siderute som er lett synlig på ca. 2 meters hold når bilen står på bakkeplan, VF: • Reparasjonsmetode:Skift	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummlist:	Venstre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre bakskjerm
86.3		Lakkriper:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.4		Skadet:	Venstre bakdør
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
84.13	Lås	* - Nøkkler virker ikke ved å låse opp og igjen(prøvd å bytte 1 nøkkel batteri og da virka bare lås opp knappen periodisk) må videre feilsøkes.	
85.12	Takluke/Panoramatak	* - Noe steinsprut panoramatak.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre fordør
86.21		Steinsprut:	Panser, Venstre fordør, Høyre fordør



6024896

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6024896

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
2 - Unormal lyd	R	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Generell informasjon		Hjul, dekk, felg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	65 - Dekk	✓
4 - Service/ Dokum.	R	66 - Felg	O
		67 - Ekstra hjulsett	R
		68 - Hjullager	✓
Bremser		Styring	
5 - Bremsebelegg	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
6 - Bremseskiver	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
9 - Bremsevirkning	R	74 - Styreservo	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓		
12 - Bremsørør	✓		
13 - Bremseslanger	✓		
15 - Brems pedal	✓		
Lys og signaler		Hjuloppheng	
17 - Lys	R	75 - Støtdempere	✓
19 - Refleks	✓	76 - Stabilisator	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
21 - Varsellamper	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓
e-Diagnose		Karosseri	
23 - Full systemskann	O	81 - Frontrute	R
		82 - Siderute/bakrute	R
		83 - Dør-/panseråpner	R
		84 - Lås	O
		85 - Takluke/Panoramatak	O
		86 - Lakk / karosseri utvendig	R
		87 - Utvendig speil	R
		88 - Underside	✓
		89 - Understellsnummer	✓
Motor			
27 - Motor virkemåte	✓		
Drivverk			
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
42 - Drivaksler	✓		
Elektriske anlegg			
44 - Instrument belysning	✓		
45 - Instrumenter	✓		
47 - Elektrisk vindusheis	✓		
48 - Oppvarmet bakrute	✓		
49 - Kupevifte	✓		
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
53 - Sentrallås	✓		
54 - Setevarmer	✓		
55 - Ladespenning generator	✓		



6024896

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6024896

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	280,00
9.3		Bremsevirkning, VB	280,00
9.4		Bremsevirkning, HB	280,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,50 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	1,00 mm
67.2		Mønsterdybde	1,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6024896

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

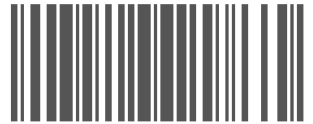

6024896

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

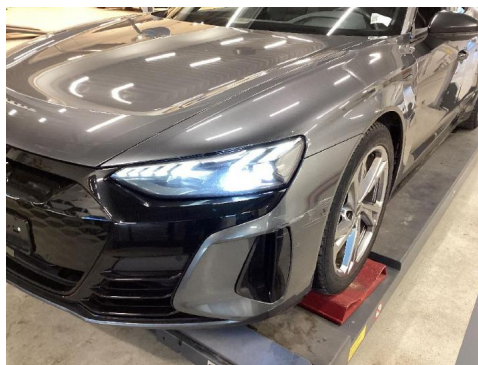

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6024896

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

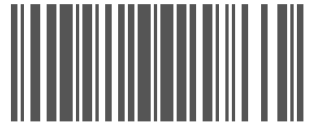

6024896


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt

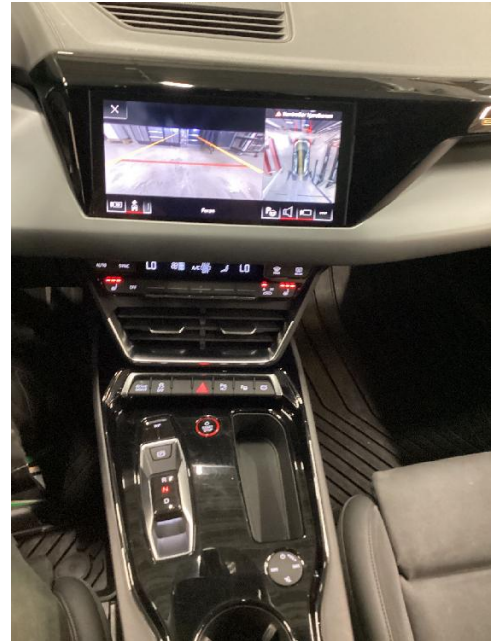


24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt

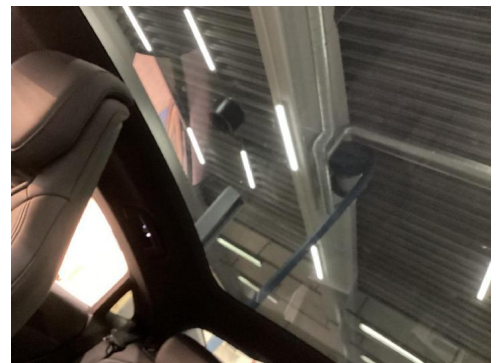


27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt

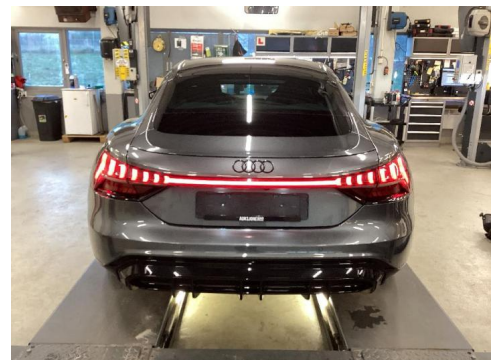

30. Generelt

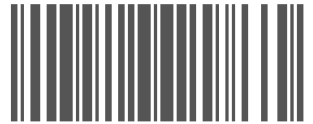

6024896

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

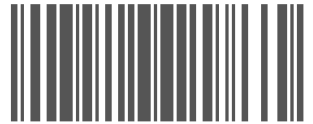

6024896


Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt

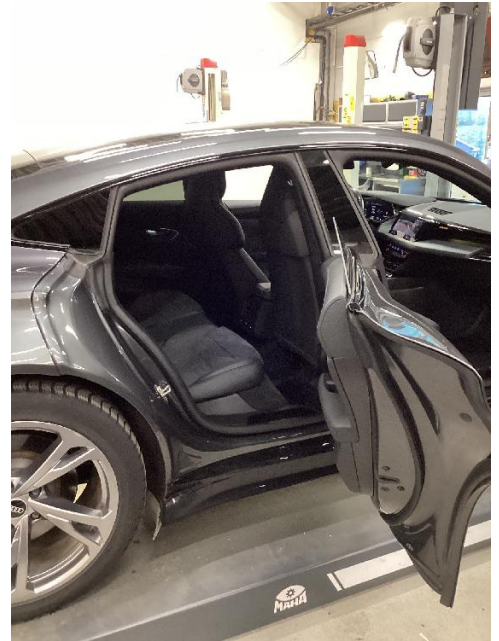

45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt

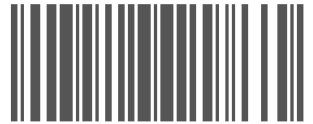

6024896

Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



61. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC56624	WAUZZZFW3N7001622
Årsmodell	Merke/Modell
21-24	e-tron GT
Motorkode	Km
EBFA EBGA	90 860

Utført med feil (99)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10B709 B116A09 U045600	Back-pressure flap motor — Function faulty. Temperature flap actuator RR — Function faulty. Thermal management ECU — Signal implausible
Airbag	U112100	Data bus — Missing message!
Brake electronics	C135CF1 C135CF4 U012700 U112200 U112300	Brake ECU — Signal of electric drive motor 1 implausible Brake vent flaps — Signal implausible CAN bus connection to tire pressure monitoring ECU — Communication disturbed Data bus — Message implausible Data bus — Message faulty
Central comfort module	B147918 B147A18 B147A54	Remote key 1 — Current value too low Trouble codes — Fault code is not documented yet. Remote key 2 — Basic setting missing/incorrect
Diagn. interface bus	B18D3F3 C11B8F0 C1395F0 P1D6C00 U105400 U112300 U12D000 U164100 U164500	Functions which can be enabled — Configuration faulty High-voltage battery module charger — Operating mode faulty High-voltage booster — Initialization faulty Vehicle electrical system battery — Function faulty. Information electronics ECU 1 — Communication faulty Data bus — Message faulty Ethernet connection — Addressing faulty Head-up display — Communication faulty Information electronics ECU 1 — Communication faulty
Electric drive 1	P0A3F00 P0A4000 U041500	Rotor position sensor of electric drive motor — Fault in electric circuit Rotor position sensor of electric drive motor — Signal implausible CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible
Electric drive 2	U041500	CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible
Engine electronics I	P1C9700	Transmission actuator — Calibration faulty

Reg.nr: **EC56624**, VIN: **WAUZZZFW3N7001622**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U041100	CAN bus connection to electric drive motor ECU A — Missing message
	U041500	CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U108E00	Steering-wheel-mounted controls — No communication
	U178700	CAN bus connection to power electronics ECU — Message "fault in drive"
Front camera system	B127DF0	Rear camera — Initialization faulty
	B127FF0	Camera mirror right — Faulty or missing calibration
	B187A00	Parking-steering assistant — Function faulty.
	C12B3FD	Front camera of advanced driver assistance systems — Restricted sight
	C12D7F0	Emergency assist — Feedback of Human Machine Interface (HMI) implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Head-up display	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
	U112100	Data bus — Missing message!
High-voltage battery charger	P31C500	Coolant temperature sensor coolant input traction battery — Excess temperature detected
	P33E500	Charging station — Initialization faulty
	P33E800	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Mechanical fault
	P33E900	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 2 — Mechanical fault
	U112100	Data bus — Missing message!
	U13AE00	CAN bus connection to parking-steering assist ECU — Signal implausible
	U140900	ECU-internal temperature measurement — Signal implausible
	U15AC00	Data bus — Signal damping protocol faulty
	U15AD00	DC-quick-charge function — Charging station and vehicle not compatible.
	U15AE00	Charging station — Communication disturbed
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
	U15C900	Safety module — Function faulty.
HV voltage transformer	C113AF5	DC-DC converter ECU — Function faulty.
	C136BF3	ECU of high-voltage DC-DC converter — Voltage limit value exceeded
HV voltage transformer 2	B16CE00	ECU — System reset
	U002800	Sensor CAN bus/Hybrid transmission CAN bus — Function faulty.
	U002900	Sensor CAN bus/Hybrid transmission CAN bus — No communication
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Hybrid battery management	P0C4A00	Water pump A high-voltage battery module — Function faulty.
	P31C500	Coolant temperature sensor coolant input traction battery — Excess temperature detected
	U110100	Component protection — Protection is active!
	U112100	Data bus — Missing message!
Instrument cluster	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
Passenger door electronics	B122D29	C/locking lock unit — Signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Power steering	C135DF1	Power-assisted steering ECU — Function faulty.
	U112100	Data bus — Missing message!
Radar sensor of adaptive cruise control	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
Suspension control	B19BEF0	All-wheel drive — Malfunction indicator active
	C10C200	ECU — Functional restriction
	C13C2F1	Suspension control — Function faulty.
	U112100	Data bus — Missing message!
Thermal management	B16A285	REFRIGANT PRESSURE — Too high refrigerant pressure
	B3A1B00	REFRIGANT PRESSURE — Too high refrigerant pressure
	P0C3200	Traction battery cooling system — Function faulty.
	P0D6D00	A/C compressor motor — Voltage too low
	P10C300	ECU of high-voltage A/C compressor — Excess temperature detected
	P2B3000	Radiator fan 1 — Fan hard to operate/blocked
	P2B3200	Radiator fan 2 — Fan hard to operate/blocked
	U041300	Battery management 2 — Signal implausible
Tyre-pressure monitoring	C111D00	Tire pressure warning of tire 2 — Tyre pressure too low
Vehicle electrics 1	U112300	Data bus — Message faulty
	U11D000	Door pocket illumination FR — Message implausible

Utført uten feil (16)

System	Beskrivelse
ABS	Brake boost
Airbag	Emergency call system/telematics system
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Actuator for exterior noise
	Aerodynamics ECU
	Charger 1 for mobile terminal devices
	Door electronics rear driver side
	Door electronics rear passenger side
	Driver door electronics
	Driver seat adjustment
	Front pass. seat adjustment



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Light control left 2

Light control right 2

Rear lid electronics

Steering

Steering column module

Transmission

Selector lever electronics