

6041918

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553384



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	SOUL	Motoreffekt	25 kW
Type	PSEV	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK36394	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KNAJX81EFH7021319	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	76454	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	02.03.2017
		Frist for neste EU kontroll	29.04.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

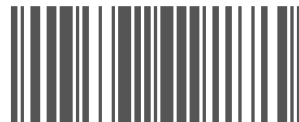

6041918

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
38.3	Lykter/lys - tilstand.	Krakerert lykteglass	Høyre sideblink, Venstre sideblink
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
50.3		Rust:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
38.12	Lykter/lys - tilstand.	Mindre ripe(r) i lampeglass	Venstre sideblink
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.26		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
90.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Høyre foran


Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold


NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset: Nei

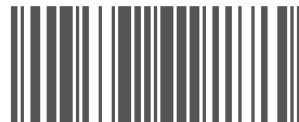

6041918


Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	R
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Førersete.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	55 - Bakseter.	✓
9 - Instrumenter.	✓	56 - Passasjerseater.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	57 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	58 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
14 - Glassruter.	R	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
15 - Setevarmer.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
16 - Innvendig speil.	✓	Underside.	
17 - Utvendig speil.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
18 - Solskjermer.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
20 - Taktrekk.	✓	67 - Stabilisator.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	69 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	71 - Bremseslør.	✓
Prøvekjøring.		72 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	O
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	75 - Parkbrems.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	76 - Støtdempere.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	79 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
Motor.		82 - Travers.	✓
34 - Panser.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	Hjul,dekk.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Hjullager.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	89 - Dekk.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	R	90 - Felg.	O
45 - Motorfester.	✓	91 - Ekstra hjulsett..	✓

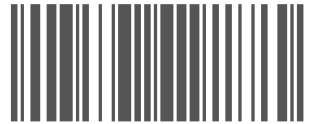

6041918

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	250,00
31.2		Bremsevirkning, VF	250,00
31.3		Bremsevirkning, HB	200,00
31.4		Bremsevirkning, VB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	360 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	250 ampere
58.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,50 mm
91.2		Mønsterdybde	5,50 mm
91.3		Mønsterdybde	5,50 mm
91.4		Mønsterdybde	6,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

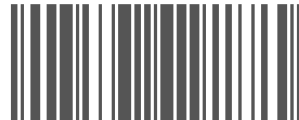

6041918

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

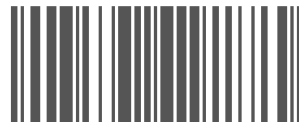

6041918


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt

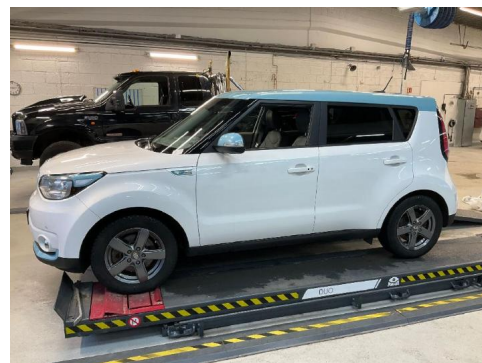

3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

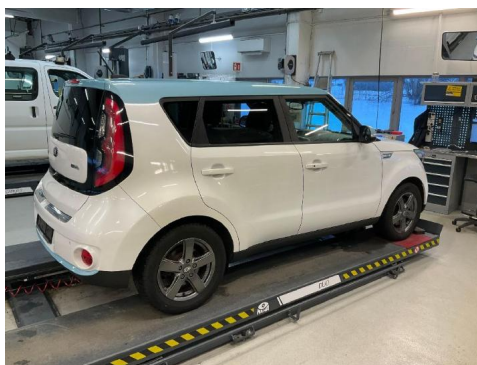


8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt

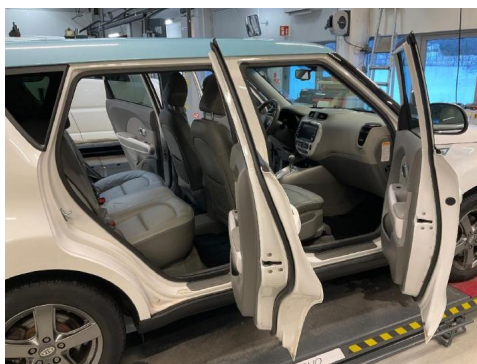

11. Generelt



12. Generelt

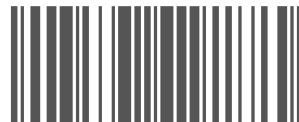

6041918

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

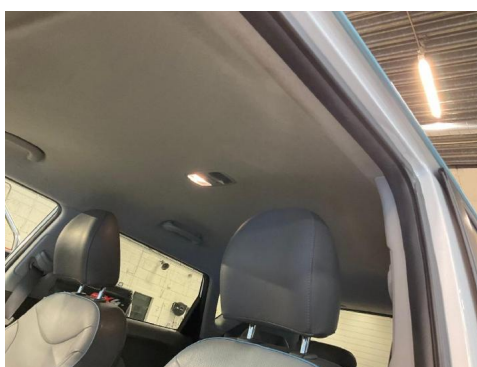

17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt

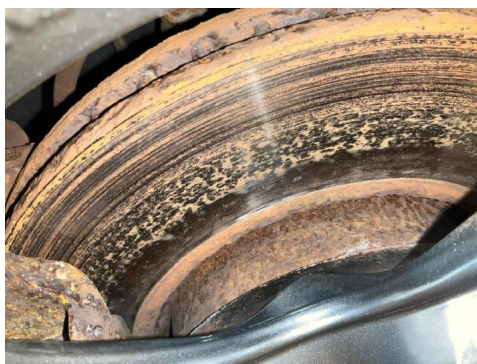

23. Generelt



24. Generelt

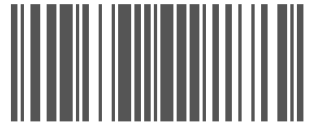


6041918

Bilder og vedlegg



25. Generelt

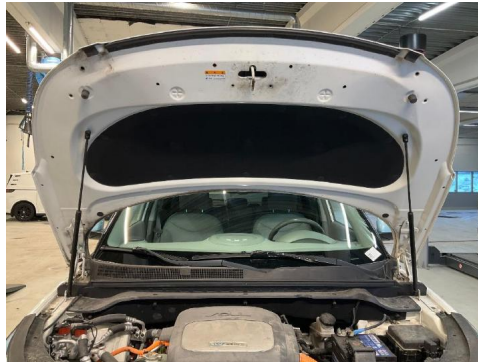

26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

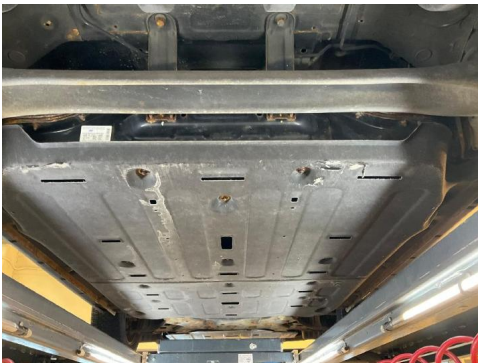


31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

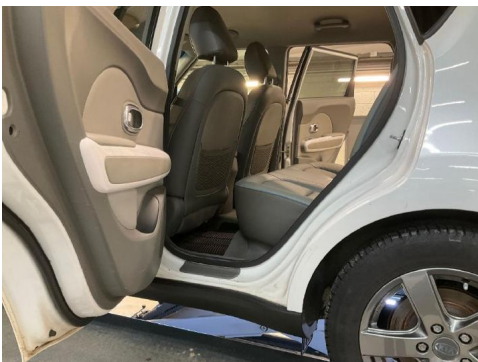


34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

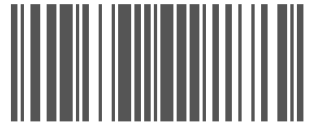

6041918

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6041918

Bilder og vedlegg



49. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EK 36394	KNAJX81EFH7021319
Årsmodell	Merke/Modell
14-19	Soul (PS) EV
Motorkode	Km
M G 80	76 454

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
ABS	ABS AEB Emergency brake assistant
Air conditioning	AC air conditioning
Airbag	Airbag (CAN)
Comfort	BCM body control module CM Instrument cluster PIC Keyless entry and start system SJB Smart Junction Box (CAN) SMK Keyless entry and start system
Engine	BS Battery module LDC battery management system/voltage transformer MCS engine timing electric drive OBC Charge management
Steering	EPS Electromechanical power steering (CAN)
Tire pressure monitoring	TPMS Tire Pressure Monitoring System CAN