



6040605

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	551736



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ID. BUZZ CARGO 150 KW	Motoreffekt	150 kW
Type	EBN	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EF51350	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WV1ZZZEB3PH013175	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	43381	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	14.03.2023
		Frist for neste EU kontroll	13.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6040605

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutsetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
86.2		Lakkriper:	Støtfanger foran
86.5		Bulk (er):	Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran, Venstre foran
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Midtre, Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	Panser, Bakluke, Høyre bakdør, Støtfanger foran
98.9	Seter	* - Riper deksel ved siden av fører sete.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6040605

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	✓ 49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
7 - Bremsetromler	✓ 53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
12 - Bremserør	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid R
13 - Bremseslanger	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	Hjul, dekk, felg
Lys og signaler	65 - Dekk ✓
17 - Lys	66 - Felg O
19 - Refleks	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 68 - Hjullager ✓
21 - Varsellamper	Styring
e-Diagnose	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
23 - Full systemskann	72 - Styresnekke, tannstang ✓
Motor	O 73 - Styrestag/ledd ✓
27 - Motor virkemåte	74 - Styreservo ✓
30 - Kjølevæske	Hjuloppheng
32 - Kjølesystem	✓ 75 - Støtdempere ✓
Drivverk	✓ 76 - Stabilisator R
40 - Girkasse (automatisk)	77 - Fjærer / fjærbein ✓
42 - Drivaksler	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6040605

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R



6040605

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	310,00
9.2		Bremsevirkning, HF	310,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6040605

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6040605

Bilder og vedlegg



1. Generelt

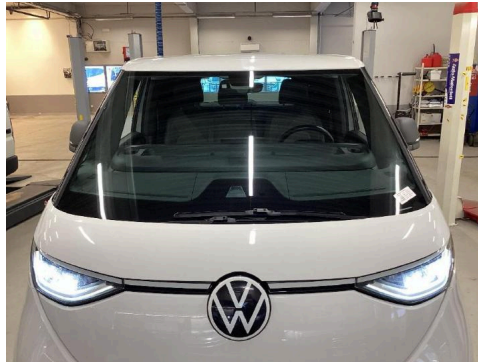

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6040605


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt

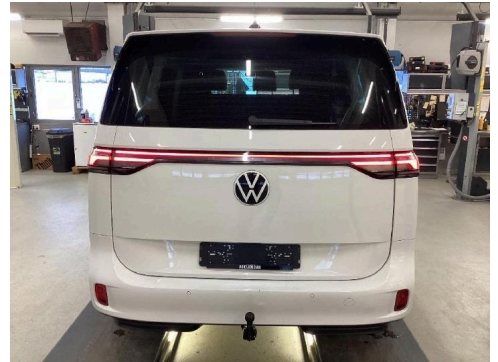

15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6040605

Bilder og vedlegg



25. Generelt

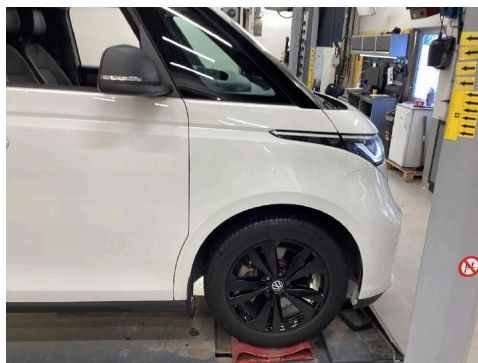

26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

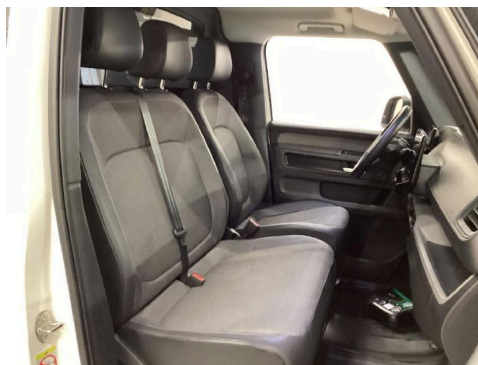

32. Generelt



33. Generelt



6040605

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt

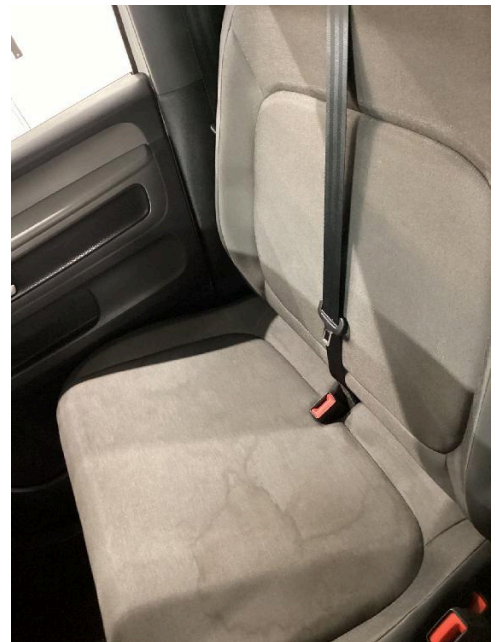

39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6040605

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EF51350	WV1ZZZEB3PH013175
Årsmodell	Merke/Modell
22-24	ID.Buzz Kasten
Motorkode	Km
EBJA	Ukjent

Utført med feil (23)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Aerial module	U153F00	Car-to-X communication — Certificate actualization failed
Airbag	U112100	Data bus — Missing message!
Application server 1 system 1 adaptive	P1CB500	Plug & Charge function — Communication disturbed
Brake boost	C10A700	Roller test stand mode — Function active
Brake electronics	C10A700	Roller test stand mode — Function active
Diagn. interface bus	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U029200	CAN bus connection to electric drive motor ECU B — Communication disturbed
	U112300	Data bus — Message faulty
	U112400	CAN bus — More bus-users connected than coded!
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
Diagn. interface bus	U15FA00	EgoMaster — Input data faulty
Emergency call system/telematics system	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
Front camera system	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B1AD0F0	Charging station recognition — Function faulty.
	U19FE00	High-voltage battery module charger — Phase L1 faulty
Hybrid battery management	U163F00	Traction battery system — Communication to app server disturbed
Information electronics	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Parking assist	U041600	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
Software cluster embedded 1	U14FD00	Secure on-board communication — Time server not available
Vehicle electrics 1	B181504	Reading light RL — Function faulty.
	B181604	Reading light RR — Function faulty.

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
Air conditioning	A/C/heater
Anti-theft device	Access and start system interface
Comfort	Actuator for exterior noise
	Application server 1 system 2 Java
	Display unit driver display
	Driver door electronics
	Light control left 2
	Light control right 2
	Passenger door electronics
	Software cluster housekeeping 1
	Trailer function
Engine	Voltage transformer 12V
Engine	Electric drive 1
	Engine electronics I
Safety	Radar sensor of adaptive cruise control
	Rearview camera system/all-round vision camera system
Steering	Electron. steering column locking
	Power steering
	Steering column module