



6044908

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554200



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	OCTAVIA	Motoreffekt	77 kW
Type	5E	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KH96980	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	TMBLG9NE1E0089005	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	188668	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	17.02.2014
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

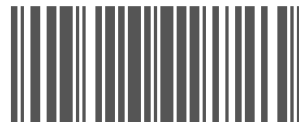


6044908

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
25.11	Kjøreegenskaper.	* Ikke prøvekjørt grunnet svekket batteri, farlig rustangrep på karosseri, redusert test	
30.2	Parkeringsbrems.	Virker ikke	Høyre
30.3		For stor dødgang	
31.6	Bremsevirkning.	Bremsene ligger på:	Venstre foran
42.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
42.10		* Måtte starte med booster	
54.4	Førersete.	Misfarget/skittent:	
55.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	
56.4	Passasjerse.	Misfarget/skittent:	
62.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
64.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Venstre forskjerm, Bakluke, Høyre bakskjerm
64.5		Lakkslipp/flassing	Tak
64.11		Rust/rusthull:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
75.1	Parkbrems.	Feil/skade ved wire eller mekanisme	Høyre side

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.7		Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
22.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
59.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
74.11	Bremseskiver innvendig.	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Bak
87.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	
91.18		Dekk er skjevslitt:	

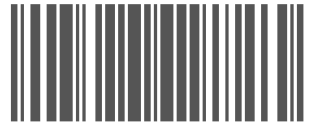

6044908

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold


NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:

Ja


Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

svekket batteri,
farlig rustangrep

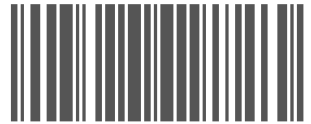

6044908


Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	O
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	45 - Motorfester.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O	46 - Registerreim.	✓
		47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	R
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	O	56 - Passasjersele.	R
14 - Glassruter.	✓	59 - Tilhengerfeste.	O
15 - Setevarmer.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
18 - Solskjerm.	✓		
20 - Taktrekk.	✓	Underside.	
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	O	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Stabilisator.	✓
		68 - Differensial.	✓
		69 - Drivaksler.	✓
		R 71 - Bremseslanger.	✓
		✓ 72 - Bremseslanger.	✓
		✓ 73 - Bremsbelegg innvendig.	O
		R 74 - Bremseskiver innvendig.	O
		R 75 - Parkbrems.	R
		76 - Støtdempere.	✓
		77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
		78 - Lekkasje.	✓
		80 - Mellomaksel.	✓
	O	81 - Eksosanlegg.	✓
	✓	82 - Travers.	✓
	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
	R	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
	✓		
Prøvekjøring.			
24 - Motor virkemåte.	✓		
25 - Kjøreegenskaper.	✓		
28 - Girkasse. (manuell)	✓		
29 - Clutch.	✓		
30 - Parkeringsbrems.	✓		
31 - Bremsvirkning.	✓		
Motor.			
34 - Panser.	✓		
35 - Understellsnummer.	✓		
36 - Feilkodeutlesing.	O		
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓		
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓		
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓		
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.	R		
43 - Oljenivå motor.	✓		

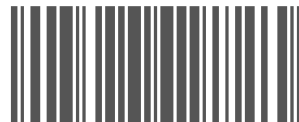

6044908

Hjul,dekk.


87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	0

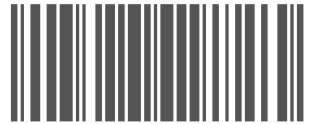

6044908

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	200,00
31.2		Bremsevirkning, VF	200,00
31.3		Bremsevirkning, HB	150,00
31.4		Bremsevirkning, VB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	197 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	4,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,50 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	5,00 mm
91.4		Mønsterdybde	5,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

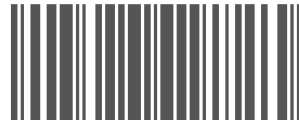

6044908

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

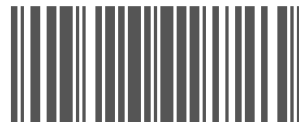


6044908


Bilder og vedlegg




1. Generelt

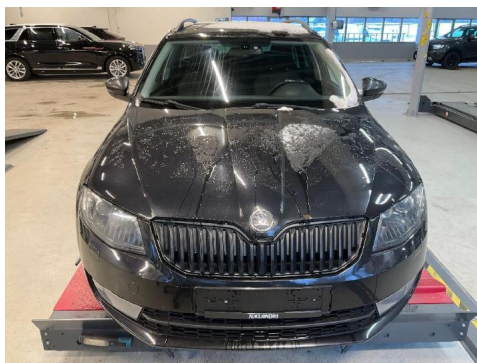


2. Generelt

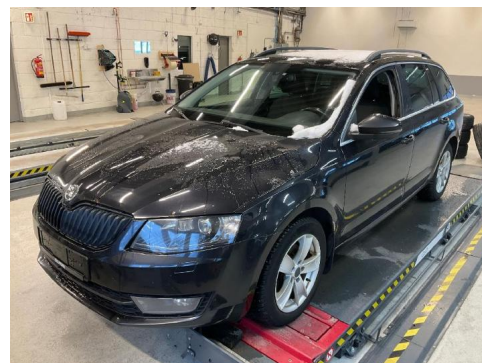


3. Generelt

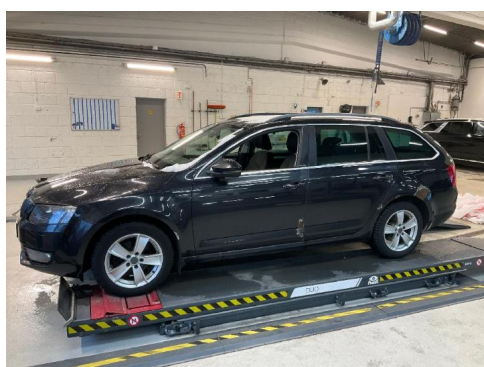

4. Generelt

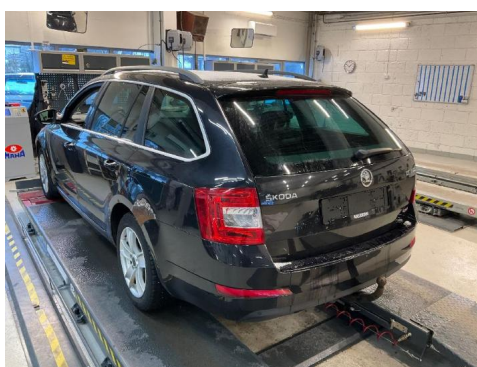

5. Generelt

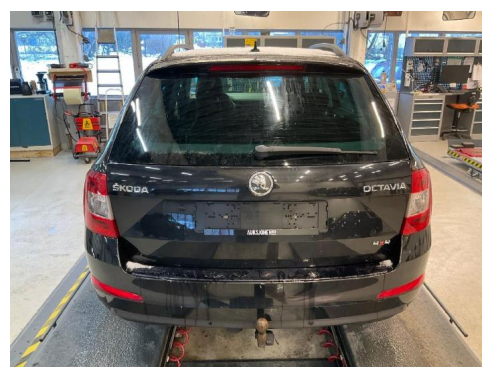


6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt

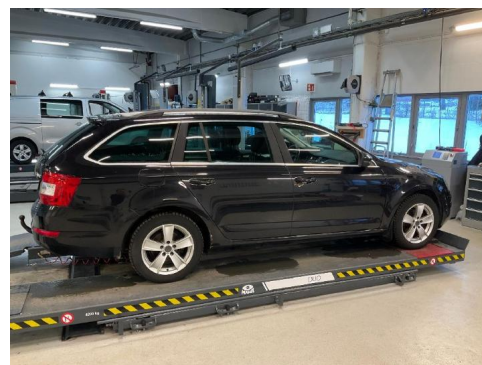

9. Generelt

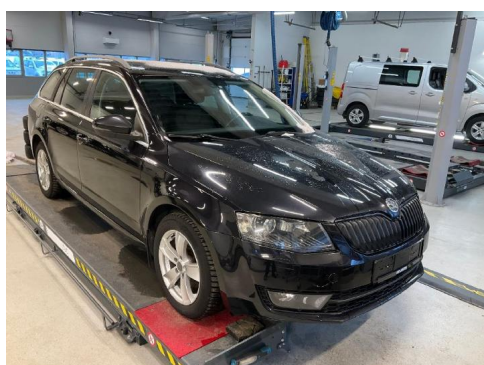


10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

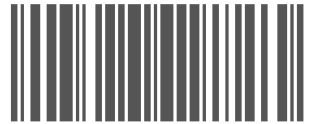

6044908

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

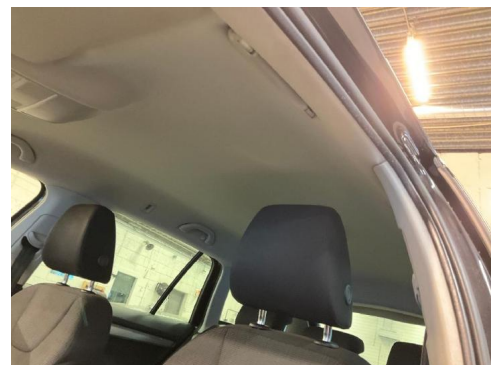

18. Generelt



19. Generelt

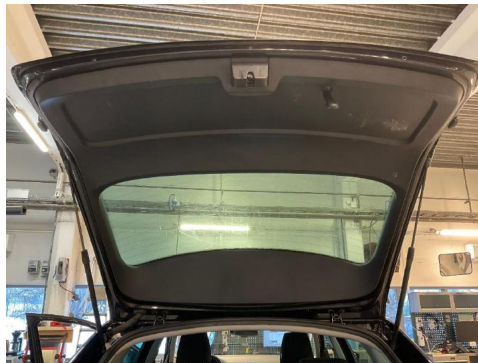


20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt

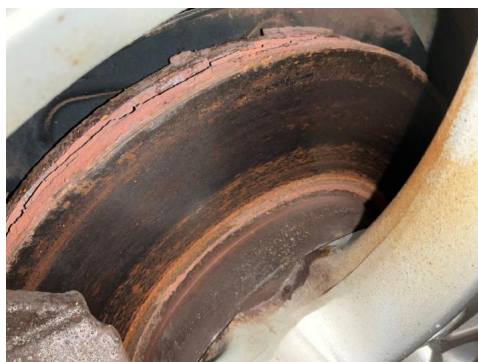

23. Generelt




24. Generelt

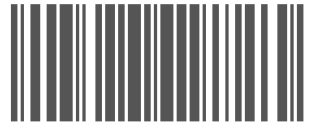

6044908

Bilder og vedlegg

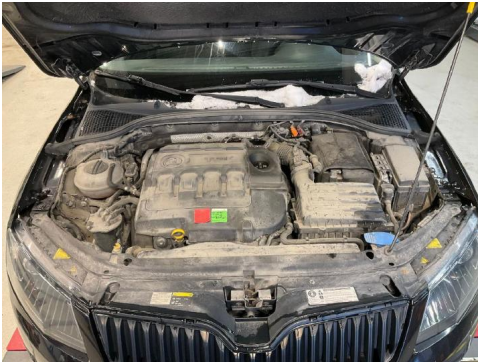

25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt

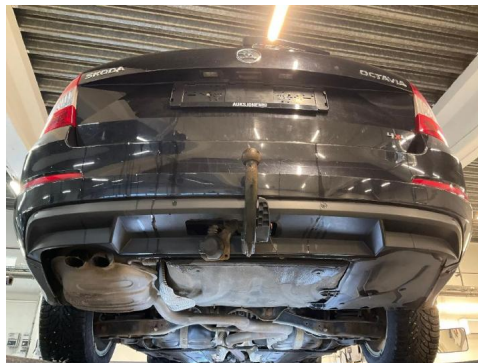

29. Generelt

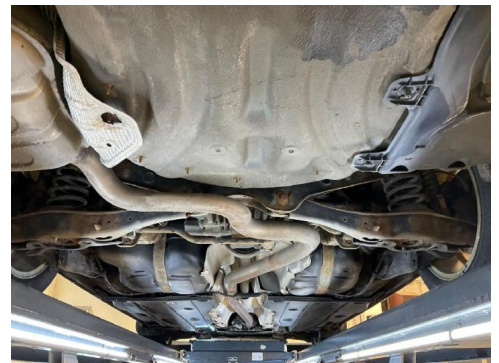

30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt

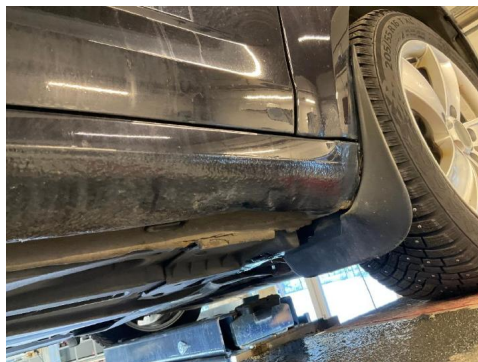

35. Generelt



36. Generelt

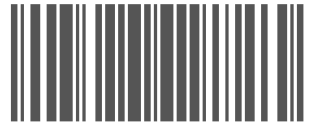

6044908

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt

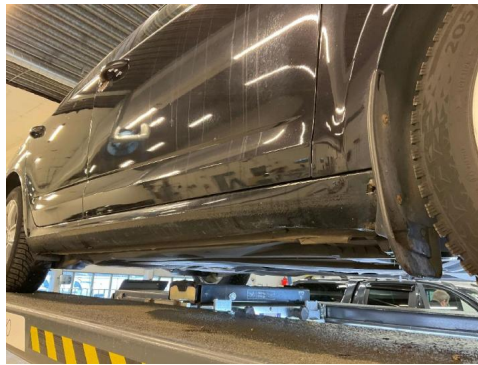

44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

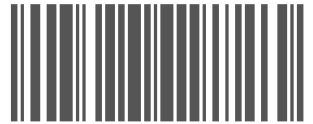

6044908

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt




58. Generelt

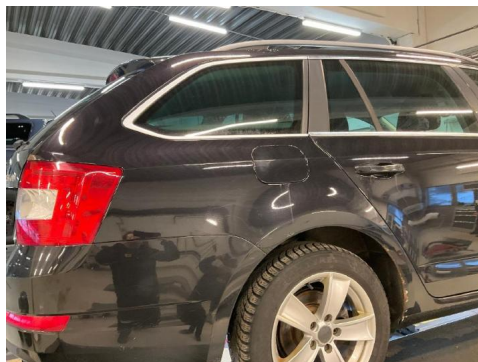

59. Generelt



60. Generelt

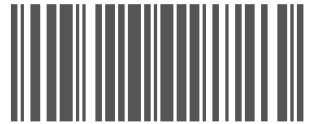

6044908

Bilder og vedlegg



61. Generelt




62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt

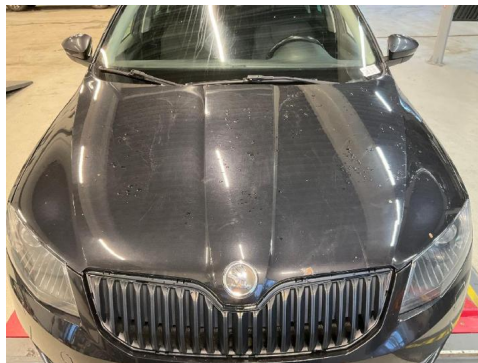

65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KH 96980	TMBLG9NE1E0089005
Årsmodell	Merke/Modell
13-15	Octavia-III 1.6 16V TDI Combi Green
Motorkode	tec 4x4
CLHA	Km
	Ukjent

Utført med feil (17)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0562	System voltage — Voltage too low
A/C/heater	B10ABF0	REFRIGANT PRESSURE — Pressure too low
	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
Engine electronics I	P15A000	Neutral position sensor — Fault in electric circuit
	P15A100	Neutral position sensor — Signal implausible
	P190E00	Intercooler coolant pump — Faulty power supply
	P245300	Differential pressure sensor of soot particulate filter — Signal faulty
	U045200	CAN bus connection to airbag ECU — Received invalid data
	U100800	ECU central gateway — Read out trouble code memory.
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140A00	Terminal clamp 30 — Interruption in electric circuit
Parking assist	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Parking heater/auxiliary heater	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Trailer function	C10F415	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
Vehicle electrics 1	B136676	Rain/light sensor — Faulty installation position
	B140A4B	C/locking system — Excess temperature detected
	B147A18	Remote key 2 — Voltage too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Airbag	Airbag
Audio/Video	Information electronics
Steering	Power steering
	Steering column module
Transmission	All-wheel electronics