

6044967

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.01.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 550867



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1996 cm ³
Modell	Ranger	Motoreffekt	157 kW
Type	2AB	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BU13058	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	6FPPXXMJ2PKJ55885	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	137017	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2019
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	05.12.2019
		Frist for neste EU kontroll	22.01.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

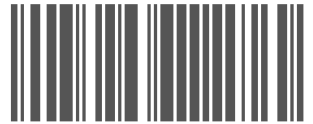

6044967

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
45.13	Instrumenter	Ryggekamera har uklart bilde	
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakdør
86.8		Rust/rusthull:	Bakluke
86.12		Rustangrep:	Tak
86.14		Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm, Panser
86.17		* Skade h/stig trinn	
98.6	Seter	* Flekker h/sete. Ekstra seter følger med	


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Fremre differensial
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.24	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre speil

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;lsete;Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

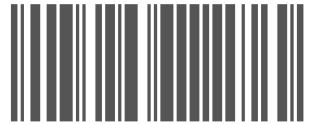

6044967

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter R
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	O 49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 56 - Drivrem generator ✓
12 - Bremserør	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
13 - Bremseslanger	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
14 - Bremskraftforsterker	Hjul, dekk, felg
15 - Bremsepedal	65 - Dekk ✓
Lys og signaler	66 - Felg ✓
17 - Lys	67 - Ekstra hjulsett ✓
19 - Refleks	✓ 68 - Hjullager ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
21 - Varsellamper	Styring
22 - Varsellamper utvidet	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
e-Diagnose	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
23 - Full systemskann	73 - Styrestag/ledd ✓
Motor	O 74 - Styreservo ✓
27 - Motor virkemåte	Hjuloppheng
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 75 - Støtdempere ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 76 - Stabilisator ✓
30 - Kjølevæske	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
31 - Kjølevifte	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 80 - Travers ✓
35 - Motorfester	Karosseri
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 81 - Frontrute O
Drivverk	82 - Siderute/bakrute ✓
40 - Girkasse (automatisk)	83 - Dør-/panseråpner ✓
41 - Differensial	✓ 84 - Lås ✓
42 - Drivaksler	O 86 - Lakk / karosseri utvendig R
43 - Mellomaksel	✓ 87 - Utvendig speil ✓
	✓ 88 - Underside ✓
	89 - Understellsnummer ✓



6044967

Karosseri

90 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll ✓

92 - Luftdyse kupé ✓

93 - Taktrekk ✓

94 - Solskjerm ✓

95 - Innvendig speil ✓

97 - Døråpning ✓

98 - Seter **R**

99 - Bilbelte ✓

102 - Laste-/bagasjerom ✓

103 - Interiør generelt ✓

104 - Varseltrekant ✓



6044967

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	260,00
9.2		Bremsevirkning, HF	260,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	776 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6044967

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

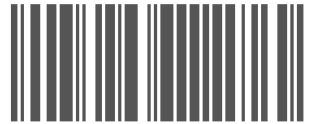

6044967

Bilder og vedlegg

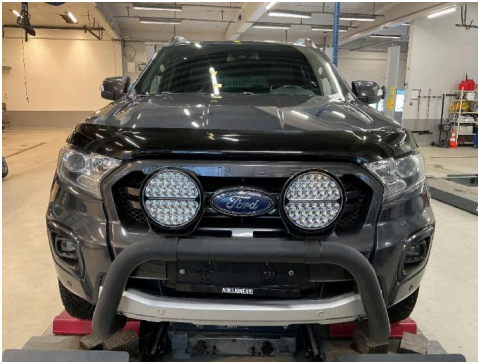

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

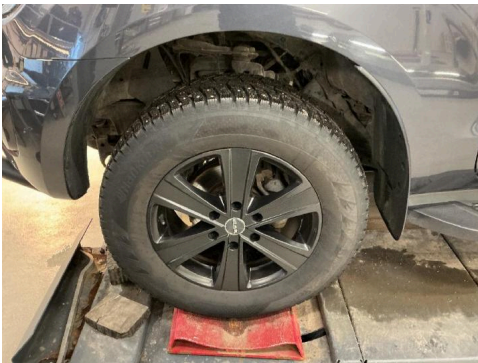

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

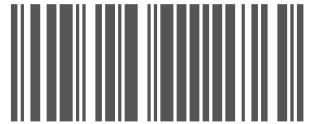

6044967


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt

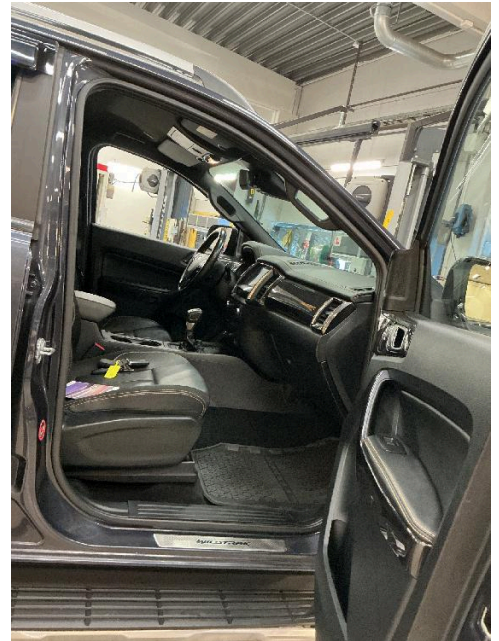


15. Generelt

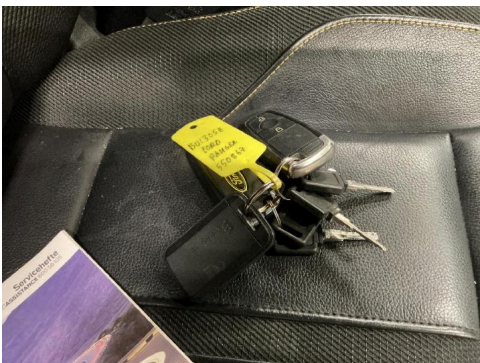


16. Generelt



17. Generelt

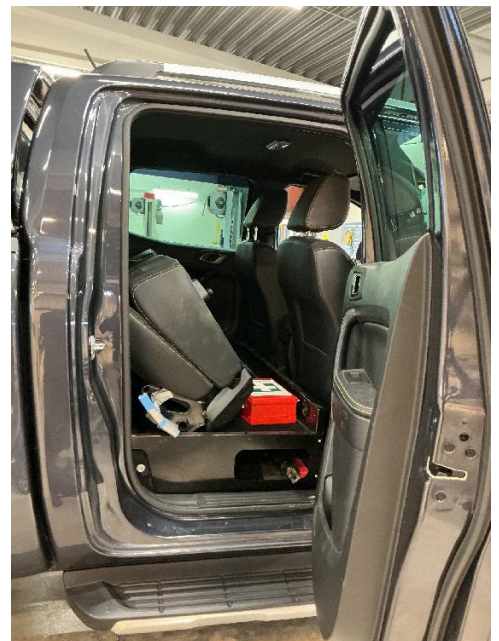

18. Generelt

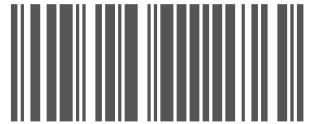

6044967


Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt

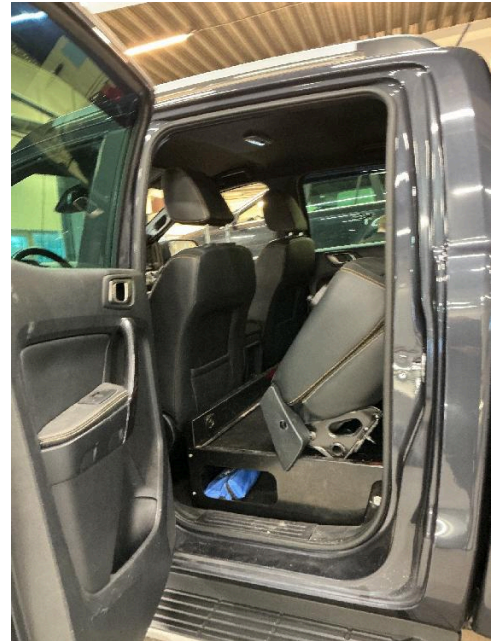


21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt

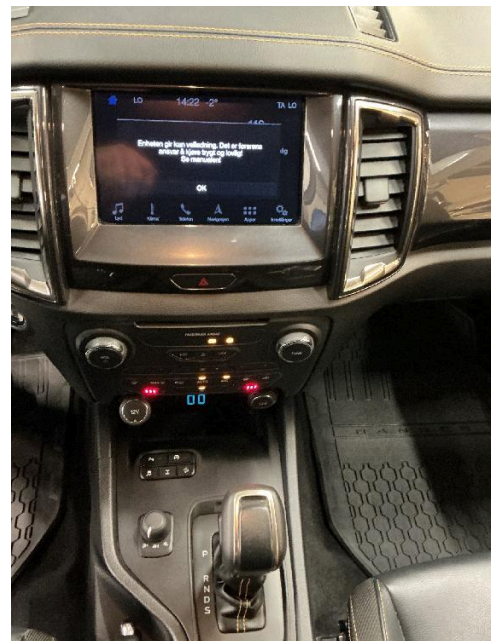

24. Generelt

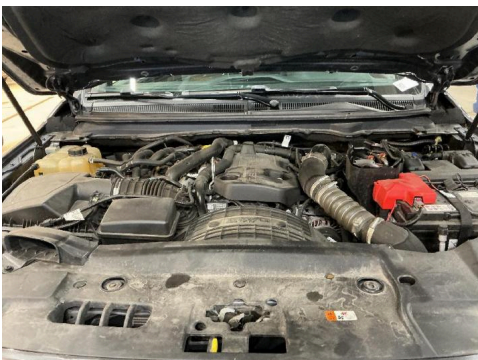

25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




6044967


Bilder og vedlegg



28. Generelt

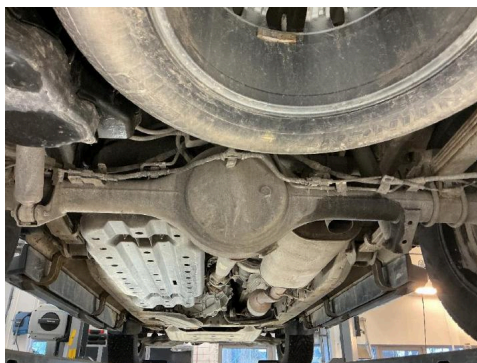

29. Generelt

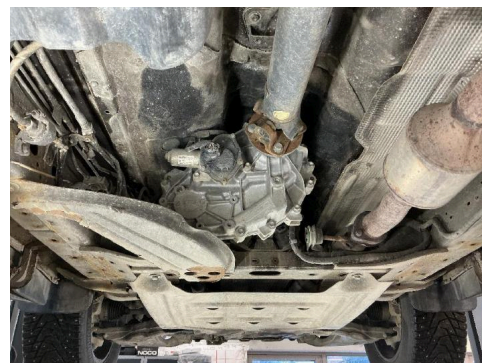

30. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

BU13058

Årsmodell

18-

Motorkode

YN2X

VIN

6FPPXXMJ2PKJ55885

Merke/Modell

Ranger 2.0 16V TDCi EcoBlue 4x4

Km

Ukjent

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (7)

System

Audio/Video

Beskrivelse

APIM accessory parts interface module CAN

Comfort

BCMii body control module CAN

DC-DC converter CAN

Engine

Engine PCM Diesel-TDCI

OBD

Safety

Parking assistPAM CAN

Transmission

Automatic gearbox CAN