

6047943

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554183



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2755 cm ³
Modell	LAND CRUISER LC5B	Motoreffekt	130 kW
Type	J15TN	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	NV70434	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JTEBR3FJ40K013527	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	301989	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
		Registrert første gang	16.02.2016
		Frist for neste EU kontroll	04.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6047943

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.1	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
26.6	Unormal lyd.	Ulyd fra motor	
30.1	Parkeringsbrems.	Feil ved parkbrems betjening	
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
59.7	Tilhengerfeste.	Korrosjon / irr.	
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak
64.3		Steinsprut/lakksår	Venstre fordør
64.4		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Bakluke, Tak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.11	Glassruter.	* - Ripe rute venstre bak.	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
44.8		Oljesvetting	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre fordør
55.10	Bakseter.	* - Bakseter ligger i bak men, er ikke montert/kontrollert.	
61.10	Laste-/bagasjerom.	* - Ikke kontrollert grunnet løse seter etc.	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.21		Lakkriper:	Støtfanger foran, Panser
64.23		Småbulker:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran, Bak, Midten
65.13		Mangelfull antirustbehandling:	
74.9	Bremseiskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
80.9	Mellomaksel.	* - Diverse lekkasjer av fett på mellomakselen må eventuelt videre feilsøkes.	
90.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	
92.2	Kommentarer:	* -Periodisk vibrasjon i pedal/motor ved pådrag må eventuelt videre feilsøkes.	



6047943

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -6 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6047943

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	○
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R	54 - Førersete.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	55 - Bakseter.	○
14 - Glassruter.	R	56 - Passasjerseater.	✓
15 - Setevarmer.	✓	59 - Tilhengerfeste.	R
16 - Innvendig speil.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	○
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
18 - Solskjerm.	✓	Underside.	
20 - Taktrekk.	✓	65 - Vognbunn/understell.	○
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	○	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	67 - Stabilisator.	✓
Prøvekjøring.		68 - Differensial.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	69 - Drivaksler.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	71 - Bremseslør.	✓
26 - Unormal lyd.	R	72 - Bremseslanger.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
30 - Parkeringsbrems.	R	74 - Bremseskiver innvendig.	○
31 - Bremsvirkning.	✓	75 - Parkbrems.	✓
33 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓	76 - Støtdempere.	✓
Motor.		77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
34 - Panser.	✓	80 - Mellomaksel.	○
35 - Understellsnummer.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	○	82 - Travers.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	○		



6047943

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	○
91 - Ekstra hjulsett..	○

Kommentarer

92 - Kommentarer:	○
-------------------	---



6047943

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	350,00
31.2		Bremsevirkning, VF	350,00
31.3		Bremsevirkning, HB	300,00
31.4		Bremsevirkning, VB	300,00
33	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	862 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	1260 ampere
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	8,00 mm
91.2		Mønsterdybde	8,00 mm
91.3		Mønsterdybde	8,00 mm
91.4		Mønsterdybde	8,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6047943

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

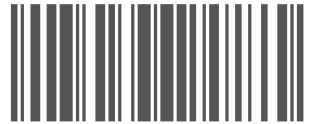

6047943


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt

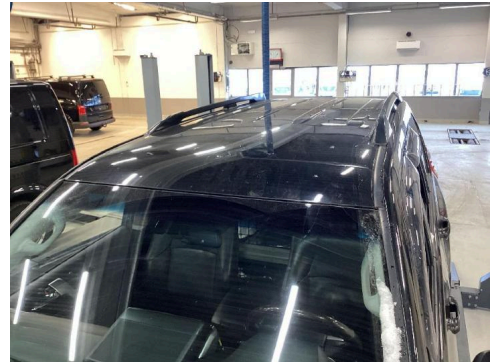

3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

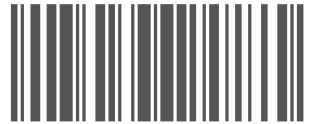

6047943

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

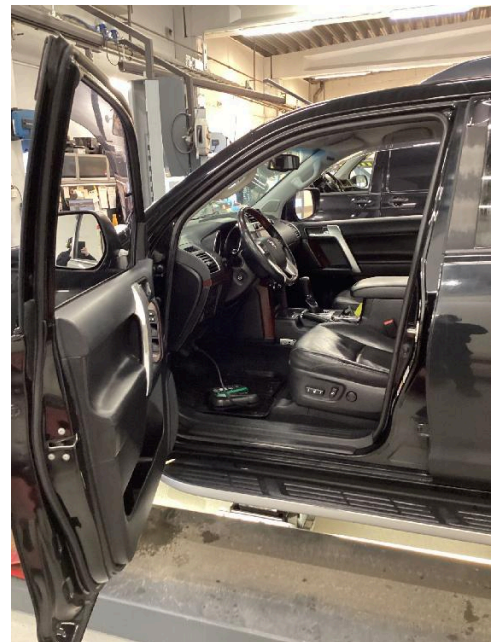

18. Generelt




19. Generelt

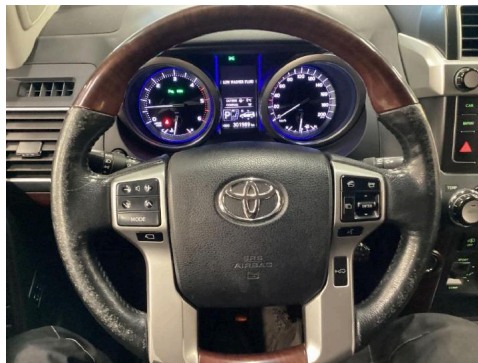

20. Generelt



21. Generelt

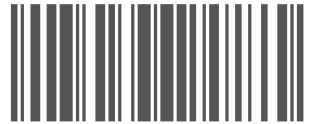

6047943


Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt

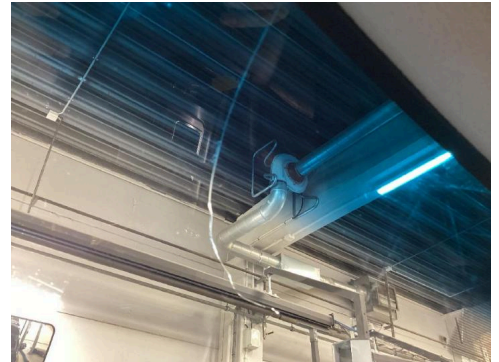

24. Generelt

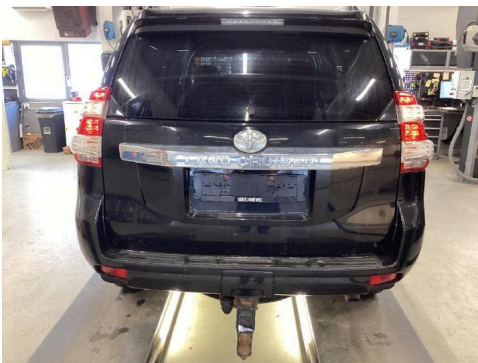

25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt

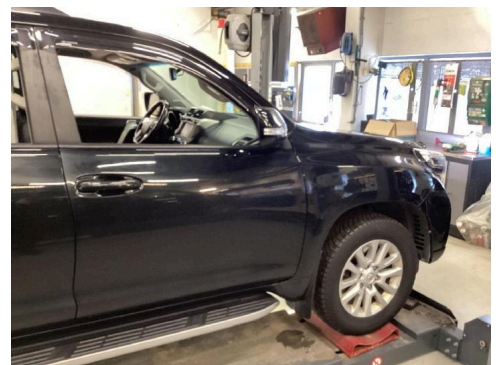

30. Generelt

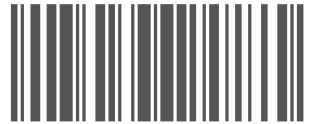

6047943

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt

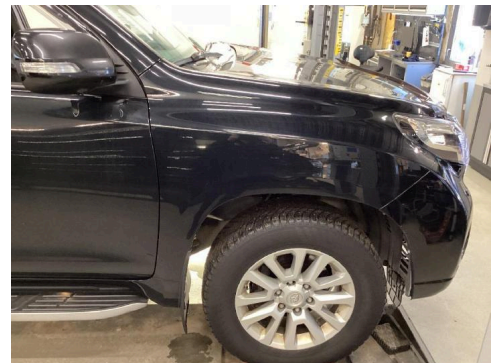

36. Generelt

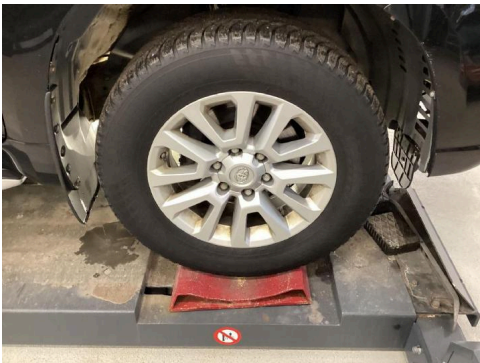


37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

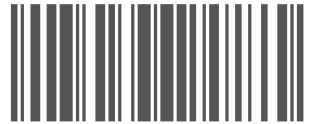

6047943


Bilder og vedlegg




40. Generelt




41. Generelt

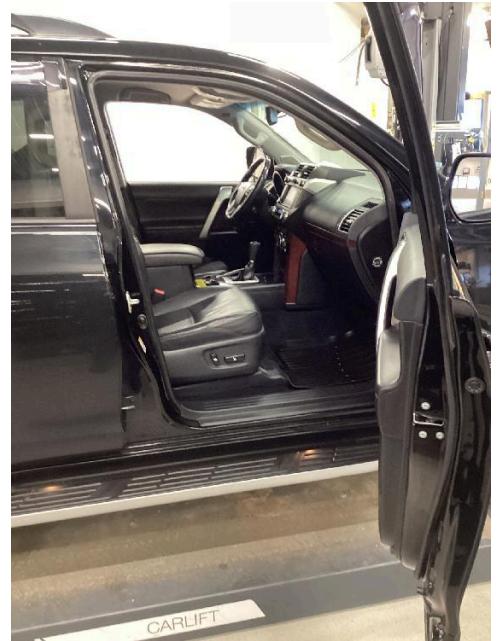

42. Generelt

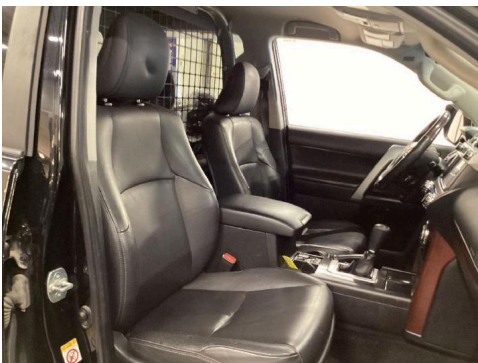

43. Generelt

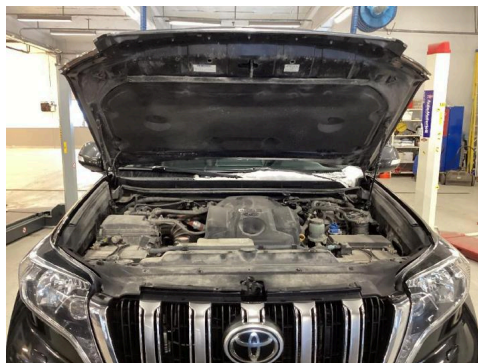


44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

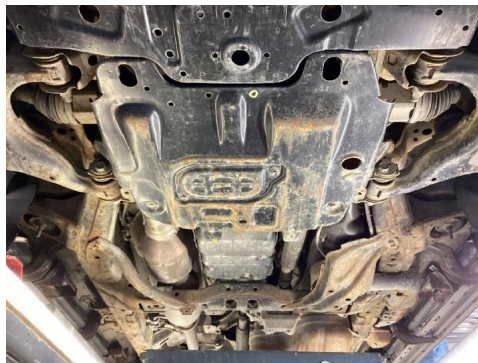

47. Generelt




48. Generelt




6047943


Bilder og vedlegg

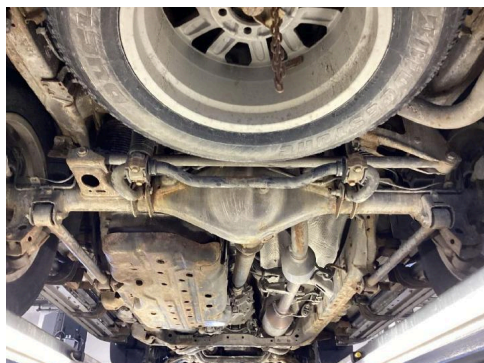


49. Generelt

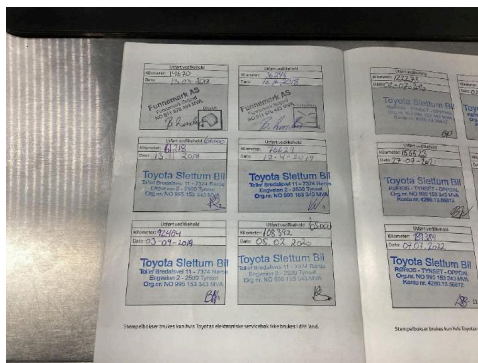

50. Generelt

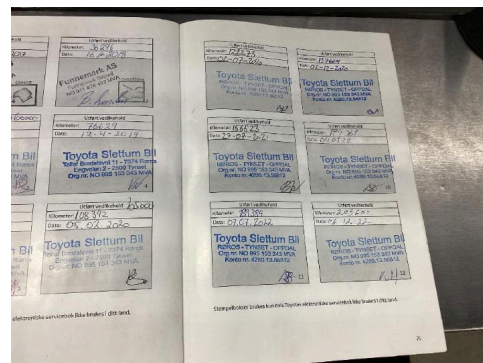

51. Generelt

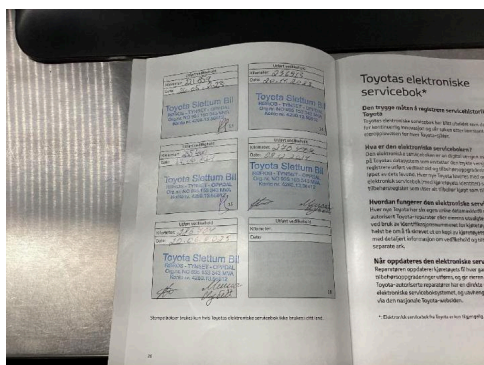

52. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
NV70434	JTEBR3FJ40K013527
Årsmodell	Merke/Modell
15-20	Land Cruiser 2.8 D-4D
Motorkode	Km
1GD-FTV	301 989

Utført med feil (7)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
AHC CAN	C1733	Damping-force controller RR — Fault in electric circuit
Air conditioning	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U0142	CAN bus connection to body control module B — No communication possible
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
IPA parking-steering assist	C1681	Camera front — Function faulty.
Navigation	C1610	Camera ECU — Function faulty.

Utført uten feil (26)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/VSC
Airbag	SRS airbag
	SRS seat belt tensioner
Comfort	AFS Adaptive Front lighting System
	BCM Body Control Module
	Cruise control
	Driver door module CAN
	ES Keyless entry and start system
	Instrument cluster
	Master Switch
	Passenger door module



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Power module 1

PSC = Electronic ignition lock

RL Headlight height adjustment

RLDM door module rear left

RRDM door module rear right

Steering column adjustment CAN

Switch driver seat

Engine

Engine and ECT

OBD

Safety

CS distance sonar

FRS Front Radar Sensor

Lane change assist Master CAN

Lane change assist Slave CAN

Steering

EMPS = Electro-Mechanical Power Steering

Tire pressure monitoring

RDC (tyre pressure control)