



6007187

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550642



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Berlingo	Motoreffekt	96 kW
Type	E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ77400	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VR7EFYHZRKJ783358	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	181476	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	17.12.2019
		Frist for neste EU kontroll	15.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6007187

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre tåkelys
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Bakluke, H. takvange
64.3		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
64.5		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Tak, Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
24.11	Motor virkemåte.	* Periodisk tikking fra motor	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
50.5	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.26		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.21	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
87.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6007187

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Førersete.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	56 - Passasjerse.	✓
9 - Instrumenter.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	Underside.	
14 - Glassruter.	R	65 - Vognbunn/understell.	✓
15 - Setevarmer.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	67 - Stabilisator.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	69 - Drivaksler.	✓
18 - Solskjerm.	✓	71 - Bremsørør.	✓
20 - Taktrekk.	✓	72 - Bremseslanger.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	73 - Bremsbelegg innvendig.	O
23 - Interiør generelt.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	O
Prøvekjøring.		75 - Parkbrems.	✓
24 - Motor virkemåte.	O	76 - Støtdempere.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	78 - Lekkasje.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
Motor.		82 - Travers.	✓
34 - Panser.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	Hjul,dekk.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Hjullager.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓	89 - Dekk.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	90 - Felg.	✓
45 - Motorfester.	O	91 - Ekstra hjulsett..	✓
46 - Registerreim.	✓		
47 - Drivreim generator.	R		



6007187

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	15 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
46.2		eller ved, måneder:	60
87	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
89.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	4,50 mm
89.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,50 mm
91.2		Mønsterdybde	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde	7,00 mm
91.4		Mønsterdybde	7,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6007187

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6007187

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

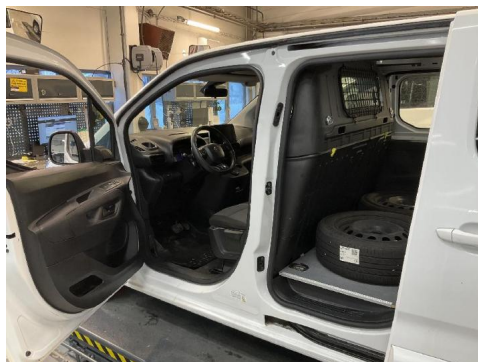

11. Generelt



12. Generelt



6007187

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

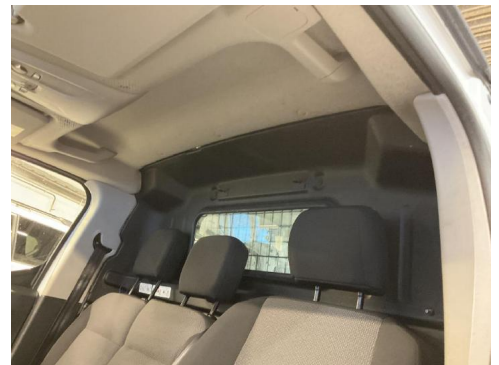

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

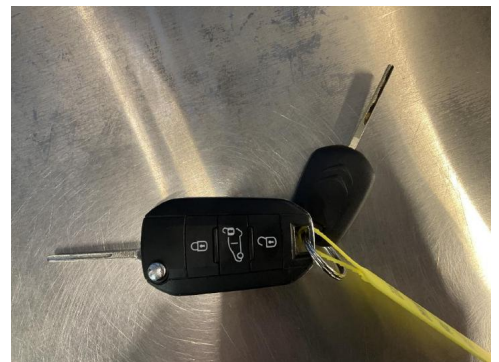

24. Generelt




6007187

Bilder og vedlegg



25. Generelt

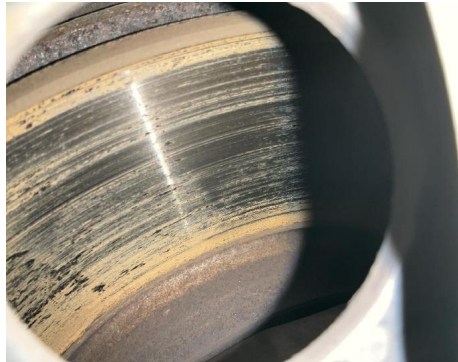

26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

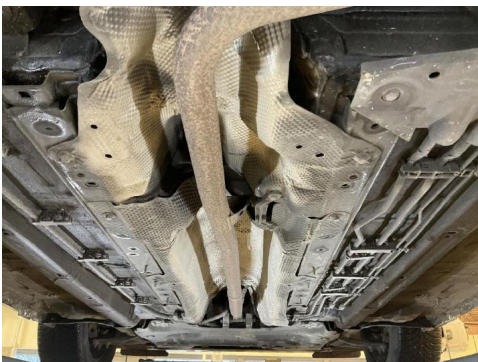

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6007187

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6007187

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6007187

Bilder og vedlegg



61. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LJ 77400	VR7EFYHZRKJ783358
Årsmodell	Merke/Modell
18-	Berlingo-IV 1.5 Blue-HDi
Motorkode	Km
YHZ (DV5RC)	Ukjent

Utført med feil (36)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Accessories ECU	B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit
Central switch unit BSI	B1138	Dipped beam left — Fault in electric circuit
	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B1162	Luggage compartment light — Function faulty.
	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1717	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B171E	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B173D	Key — Faulty recognition
	B173E	Key — Faulty recognition
	B1805	STARTER — Function faulty.
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
Multifunction touch screen	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Multiplex operating unit	B1530	CONTROL MODULE — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Navigation	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Parking assist	B120E	Combustion engine — Signal faulty
	B1218	ESP ECU — Signal faulty
	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
	U1003	CAN bus — Function shut down
	U111D	Can connection with parking assist ECU — Communication faulty
	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
	U1805	CAN bus connection to ABS/traction control — Wheel rpm values not available



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F18	Touch screen — fault of CAN connection
	U1F2E	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1F3E	Telematics ECU — Communication faulty
	U1F95	Parking assist ECU — Function faulty.
Steer. wheel switch module	B1836	Transponder-antenna — Function faulty.
Trailer switching unit	B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Air conditioning	Air conditioning UDS
Airbag	Airbag UDS
Comfort	Instrument clusterUDS
	Multifunction steering wheel
	Rain/light sensor UDS
Engine	Diesel
OBD	
Steering	Power steering CAN