

6055949

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561383



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	2461 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	128 kW
Type	7HC	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	FT14418	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV2ZZZ7HZ5X014306	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	405813	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2005
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	06.01.2005
		Frist for neste EU kontroll	12.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6055949

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
9.13	Instrumenter.	* Radio mangler.	
11.9	Vindusvisker, spyler.	* Viskerarm bakrute mangler	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
20.12	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Feil ved betjening	
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
27.14	Lykter/lys - virkemåte.	* Ekstra fjernlys lyser ikke	
28.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
28.4		Matte/slitte glass:	venstre fjernlys, Høyre fjernlys
28.5		Skade på refleks:	Venstre side, Høyre side
28.7		Matt / korrodert reflektor:	Høyre fjernlys
32.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
33.1	Oljenivå motor.	Oljenivå er under minimumsmerket	
34.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
41.3	Dørtrekk.	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Bakluke/-dør
41.4		Løst dørtrekk	Bakluke/-dør
45.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	Venstre bak, Midten bak, Venstre side bakerst, Midtre bakerst, Høyre side bakerst
45.5		* Defekt armlene	
46.6	Passasjersele.	* Defekt armlene	
51.2	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
54.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
54.2		Lakkriper:	Støtfanger bak, Støtfanger foran, Venstre speil, Venstre bakskjerm
54.3		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak
54.4		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre forskjerm, Høyre fordør, Venstre fordør, Bakluke, Høyre sidekanal
54.5		Lakkslipp/flassing	Venstre B-stolpe, Venstre fordør
54.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
54.8		Bulk (er):	Bakluke, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm
54.11		Rust/rusthull:	Bakluke
55.4	Vognbunn/understell.	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran
79.13	Dekk.	Feil dimensjon, hastighetskode og/eller lastindeks:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak
80.8	Felg.	* Feil innpress.	



6055949

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
21.7	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
26.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
41.8	Dørtrekk.	Liten skade i dørtrekk:	Høyre fordør, Venstre fordør
44.8	Fører sete.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
46.8	Passasjer sete.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
54.18		Diverse steinsprut/lakksår	
54.30		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
54.31		Bilen er delvis omlakkert:	
55.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
81.17	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6055949

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	38 - Dører.	✓
2 - Skilter.		39 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	40 - Døråpning.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	41 - Dørtrekk.	R
Interiør.		42 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	43 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	44 - Førersete.	O
7 - Brems pedal.	✓	45 - Bakseter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	46 - Passasjerseater.	R
9 - Instrumenter.	R	49 - Tilhengerfeste.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	50 - Varseltrekant / refleksvest	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R	51 - Laste-/bagasjerom.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
14 - Glassruter.	R	54 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	✓	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	55 - Vognbunn/understell.	R
17 - Utvendig speil.	✓	56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjermer.	✓	57 - Stabilisator.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	58 - Differensial.	✓
21 - Taktrekk.	O	59 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	R	61 - Bremseslanger.	✓
Motor.		62 - Bremseslanger.	✓
24 - Panser.	✓	63 - Bremseslanger innvendig.	✓
25 - Understellsnummer.	✓	64 - Bremseskiver innvendig.	✓
26 - Feilkodeutlesing.	O	65 - Parkbrems.	✓
27 - Lykter/lys - virkemåte.	R	66 - Støtdempere.	✓
28 - Lykter/lys - tilstand.	R	67 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
29 - Oppvarmet rute/speil.	O	68 - Lekkasje.	✓
30 - Bremsvæske.	✓	70 - Mellomaksel.	✓
31 - Kjølesystem.	✓	71 - Eksosanlegg.	✓
32 - Batteri 12 volt.	R	72 - Travers.	✓
33 - Oljenivå motor.	R	73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Utvendig tilstand motor.	R	74 - Styrestag/ledd.	✓
35 - Motorfester.	✓	75 - Styresnekke, tannstang.	✓
37 - Drivrem generator.	✓	76 - Fjærer / fjærbein.	✓




6055949

Hjul,dekk.

77 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
78 - Hjullager.	✓
79 - Dekk.	R
80 - Felg.	R
81 - Ekstra hjulsett..	O

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
83 - Kjøreegenskaper.	✓
85 - Bremses - virkemåte	✓

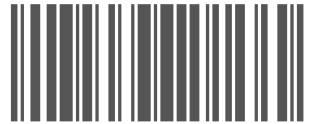

6055949

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
77.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,50 mm
77.2		Bremseskivetykkelse VF	29,00 mm
77.3		Bremseskivetykkelse HF	29,00 mm
77.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,50 mm
77.5		Bremseskivetykkelse VB	22,00 mm
77.6		Bremseskivetykkelse HB	22,00 mm
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
79.4		Mønsterdybde VB	6,50 mm
79.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
81	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6055949

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6055949


Bilder og vedlegg

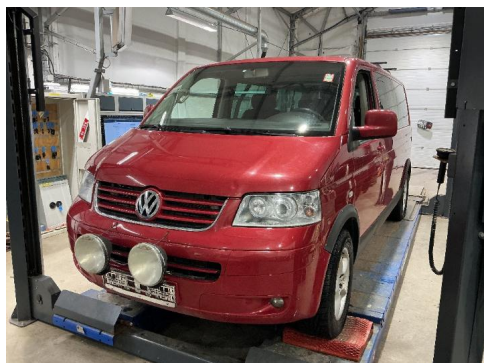

1. Generelt

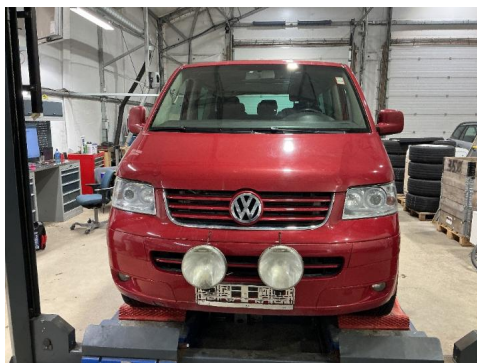

2. Generelt

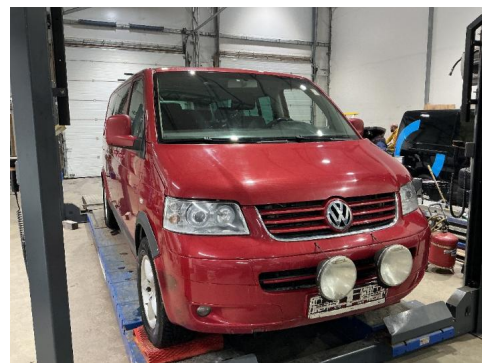

3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6055949

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt

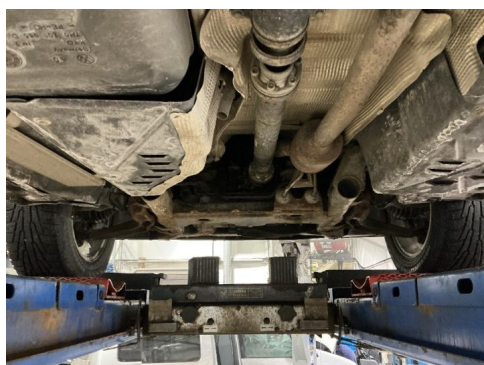


16. Generelt

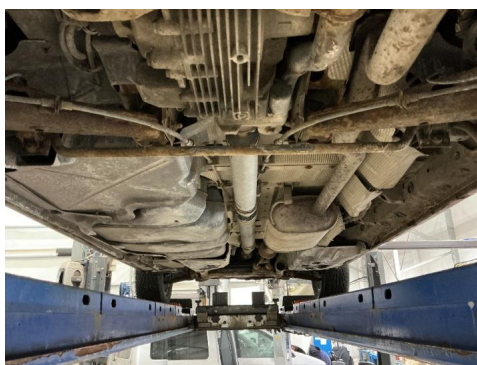

17. Generelt

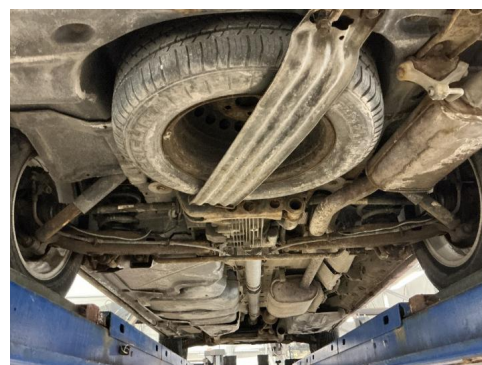

18. Generelt

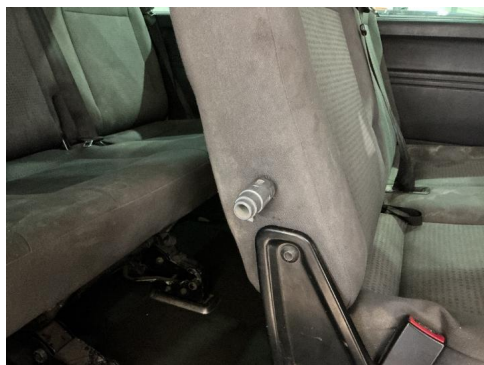

19. Bakseter.



R 20. Bakseter.



R 21. Bakseter.

R



22. Dørtrekk.



R 23. Dørtrekk.



R 24. Dørtrekk.

O



6055949

Bilder og vedlegg




25. Glassruter.




R 26. Instrumenter.



R 27. Lakk / karosseri utvendig.

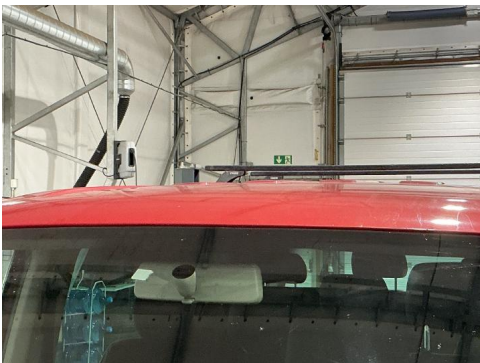

28. Lakk / karosseri utvendig.

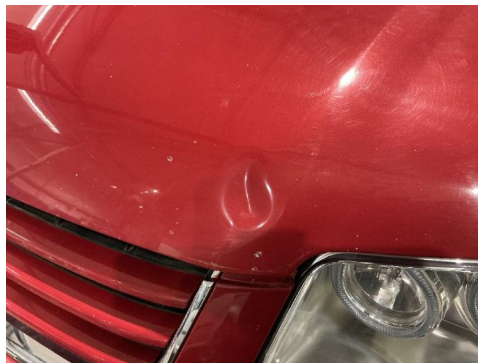

R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.



R 32. Lakk / karosseri utvendig.




R 33. Lakk / karosseri utvendig.




34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.

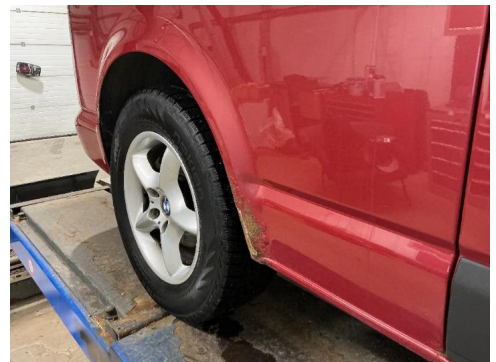

R 36. Lakk / karosseri utvendig.

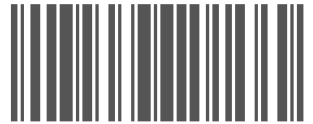

6055949

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.



R 38. Lakk / karosseri utvendig.



R 39. Lakk / karosseri utvendig.



40. Lakk / karosseri utvendig.



R 41. Lakk / karosseri utvendig.



R 42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



R 44. Lakk / karosseri utvendig.




R 45. Lakk / karosseri utvendig.




46. Lakk / karosseri utvendig.



R 47. Lakk / karosseri utvendig.

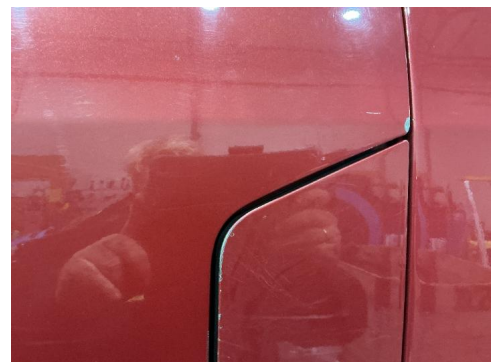

R 48. Lakk / karosseri utvendig.

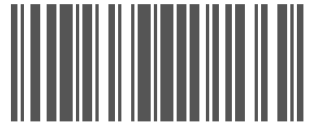

6055949

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig.



R 50. Lakk / karosseri utvendig.



R 51. Lakk / karosseri utvendig.



52. Laste-/bagasjerom.



R 53. Laste-/bagasjerom.



R 54. Laste-/bagasjerom.



55. Lykter/lys - tilstand.



R 56. Lykter/lys - tilstand.



R 57. Lykter/lys - tilstand.




58. Lykter/lys - tilstand.



R 59. Passasjer sete.



R 60. Varmeapparat / klimaanlegg (AC).

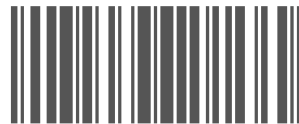


6055949

Bilder og vedlegg



61. Varmeapparat / klimaanlegg (AC).

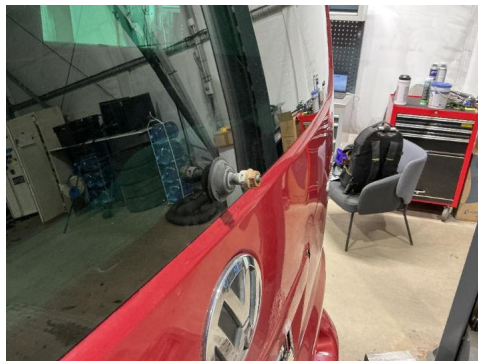

R 62. Vindusvisker, spyler.



R 63. Vognbunn/understell.

R