



6061216

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554209



Kjøretøy

Bilmerke	Mazda	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	CX-3	Motoreffekt	110 kW
Type	DJ1	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	UX66464	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JMZDKFW7A20131524	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	127283	Bruktimportert	Nei
Farge	Brun	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	11.12.2015
		Frist for neste EU kontroll	06.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6061216

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.1	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
6.3		Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre baklys, Høyre baklys
62.6	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkblærer	Tak
62.8		Bulk (er):	Venstre forskjerm
62.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.6	Utvendig tilstand motor.	Manglende / Skadet deksel i motorrom	
57.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
62.38		* Diverse små lakkblærer	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
88.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	Venstre bak

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6061216

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	47 - Drivreim generator.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	Karosseri.	
4 - Service/Dokumentasjon.	O	48 - Dører.	✓
Interiør.		49 - Elektrisk vindusheis.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	50 - Døråpning.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	51 - Dørtrekk.	✓
7 - Brems pedal.	✓	52 - Bilbelte.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
9 - Instrumenter.	✓	54 - Seter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	57 - Tilhengerfeste.	O
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
14 - Glassruter.	O	Underside.	
15 - Setevarmer.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	65 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	66 - Differensial.	✓
20 - Taktrekk.	✓	67 - Drivaksler.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	69 - Bremsørør.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremsbelegg innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	✓	73 - Parkbrems.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	74 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	76 - Lekkasje.	✓
Motor.		78 - Mellomaksel.	✓
34 - Panser.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Travers.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	✓		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	O		
45 - Motorfester.	✓		
46 - Registerreim.	✓		



6061216

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	0
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	✓
88 - Felg.	0
89 - Ekstra hjulsett..	✓



6061216

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	7,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	7,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,50 mm
89.2		Mønsterdybde	4,50 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6061216

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6061216


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt

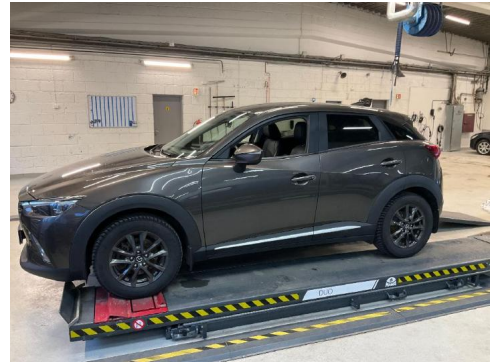

3. Generelt

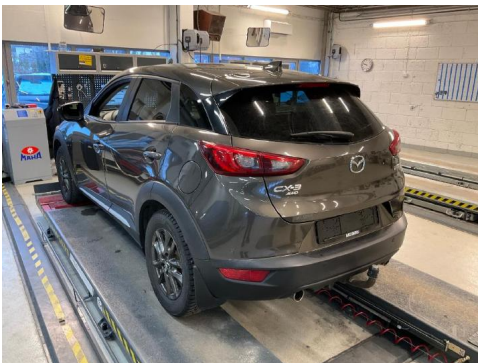

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

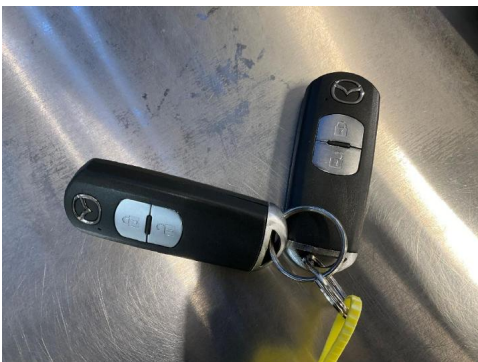

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6061216

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

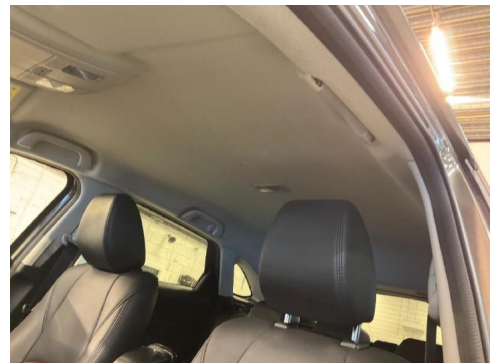

18. Generelt



19. Generelt

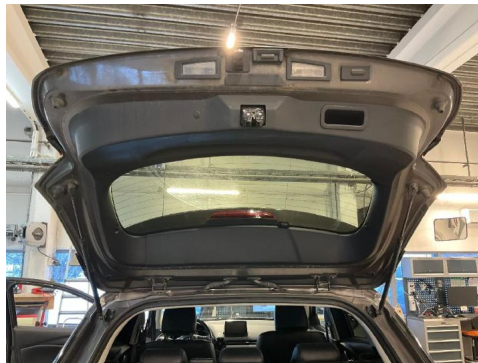

20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

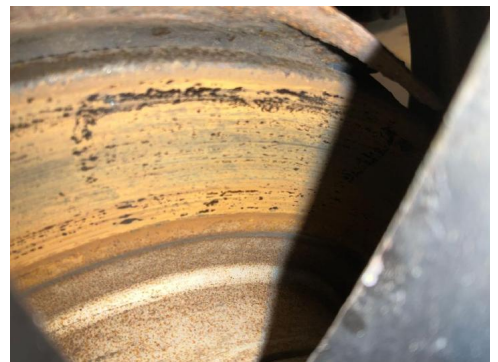

24. Generelt




6061216

Bilder og vedlegg



25. Generelt

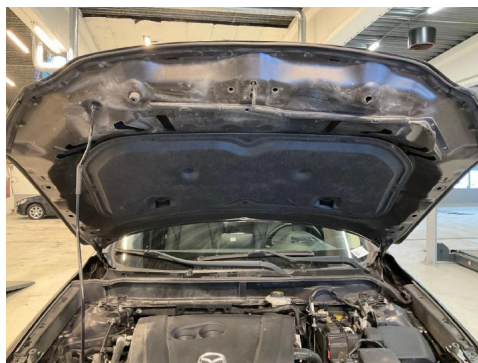

26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt

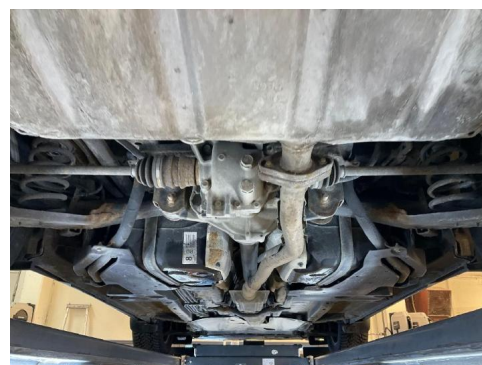

30. Generelt

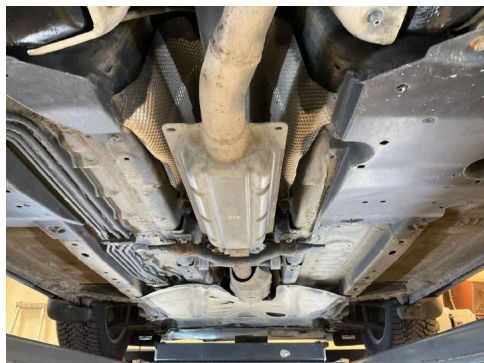

31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6061216

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



4. feb. 2026

Køretøj: Mazda CX-3 2.0i 16V Skyactiv-G 4WD (DK)
Motorkode: PE
Produktionsår: 15-18
Kilometerstand: 127283 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: UX 66464
VIN: JMZDKFW7A20131524 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. feb. 2026 09:16:14

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Benzin CAN	2 Fejl
------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: P0A8D-00
14 V spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: U0433-00
CAN-forbindelse med adaptiv fartpilot
Uplausibelt signal.

Drivlinje	SSU = start/stop-enhed	1 Fejl
------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: B13D3-16
Trådløs nøgle
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	ABS CAN	0 Fejl
---------------------	----------------	---------------

bremsesystem	SCBS = intelligent bremsekraftforstærkning	2 Fejl
---------------------	---	---------------

Fejlkode: U3000-00
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: U3000-00
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

bremsesystem	EPB = elektromekanisk parkeringsbremse	ikke tilgængelig
---------------------	---	-------------------------

Passiv sikkerhed	Airbag RCM	0 Fejl
Termostyring	EATC = fuldautomatisk klimaanlæg	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	BSM = vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FSC = frontkamera	2 Fejl
Fejlkode: C1001-92 Kamera-/lys-/synsystem Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: C1001-97 Kamera-/lys-/synsystem Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	SBS/MRCC = nødbremseassistent/aktiv fartpilot	0 Fejl
Komfort	CMU = karosseristyrenehed	0 Fejl
Komfort	F_BCM = forreste centralstyrenehed	0 Fejl
Komfort	ESU = strømforsyningsenhed	0 Fejl
Komfort	IC = kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	PSM = parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	AFS = kurvelys	0 Fejl
Komfort	DSM = førersædemodul	ikke tilgængelig
Komfort	Trådløs oplader (Qi)	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgear CAN	0 Fejl
Gearkasse	Strømfordelerdrev CAN	0 Fejl
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl