



6045560

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	555298



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LY79401	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZGH041157	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	141901	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	03.02.2016
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6045560

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel skadet 1 stk	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
24.8	Motor virkemåte.	* Ulyd motor på tomgang	
26.7	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
31.6	Bremsevirking.	Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
38.9	Lykter/lys - tilstand.	* Skadet refleks v/b	
50.3	Døråpning.	Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Bakluke
64.4		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
64.8		Bulk (er):	Tak
64.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
64.16		* Løse deksler fanger foran	
86.1	Fjærer / fjærbein.	Brudd:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.8	Glassruter.	Slitt rute	Frontrute
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
26.20	Unormal lyd.	* Liten ulyd turbo	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
54.8	Førersete.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
61.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
64.20	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Panser
64.22		Bulk(er)	Venstre bakdør
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
76.9	Støtdempere.	Rustdannelse	Høyre bak, Venstre bak
90.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:

Nei

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Bremser ligger på bak og knekt fjær



6045560

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O 50 - Døråpning. R
	52 - Bilbelte. ✓
	54 - Førersete. O
	59 - Tilhengerfeste. ✓
	61 - Laste-/bagasjerom. O
	64 - Lakk / karosseri utvendig. R
Interiør.	✓ Underside.
5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓	✓ 65 - Vognbunn/understell. O
6 - Varsellamper/ meldinger. ✓	✓ 66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
7 - Brems pedal. ✓	✓ 67 - Stabilisator. ✓
8 - Bremskraftforsterker. ✓	R 68 - Differensial. ✓
9 - Instrumenter. ✓	✓ 69 - Drivaksler. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓	✓ 71 - Bremsørør. ✓
11 - Vindusvisker, spyler. ✓	✓ 72 - Bremseslanger. ✓
13 - Lyd / lyssignaler. ✓	O 73 - Bremsbelegg innvendig. ✓
14 - Glassruter. ✓	✓ 74 - Bremseskiver innvendig. ✓
16 - Innvendig speil. ✓	75 - Parkbrems. ✓
17 - Utvendig speil. ✓	76 - Støtdempere. O
18 - Solskjerm. ✓	77 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓	80 - Mellomaksel. ✓
23 - Interiør generelt. ✓	R 81 - Eksosanlegg. ✓
	✓ 82 - Travers. ✓
Prøvekjøring.	R 83 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
24 - Motor virkemåte. ✓	84 - Styrestag/ledd. ✓
25 - Kjøreegenskaper. ✓	✓ 85 - Styresnekke, tannstang. ✓
26 - Unormal lyd. ✓	✓ 86 - Fjærer / fjærbein. R
30 - Parkeringsbrems. ✓	O Hjul,dekk.
31 - Bremsvirkning. ✓	✓ 87 - Bremseskive/klosser utvendig. ✓
Motor.	R 88 - Hjullager. ✓
34 - Panser. ✓	✓ 89 - Dekk. ✓
35 - Understellsnummer. ✓	✓ 90 - Felg. O
36 - Feilkodeutlesing. ✓	✓ 91 - Ekstra hjulsett.. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte. ✓	
38 - Lykter/lys - tilstand. ✓	
39 - Oppvarmet rute/speil. ✓	
41 - Kjølesystem. ✓	
42 - Batteri 12 volt. ✓	
43 - Oljenivå motor. ✓	
44 - Utvendig tilstand motor. ✓	
45 - Motorfester. ✓	
46 - Registerreim. ✓	
47 - Drivreim generator. ✓	



6045560

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	3 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, HF	210,00
31.2		Bremsevirkning, VF	220,00
31.3		Bremsevirkning, HB	170,00
31.4		Bremsevirkning, VB	160,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	755 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	800 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
91.2		Mønsterdybde	5,00 mm
91.3		Mønsterdybde	4,50 mm
91.4		Mønsterdybde	4,50 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6045560

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6045560

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

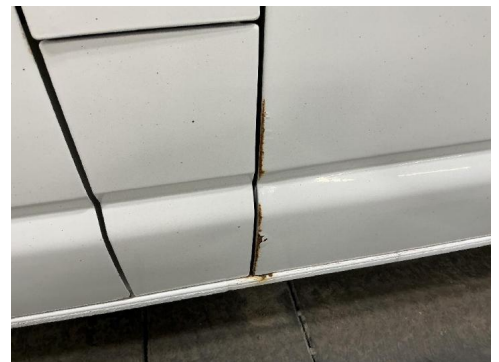

12. Generelt



6045560


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt

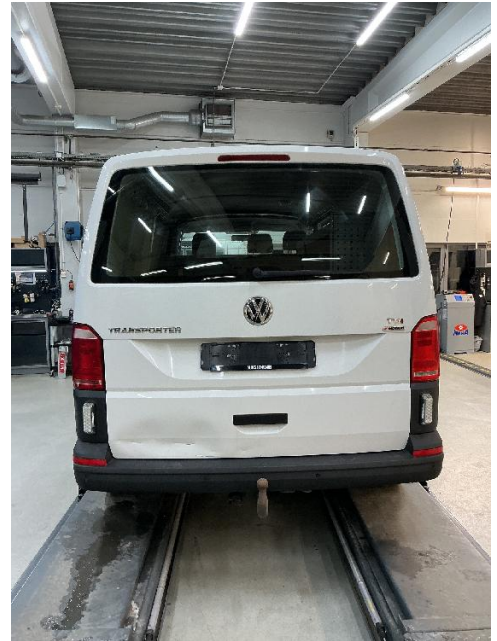

15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6045560


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt

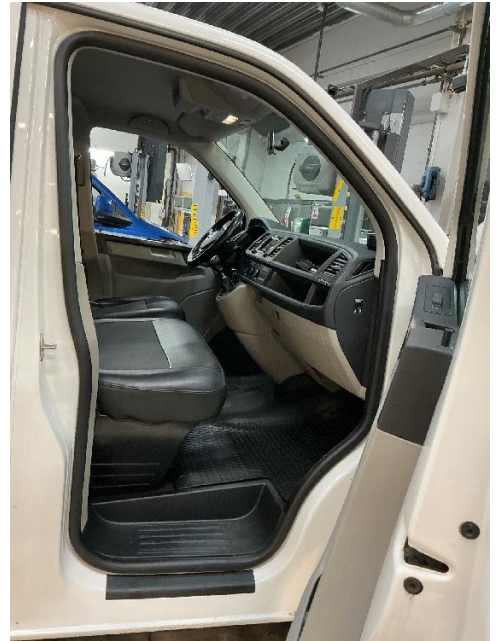

24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



6045560

Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

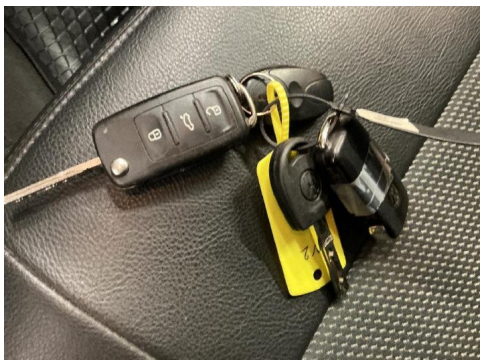

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6045560

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

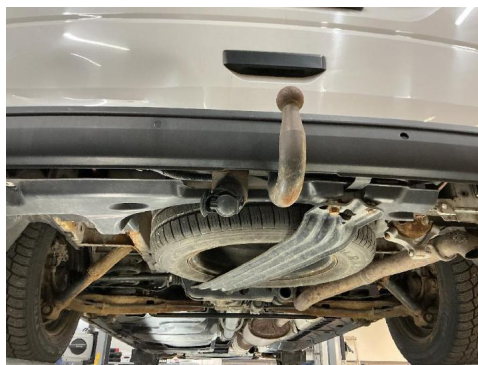


41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt

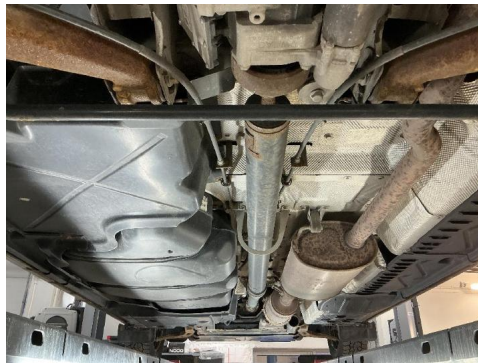

44. Generelt



45. Generelt



6045560

Bilder og vedlegg

46. Generelt

47. Generelt

48. Generelt

49. Generelt


50. Generelt

51. Generelt




6045560

Bilder og vedlegg

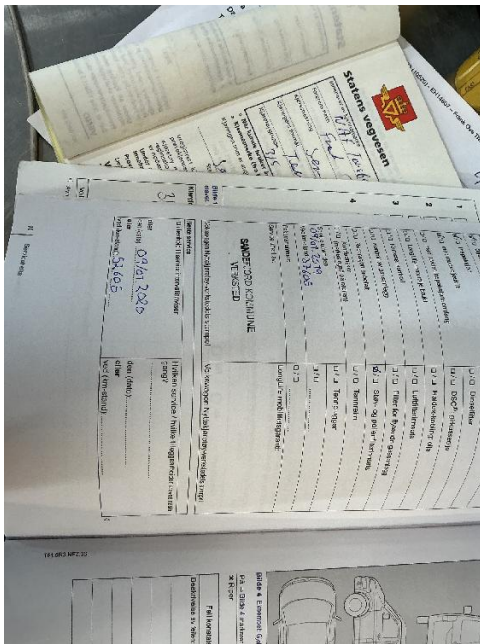

52. Generelt

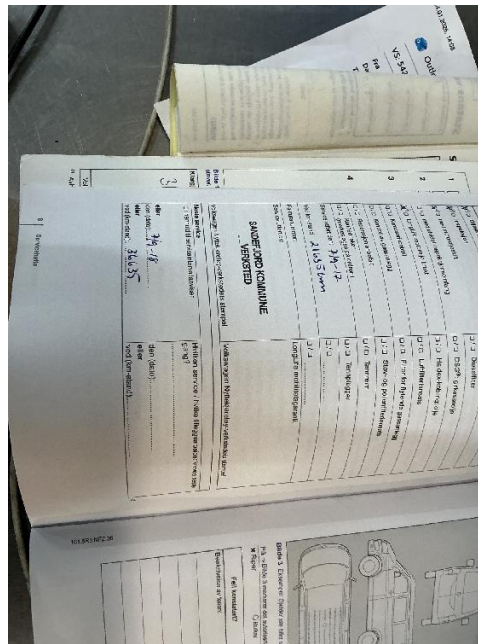

53. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

LY79401

Årsmodell

15-19

Motorkode

CXHA

VIN

WV1ZZZ7HZGH041157

Merke/Modell

Transp.T6 2.0 16V TDI Kasten

Km

Ukjent

Utført med feil (2)

System**Feilkoder og Beskrivelse**

Engine electronics I

P200600

Air flow control of intake manifold flap Bank 1 — System jams (constantly closed)

Parking heater/auxiliary heater

P125000

Fuel level — Level TOO LOW

Utført uten feil (1)

System**Beskrivelse**

OBD