



6029942

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559204



Kjøretøy

Bilmerke	Mini	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Cooper SE	Motoreffekt	135 kW
Type	FML2E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EH24256	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WMW11DJ02R2U79740	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	30306	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2023
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	18.09.2023
		Frist for neste EU kontroll	17.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6029942

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.13		Steinsprut/lakksår	Panser
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6029942

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum. R	48 - Oppvarmet bakrute O
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver O	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
9 - Bremsevirkning ✓	53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓	54 - Setevarmer ✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓	57 - Batteri ytre tilstand
12 - Bremserør ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri
13 - Bremseslanger ✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
15 - Bremsedal ✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys ✓	✓ 65 - Dekk ✓
19 - Refleks ✓	✓ 66 - Felg ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
21 - Varsellamper ✓	✓ 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
e-Diagnose	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
23 - Full systemskann R	Styring
Motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
27 - Motor virkemåte ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
30 - Kjølevæske ✓	74 - Styreservo ✓
31 - Kjølevifte ✓	Hjuloppheng
32 - Kjølesystem ✓	✓ 75 - Støtdempere ✓
35 - Motorfester ✓	76 - Stabilisator ✓
Drivverk	77 - Fjærer / fjærbein ✓
40 - Girkasse (automatisk) ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
41 - Differensial ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
42 - Drivaksler ✓	80 - Travers ✓



6029942

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6029942

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	20,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	22,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	22,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	9,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	9,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6029942

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6029942

Bilder og vedlegg



1. Generelt

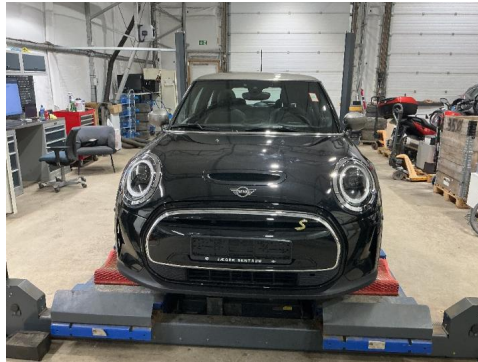

2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt

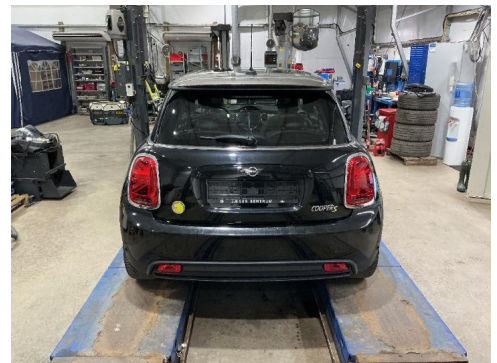

6. Generelt

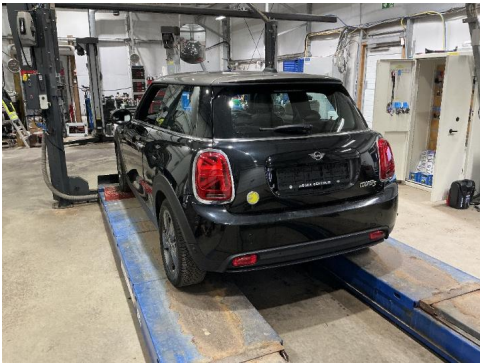

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6029942

Bilder og vedlegg

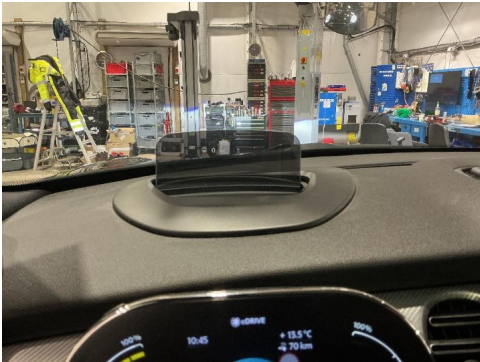


13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt

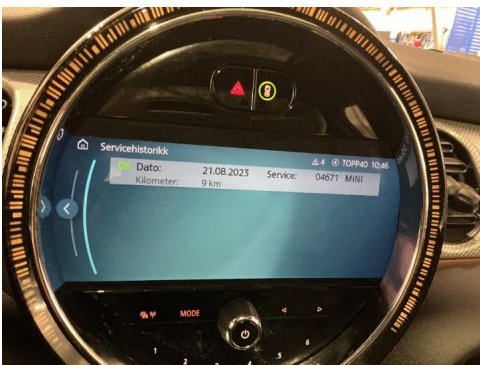

16. Generelt



17. Generelt

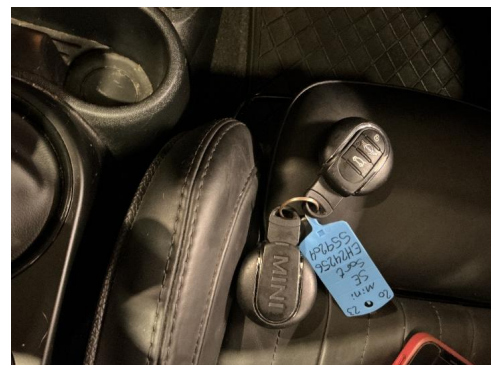

18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

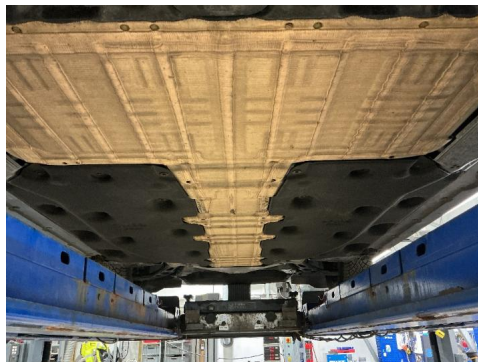

23. Generelt



24. Generelt



6029942

Bilder og vedlegg



25. Høyre bakskjerm

R



26. Høyre bakskjerm



27. Panser

R



28. Venstre bakskjerm

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EH24256	WMW11DJ02R2U79740
Årsmodell	Merke/Modell
21-24	Cooper SE F56
Motorkode	Km
IB1 P25B	Ukjent

Utført med feil (29)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BDC Body control module	804033	Unknown fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
	8040BD	Terminal 30F — Reset/cutoff carried out.
DSC Electronic stability control	480681	Energy-saving mode — Function faulty.
	480ACF	Electronic stability control — Implausible wheel slip
EDME Electric digital engine electronics		
HU-H Control panel	B7F8AF	USB port — Cutoff due to overload
	E1C447	MOST bus — ECU has logged out.
	E1C603	Ethernet connection — Communication reset done
IHKA Air conditioning ECU	80118A	Temperature flap actuator right — Function faulty.
	801219	A/C compressor — PCB temperature too high.
	80124D	A/C compressor — Safety cutoff due to implausible signals on the coolant shutoff valve
	E70C39	Heat pump ECU — Missing function feedback
KOMBI Instrument cluster	E114BC	MOST bus — Communication faulty
LIM Charger interface module	805519	DC charging/AC charging — Communication error with charging cable, wallbox or charging station
	805529	DC charging — Unexpected HV voltage at charge terminal recognized
SME Storage management electronics	21F269	State of charge of traction battery — State of charge < 90 %. full charging before handing over vehicle to customer required
TCB Telematics control unit	31786	Telematics system — "Last State Call" faulty
	3178A	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
	E14600	Ethernet connection — No communication



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
Airbag	ACSM Airbag ECU
Audio/Video	AMP audio amplifier
Comfort	CON Infotainment controls
	FLE-L Headlight electronics left
	FLE-R Headlight electronics right
	FZD Sun roof ECU
	ZGM Central gateway module
Engine	EME Electric device electronics
	KLE comfort charging electronics
Safety	KAFAS front camera ECU
	PMA Parking assist
	TRSVc All-round vision camera
Steering	EPS power steering ECU