



6062262

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	553562



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1798 cm ³
Modell	Auris	Motoreffekt	73 kW
Type	HE15U(a)	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SV43513	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	SB1ZS3JE90E034359	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	125406	Bruktimportert	Nei
Farge	Beige	Registreringsår	2013
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	23.08.2013
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6062262

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
20.3	Taktrekk.	Skittent taktrekk	Bak
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
53.1	Gulvmatter/-teppe.	Skadet gulvteppe:	Venstre foran
53.2		Gulvmatte skadet eller mangler:	Venstre foran
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre fordør, Høyre bakdør
62.4		Rustangrep:	Høyre fordør
62.6		Lakkblærer	Tak
62.10		Skadet:	Støtfanger foran, Høyre baksjerm, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
79.4	Eksosanlegg.	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.24		Bulk(er)	V. takvange , Høyre fordør
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
87.21	Dekk.	Dekktrykk er justert	Høyre foran
88.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	



6062262

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6062262

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	R
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	R
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
9 - Instrumenter.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	Underside.	
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
14 - Glassruter.	O	65 - Stabilisator.	✓
15 - Setevarmer.	✓	67 - Drivaksler.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	69 - Bremsørør.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
18 - Solskjerm.	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	O
20 - Taktrekk.	R	72 - Bremseskiver innvendig.	O
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	73 - Parkbrems.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	74 - Støtdempere.	✓
Prøvekjøring.		75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	76 - Lekkasje.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	79 - Eksosanlegg.	R
30 - Parkeringsbrems.	✓	80 - Travers.	✓
Motor.		81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Panser.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	Hjul,dekk.	
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	86 - Hjullager.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	87 - Dekk.	O
42 - Batteri 12 volt.	✓	88 - Felg.	O
43 - Oljenivå motor.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	O
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		
46 - Registerreim.	✓		



6062262

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,50 mm
89.3		Mønsterdybde	5,50 mm
89.4		Mønsterdybde	5,50 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6062262

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6062262

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

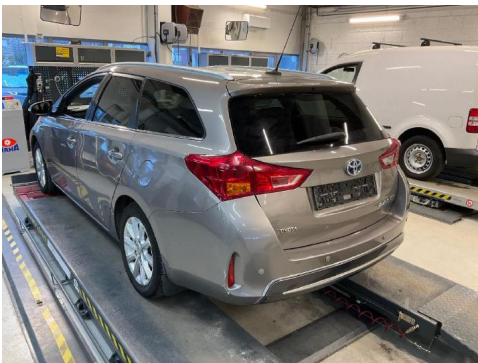

4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

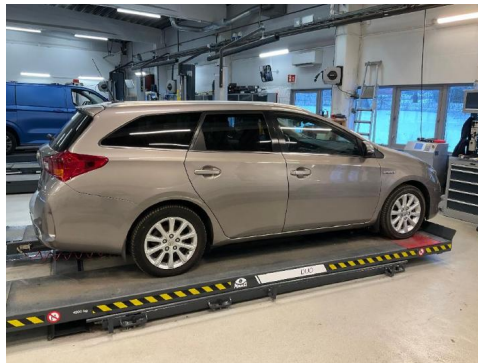

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6062262

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt

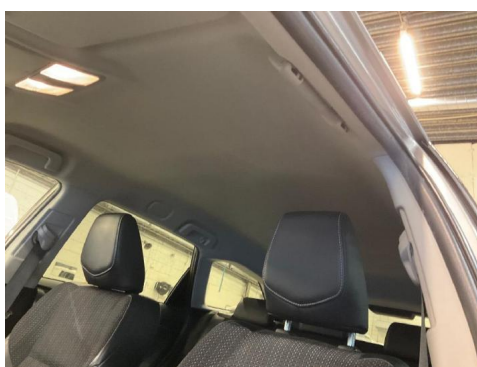


17. Generelt




18. Generelt

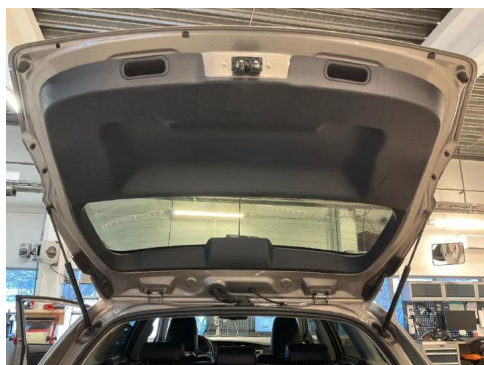

19. Generelt

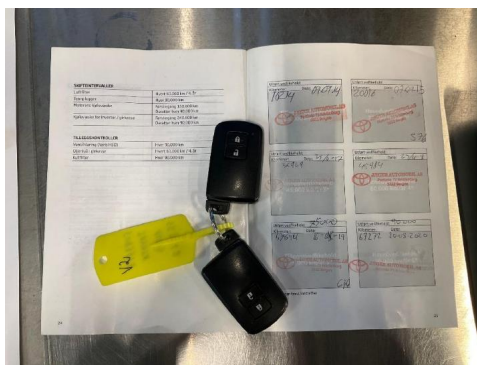

20. Generelt

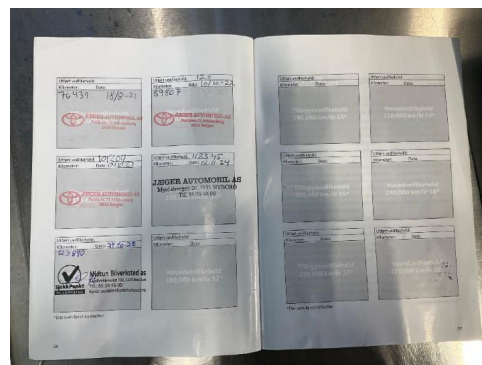


21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

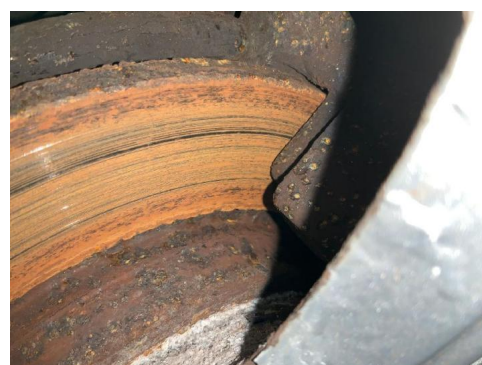


24. Generelt



6062262


Bilder og vedlegg

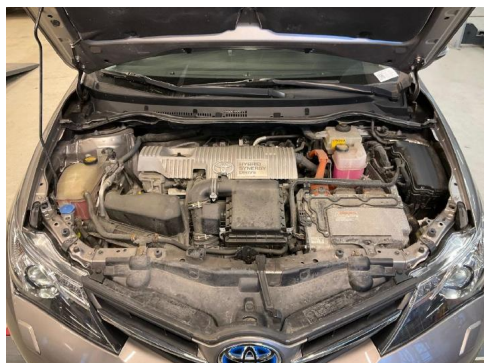

25. Generelt




26. Generelt

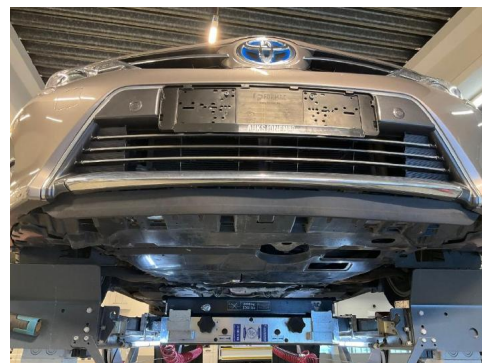


27. Generelt




28. Generelt

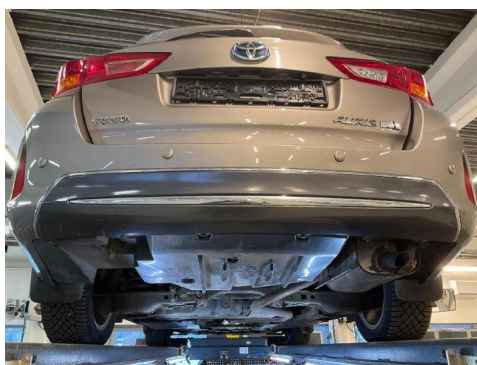

29. Generelt

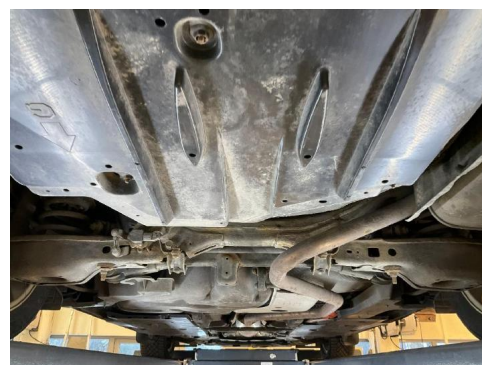

30. Generelt

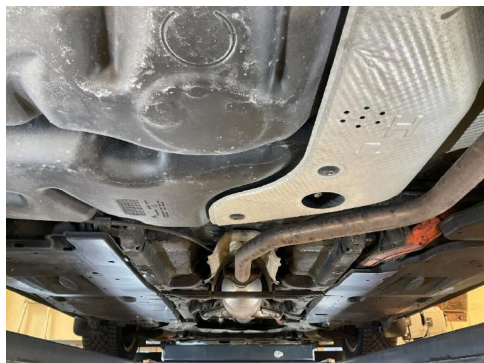


31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt

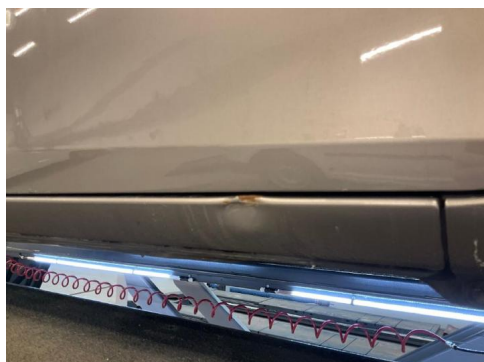

34. Generelt

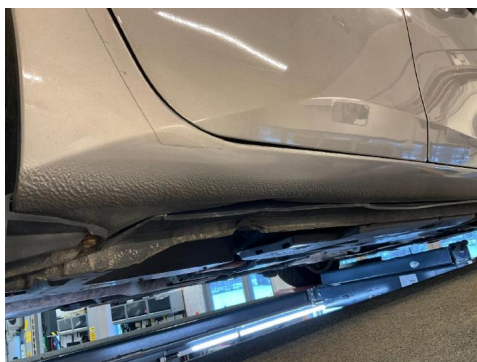

35. Generelt



36. Generelt



6062262

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

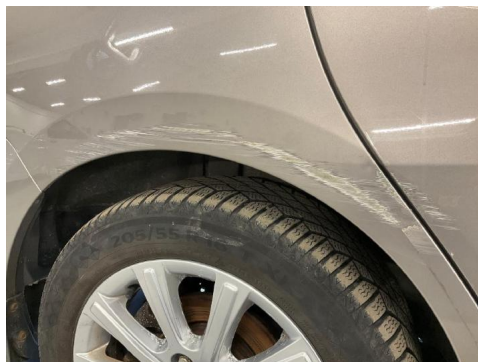

47. Generelt



48. Generelt



6062262

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt

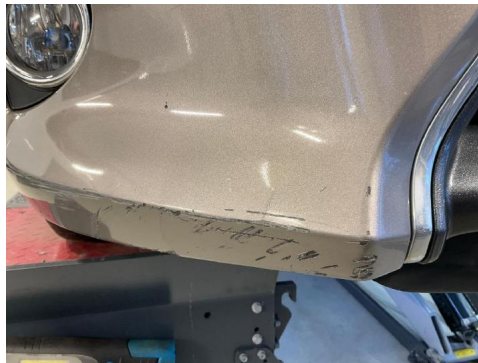


56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt

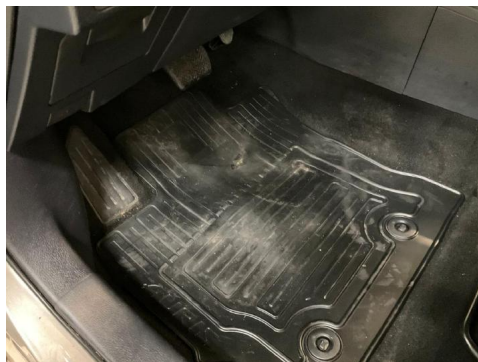

59. Generelt



60. Generelt



6062262

Bilder og vedlegg



61. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SV 43513	SB1ZS3JE90E034359
Årsmodell	Merke/Modell
13-18	Auris Touring Sports 1.8i 16V VVT-i
Motorkode	HSD
2ZR-FXE	Km
	Ukjent

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (22)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/VSC
Air conditioning	Air conditioning
Airbag	SRS airbag
Audio/Video	Navigation
Comfort	AFS Adaptive Front lighting System
	BCM Body Control Module
	CC Cruise Control
	DDM driver door module
	ES Keyless entry and start system
	Instrument cluster
	PDM passenger door module
	Power window main switch
	PSC = Electronic ignition lock
	RC = Adaptive cruise control
	RLDM door module rear left
	RRDM door module rear right
Engine	Gasoline CAN
	HC hybrid control



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

OBD

Safety

CS distance sonar

Steering

EMPS = Electro-Mechanical Power Steering

Transmission

TC = Transmission Control